


طبق رابطه ۲-۱۴ ولتاژ خروجی برابر با $\underline{E_a}$ است و طبق همین رابطه منحنی تغییرات v_t نسبت به I_L باید خطی باشد (۱). لیکن به علت عکس العمل آریسمر با افزایش جریان بار یا جریان آریسمر ولتاژ به مقدار بیشتری کاهش یافته و منحنی واقعی منحنی شماره ۲ خواهد بود.

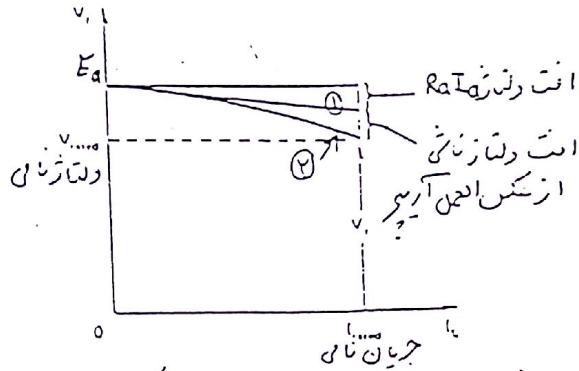

شکل ۲-۲۱ = منحنی مشخصه بار زن تراژ با ترکیب مستقل.

۲-۵-۵ = ژنراتور شنت = این ژنراتور از نوع خود ترکیب بوده و سیم پیچ ترکیب (قطبها) با آریسمر

لتبورت موازی قرار می گیرد. شکل ۲-۲۲ مدار معادل این ژنراتور را نشان می دهد. در اینجا داریم:

$$I_P = \frac{V_P}{R_P} = \frac{V_t}{R_P}$$


$$I_a = I_P + I_L \tag{۲-۱۶}$$

$$V_t = E_a - R_a I_a$$

در صورتی باری یعنی وقتی که کلید k باز است داریم:

$$I_L = 0 \Rightarrow I_{aNL} = \frac{E_a}{R_a + R_P} \tag{۲-۱۷}$$


$$V_{tNL} = E_a - R_a I_{aNL} \approx E_a$$

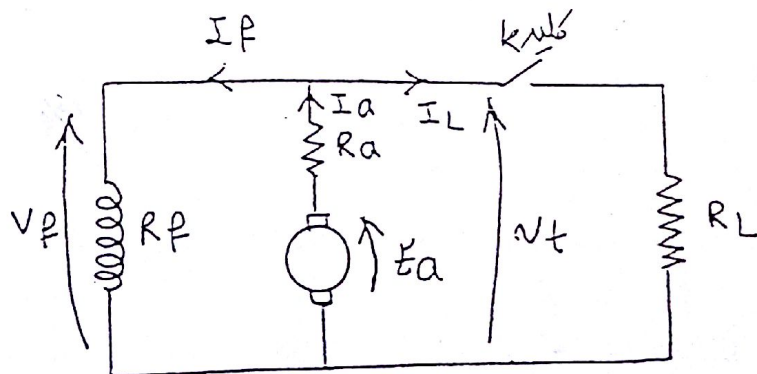

شکل ۲-۲۲ = مدار معادل ژنراتور DC شنت.

منحنی مغناطیس شوندهی ژنراتور شنت مانند ژنراتور ترکیب مستقیم بوده که در شکل ۲-۲۳ نشان داده شده است. نحوه تولید ولتاژ بریلوونه است که وقتی ژنراتور با سرعت ثابت می‌گردد بعلاوه وجود این مانند (فدر این مانند در قطبها) مغناطیسی ولتاژ کمی تولید شده و چون کلیه k بازا این ولتاژ کم به دلیل به جریان کم در سیم بهیج ترکیب شده و دوران جدیدی را بوجود می‌آورد این فدر این دوران پس مانده جمع شده و در نتیجه ولتاژ القایی زیادتر شده و جریان ترکیب افزایش می‌یابد و این روند ادامه داشته تا ژنراتور به نقطه کار خود در بی‌باری برسد. نقطه کار ژنراتور شنت در بی‌باری محل برخورد این منحنی با منحنی $V_t = R_f \cdot I_f$ (نقطه a) است. اگر این مانند مغناطیسی صفر بوده و یا فدر این حاصله از ولتاژ این مانند دارای جهت مخالف دوران پس مانند باشد، همچگونه ولتاژ در ژنراتور شنت تولید نخواهد شد.


معمولاً برای تغییر نقطه کار ژنراتور شنت یک روتور با سیم بهیج ترکیب (R_f) سری کرده و مقاومت این سیم بهیج را مصنوعیاً زیاد می‌کنند؛ در نتیجه نقطه کار تغییر می‌کند (شکل ۲-۲۳). اگر مقاومت کل سیم بهیج ترکیب را آنقدر زیاد کرده که از مقاومت جریان بزرگتر گردد، در آن صورت ولتاژ القایی ژنراتور شنت (E_a) بسیار کوچک خواهد گردید.

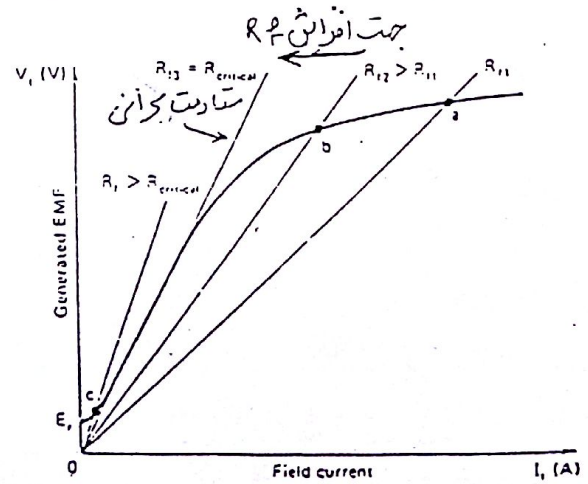

شکل ۲-۲۳ = منحنی مغناطیس شوندهی در ژنراتور شنت در حالت بی‌باری.

منحنی مشخصه بار ژنراتور پشت دارای سبب بیشتر نسبت به منحنی مشخصه بار ژنراتور با تحریک مستقل دارد. شکل ۲۴-۲ منحنی مشخصه بار ژنراتورهای با تحریک مستقل در پشت راست می دهد. با مقایسه این دو منحنی مشخص می گردد ولتاژی باری ژنراتور پشت اندکی کمتر از ژنراتور با تحریک مستقل (به اندازه RaI_a) بوده و ضمناً سبب منحنی ژنراتور پشت به علت کاهش جریان تحریک (I_f) ناشی از کاهش ولتاژ خروجی (V_t) در نتیجه کاهش فوران دکامش E_a نسبت به ژنراتور با تحریک مستقل بیشتر خواهد بود. در حقیقت در ژنراتور پشت مایا کاهش E_a و افزایش RaI_a و

همین عکس العمل آری می خواهد مییم.

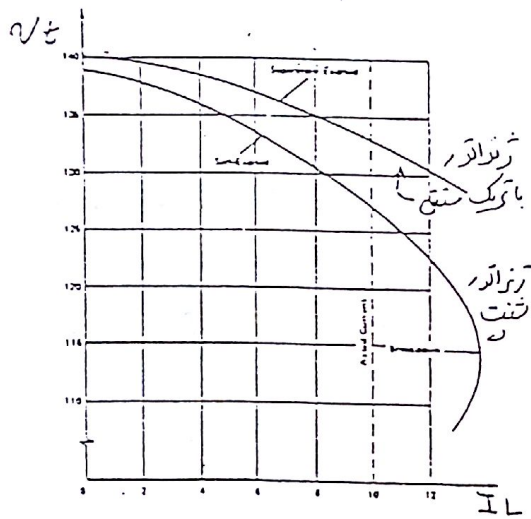


شکل ۲۴-۲. منحنیهای مشخصه بار ژنراتورهای مستقل و پشت.

۶-۵-۲ = ژنراتور سری = در این ژنراتور سیم پیچی تحریک بصورت سری با آرمیچر قرار می گیرد. چون جریان بار باید از داخل این سیم پیچی (تحریک سری) بگذرد، لذا این سیم پیچی کلفت بوده و معمولاً تعداد هر آن نسبتاً کم است (سیم پیچی پشت نازک بوده و تعداد دور آن زیاد است؛ لذا مقاومت آن نسبتاً زیاد است)؛ از این رو مقاومت سیم پیچی سری خیلی کم می باشد. شکل ۲۵-۲ مدار معادل ژنراتور E_c پشت و منحنی ضوابطی شوئی و مشخصه بار این ژنراتور را نشان می دهد. چون تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به جریان بار (شکل ۲۵-۲) بسیار زیاد


است، لذا از این ژنراتور معمولاً استفاده نمی‌گردد. در این ژنراتور داریم:

$$I_L = I_s = I_a$$

$$V_t = E_a - (R_a + R_s) I_a$$

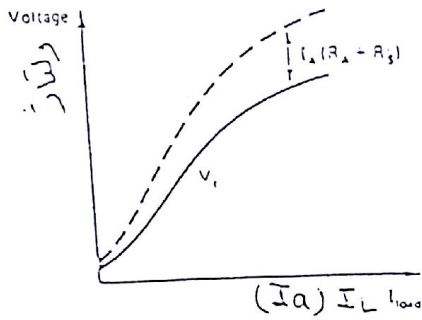

(b)

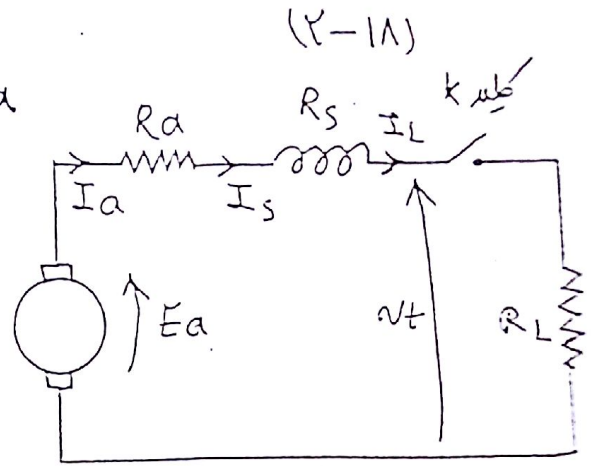

(a)

شکل ۲-۲۵ (a) مدار متعارف ژنراتور D سری، (b) منحنی مشخصه بی باری مشخص بار.

ژنراتور کپیوند = در این ژنراتور هم سیم پیچی سری و هم سیم پیچی ترکیب شده وجود دارد. این ژنراتور از نظر نحوه اتصال سیم پیچها نسبت سری با آر میچر به درسته نسبت به ژنراتور کدنا به تقسیم هر دو از نظر وضعیت دورانها سیم پیچهای ترکیب به درسته گیندند اضافه و کمینند تفاضلی یا نقصانی تقسیم هر دو در کمینند اضافی داریم:

$$\Phi_t = \Phi_f + \Phi_s \quad (2-19)$$



در رابطه فوق Φ_t فوران کل قطب و Φ_f فوران سیم پیچی نسبت و Φ_s فوران سیم پیچی ترکیب سری است. بین کمینند اضافی فورانها هم کمک نکند. در کمینند تفاضلی یا نقصانی داریم:

$$\Phi_t = \Phi_f - \Phi_s \quad (2-20)$$

بین کمینند تفاضلی فوران سیم پیچی سری اثر فوران سیم پیچی نسبت را می‌کاهد.

شکل ۲-۲۶ ژنراتور کمینند نسبت بلنده و نسبت کوتاه را نشان می‌دهد. (سری و)

ژنراتور تفاوت چندانی از نظر خصوصیات الکتریکی و ولتاژ خروجی ندارند. در نسبت بلنده داریم:

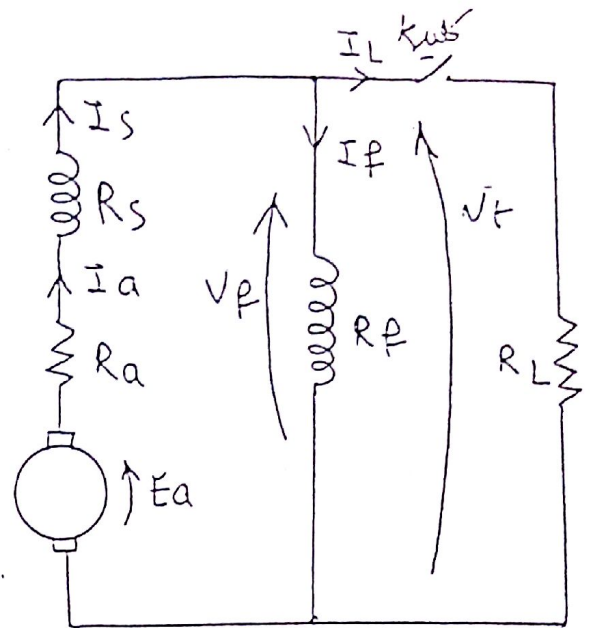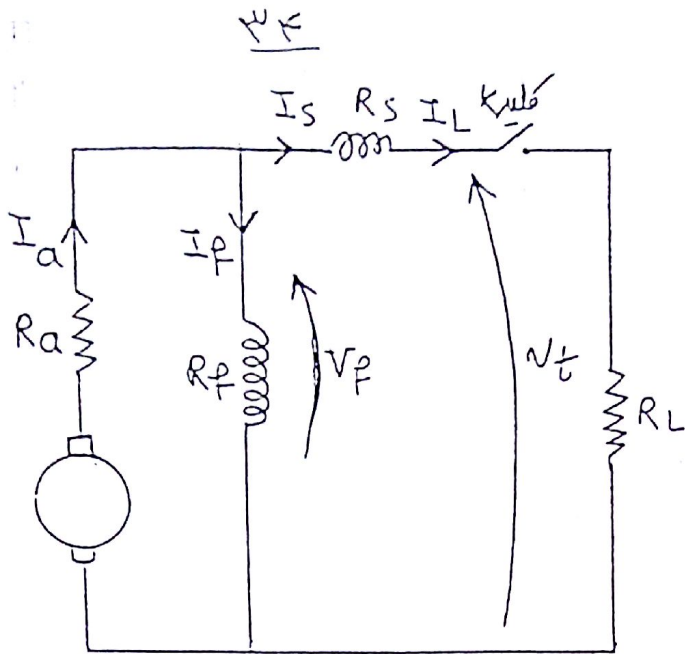

نسخه ۲-۲۴ (a) ژنراتور کیپورده نسبت بلند و (b) ژنراتور کیپورده نسبت کوتاه.

$$I_a = I_s = I_f + I_L$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_t}{R_f} \quad (2-21)$$

$$V_t = E_a - (R_a + R_s) I_a$$

$$I_{aNL} = \frac{E_a}{R_a + R_s + R_f} \quad \text{در حالت بی باری داریم:}$$

(2-22)

$$V_{tNL} = E_a - (R_a + R_s) I_{aNL}$$

در ژنراتور نسبت کوتاه داریم:

$$I_a = I_f + I_s = I_f + I_L$$

$$I_L = I_s$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_t + R_s I_s}{R_f} = \frac{E_a - R_a I_a}{R_f} \quad (2-23)$$

$$V_t = E_a - R_a I_a - R_s I_s$$

$$I_L = I_s = 0$$

$$I_{aNL} = \frac{E_a}{R_a + R_f}$$

$$V_{tNL} = E_a - R_a I_{aNL}$$

در حالت بی باری داریم:


(2-24)

منحنی مشخصه بار ژنراتورهای کمیوند اضافی و نقصانی (تفاضلی) در شکل ۲-۲۷
 آمده است. سه مشخصه بالایی مربوط به ژنراتور کمیوند اضافی است. اگر تعداد دور سیم پیچی
 تحریک سری زیاد باشد، آنرا کمیوند بالا گویند. اگر تعداد دور سیم پیچی سری کمتر باشد، آنرا
 کمیوند سطح گویند و اگر تعداد دور سیم پیچی کم باشد آنرا کمیوند پایین گویند که در هر صورت
 از مشخصه ژنراتور صفت بهره خواهد برد. منحنی آفر مربوط به ژنراتور کمیوند نقصانی
 است.

۲-۵-۸ = تنظیم ولتاژ در ژنراتور $D = 5$ = اختلاف ولتاژ خروجی ژنراتور در حالت بار کامل و
 بی باری بسیار با اهمیت است. هر چه این اختلاف ولتاژ زیادتر باشد نشان دهنده کیفیت
 بد طراحی و ساخت آن ژنراتور است و هر چه این مقدار کمتر باشد بیانگر کیفیت خوب
 ژنراتور است. درصد تنظیم ولتاژ یا رولاریون ولتاژ برابر است با:

$$\%V_R = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100 \quad (2-25)$$

در رابطه فوق V_{NL} ولتاژی باری ژنراتور و V_{FL} ولتاژ بار کامل یا ولتاژ نامی ژنراتور
 است که این مقدار معمولاً بر روی پلاک ژنراتور (ولتاژ نامی) قید می گردد.

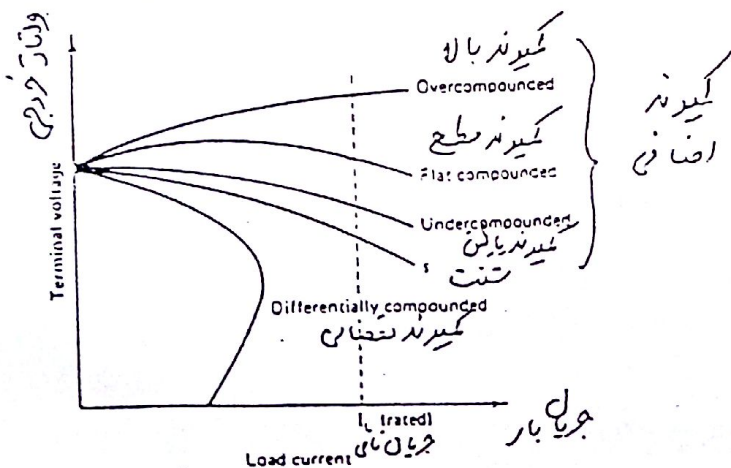


شکل ۲-۲۷ = منحنیهای مشخصه بار ژنراتورهای کمیوند اضافی و نقصانی.

۹-۵-۲ = تلفات در اندام در ترانزاکتور DC = تلفات در ترانزاکتورها DC معبر ورودی

می باشد. تلفات من که مربوط به سیم پیچی ها آرمیچر و تحریک بوده و سایر تلفات که شامل تلفات هسته، اصطکاک، تهویه و سایر تلفات است که به آن تلفات سرد (Pst) می گویند. تلفات من از رابطه زیر بدست می آید.

$$P_{cu} = P_{cu a} + P_{cu p} + P_{cu s} = R_a I_a^2 + R_p I_p^2 + R_s I_s^2 \quad (2-24)$$

تلفات سرد قابل میس نبوده و یا به مداره شده و یا مقدار آنرا باید از بر داده ها مثل بدست آورد. نمودار بخش توان در ترانزاکتورهای DC در شکل ۲-۲۸ آمده است.

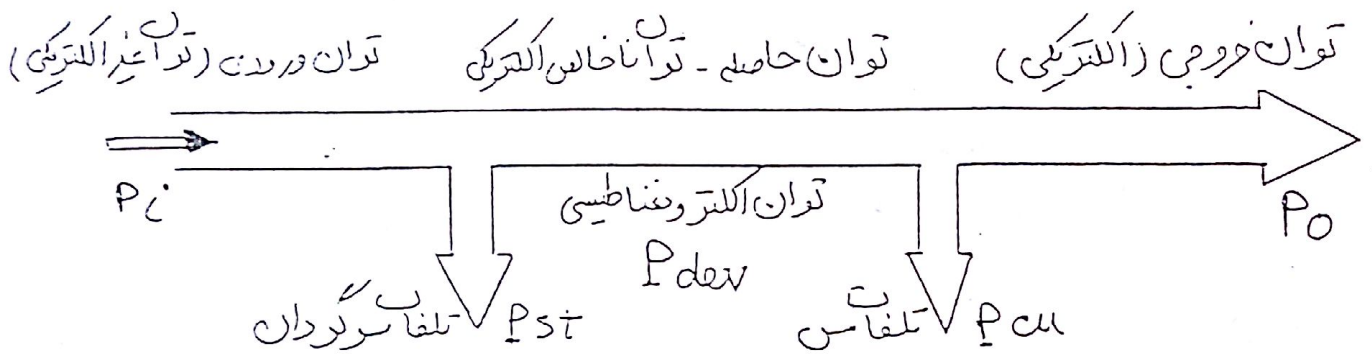

شکل ۲-۲۸ = نمودار بخش توان در ترانزاکتور جریان مستقیم (DC).

طبق نمودار فوق داریم :

$$P_{dev} = P_i - P_{st} = P_o + P_{cu} = E_a I_a \quad (2-27)$$

$$P_i = P_o + P_{cu} + P_{st} = P_{dev} + P_{st} \quad (2-28)$$

در اندام برابر است با :

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{P_o}{P_o + P_{cu} + P_{st}} \times 100 = \frac{P_i - P_{st} - P_{cu}}{P_i} \times 100 \quad (2-29)$$

با توجه به روابط بالا می توان تلفات من و توان حاصله و توان خروجی و ورودی را بدست آورده و سپس راندمان ترانزاکتور را میس نمود. لازم به ذکر است که توان نوشته شده

روی پلاک ژنراتور توان خروجی نامی یا حداکثر توان مجاز خروجی آن ژنراتور می باشد.

مثال ۲-۶ = ژنراتور ۵۰۰ با ترکیب مشخص ۱۰۰^{kW}، ۲۰۰^V ولتاژ $R_a = 0.5 \Omega$ است. سیم پیچی ترکیب

ولتاژ مقاومت ۱۰۰^V بوده و از یک منبع ۵۰۰^V تغذیه می نماید. مطلوبیت ولتاژ القایی در ژنراتور

در صد تنظیم ولتاژ در اندک ژنراتور در صورتیکه تلفات سردان ۳۰۰^W باشد (در شرایط نامی).

$$P_o = V_t \cdot I_L \Rightarrow I_L = \frac{P_o}{V_t} = \frac{10 \times 10^3}{200} = 50 \text{ (A)} \quad \text{راه حل:}$$

۵۰ حرکت جریان مجاز ژنراتور است که با آن جریان نامی تولید می شود.

$$I_a = I_L = 50 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + R_a I_a = 200 + 0.5 \times 50 = 225 \text{ (V)}$$

$$\%V_R = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100 = \frac{E_a - V_t}{V_t} \times 100 = \frac{(225 - 200) \times 100}{200} = 12.5\%$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 225 \times 50 = 11250 \text{ (W)}$$

$$P_i = P_{dev} + P_{st} = 11250 + 300 = 11550 \text{ (W)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{10 \times 10^3}{11550} \times 100 = 86.6\%$$

تایم یا داده است در ژنراتور با ترکیب مشخص چول سیم پیچی از منبع جداگانه تغذیه می گردد.

تلفات مس آن را نباید در اندک در نظر گرفت.

مثال ۲-۷ = ژنراتور ۵۰۰^V تحت ۲۰۰^{kW}، ۲۰۰^V ولتاژ $R_a = 0.1 \Omega$ و $R_p = 100 \Omega$ است. تلفات

سردان ژنراتور ۴۰۰^W می باشد مطلوبیت: الف) ولتاژ القایی در ژنراتور در شرایط نامی،

ب) کل تلفات، ج) راندمان در شرایط نامی، د) راندمان در شرایط نصف بار نامی شروط

بر آنکه ولتاژ القایی ژنراتور مانند حالت نامی باشد.

3A

$$\xrightarrow{\text{الف}} I_{LR} = \frac{P_0}{V_t} = \frac{20 \times 10^3}{200} = 100 \text{ (A)}$$

الطول

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_L + I_f = 100 + 2 = 102 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + R_a I_a = 200 + 0.1 \times 102 = 210.2 \text{ (V)}$$

$$\xrightarrow{\text{ب}} P_{cu} = P_{cu_f} + P_{cu_a} = R_f I_f^2 + R_a I_a^2 = 100 \times 2^2 + 0.1 \times 102^2 =$$

$$P_{cu} = 400 + 1040.4 = 1440.4 \text{ (W)}$$

$$\xrightarrow{\text{ج}} P_{dev} = P_0 + P_{cu} = 20 \times 10^3 + 1440.4 = 21440.4 \text{ (W)}$$

$$P_i = P_{dev} + P_{st} = 21440.4 + 400 = 21840.4 \text{ (W)}$$

$$\% \eta = \frac{P_0}{P_i} \times 100 = \frac{20 \times 10^3}{21840.4} \times 100 = 91.4\%$$

$$\xrightarrow{\text{د}} I_L = \frac{I_{LR}}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ A}$$

$$E_a = 210.2$$

$$V_t = E_a - R_a I_a = 210.2 - 0.1 I_a$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{V_t}{100}$$

$$I_a = I_L + I_f = 50 + I_f = 50 + \frac{V_t}{100}$$

$$V_t = 210.2 - 0.1 \left(50 + \frac{V_t}{100} \right) = 210.2 - 5 - 0.001 V_t$$

$$V_t = \frac{205.2}{1.001} = 205 \text{ (V)}$$

$$I_f = \frac{205}{100} = 2.05 \text{ (A)}$$

$$I_a = 50 + 2.05 = 52.05 \text{ (A)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 210.2 \times 52.05 = 10940.9 \text{ (W)}$$

$$P_i = P_{dev} + P_{st} = 10940.9 + 400 = 11340.9 \text{ (W)}$$

$$P_0 = V_t \cdot I_L = 205 \times 50 = 10250 \text{ (W)}$$

$$\% \eta = \frac{P_0}{P_i} \times 100 = \frac{10250}{11340.9} \times 100 = 90.4\%$$

مثال ۸-۲ = منحنی ضناطیس شونده یک ماین ۵۰ در سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه لغیرات شکل

۲-۲۹ می باشد. مطلوبت: (a) محاسبه ولتاژ ماین هنگامیکه این ماین بفران ژنراتور

شفت با تساوت ترکیب ۱۲۰ کار کند. (b) مقدار مقاومت بحرانی سیم سیمی ترکیب (c) اگر این ماین با

سرعت ۱۳۵۰ RPM بچرخد مقدار ولتاژ ماین جدید خواهد بود (RPM = ۱۲۰).^۲

راه حل: (a) ابتدا باید منحنی $I_p = 4 \text{ A}$ را رسم نماییم و محل برخورد آن با منحنی مربوط ولتاژی باره

ماین خواهد بود. حال فرض کنیم $I_p = 1 \text{ A}$ باشد پس $V_t = 1 \times 120 = 120$ لذا با توجه به اطلاعات بدست

آمده خط $I_p = 100$ را رسم نماییم. محل برخورد آن با منحنی ضناطیس شونده نقطه a خواهد بود

و مقدار ولتاژ ماین ۱۰۲ است.^۲

(b) : برای پیدا کردن مقاومت بحرانی از مرکز مماس خطی مماس بر منحنی ضناطیس کننده رسم نماییم

شیب این خط مقدار مقاومت بحرانی را نشان می دهد که برابر با ۲۱۴ است.^۲

(c) ابتدا منحنی ضناطیس شونده را در سرعت ۱۳۵۰ با توجه به رابطه $E_a' = E_a \times \frac{1350}{1500}$ بدست می آوریم،

یعنی به ازاء جریانها ترکیب ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵، ۸۰، ۸۵، ۹۰، ۹۵، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۲۰ مقدار E_a' را بدست آوریم

و منحنی را رسم نماییم. محل برخورد خط $I_p = 100$ با این منحنی جدید نقطه d بوده که ولتاژ

ماین در این حالت ۸۷ خواهد بود. اگر بخواهیم در حالت جدید (با دور ۱۳۵۰ RPM) ولتاژ ماین مانند


حالت ۱۵۰۰ یعنی ۱۰۲ باشد، مطابق شکل ۲-۲۹ مقدار مقاومت سیم سیمی ترکیب (RPM) باید

حدود ۸۲ باشد. نقطه c نقطه کار منحنی در حالت جدید با ولتاژ ماین ۱۰۲ است.^۲

مثال ۹-۲ = یک ژنراتور شفت با تساوت ترکیب ۶۰ هنگامیکه بار ۶۰ KW را تغذیه می کند، ولتاژ

خروجی آن ۱۲۰ و ولتاژ القایی در ژنراتور ۱۴۳ می باشد. مطلوبت: (a) مقاومت آرمیچر ماین.

۳.

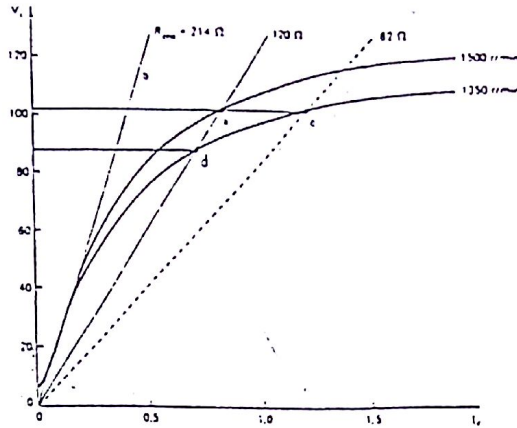

• شکل ۲-۲۹ = منحنی مفصّل شوئی مربوط به مثال ۲-۸

ب) ولتاژ القایی ژنراتور همگامه ژنراتور بار (صرف لثه) 20 kW را تنظیم کرده و ولتاژ خروجی 135 V

ولت باشد.

راه حل:

$$a) \Rightarrow I_L = \frac{P_o}{V_t} = \frac{20 \times 10^3}{120} = 166.67 \text{ (A)}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{120}{60} = 2 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_L + I_f = 166.67 + 2 = 168.67 \text{ (A)}$$

$$V_t = E_a - R_a I_a \Rightarrow R_a = \frac{E_a - V_t}{I_a} = \frac{135 - 120}{168.67} = 0.089 \text{ (Ohm)}$$

$$b) \Rightarrow I_L = \frac{20000}{135} = 148.15 \text{ (A)}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{135}{60} = 2.25 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_L + I_f = 148.15 + 2.25 = 150.4 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + R_a I_a = 135 + 0.089 \times 150.4 = 138.34 \text{ (V)}$$

مثال ۲-۱۰ = یک ژنراتور DC سری 2 kW و 20 V دارای $R_s = 1 \text{ Ohm}$ و $R_a = 1 \text{ Ohm}$ و $P_{st} = 110 \text{ W}$

است. مقادیر جریان بار و جریان بی‌سری و جریان آرمیچر و ولتاژ القایی و توان حاصله در آن را

در شرایط نامی بدست آورید. اگر ژنراتور با 1.8 A بار نامی خود کار کرده و ولتاژ خروجی آن

ثابت بماند (۲۰۰) در این حالت ولتاژ القایی در اندام را بدست آوریم.

الف $\Rightarrow P_o = 2 \text{ kW}$ راه حل:

$$I_a = I_s = I_L = \frac{P_o}{V_t} = \frac{2000}{200} = 10 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + (R_a + R_s) I_a = 200 + (0.4 + 0.1) \times 10 = 205 \text{ (V)}$$

ب $P_{dev} = E_a I_a = 205 \times 10 = 2050 \text{ (W)}$ توان در دسترس

$P_i = P_{dev} + P_{st} = 2050 + 110 = 2160 \text{ (W)}$ توان ورودی

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{2000}{2160} \times 100 = 92.6\%$$

ب $\Rightarrow P_o = 0.18 \times 2000 = 360 \text{ (W)}$

$$I_a = I_s = I_L = \frac{360}{200} = 1.8 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + (R_a + R_s) I_a = 200 + 0.5 \times 1.8 = 200.9 \text{ (V)}$$

$$P_i = P_{dev} + P_{st} = E_a I_a + P_{st} = 200.9 \times 1.8 + 110 = 371.62 \text{ (W)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{360}{371.62} \times 100 = 96.8\%$$

مثال ۱۱-۲ = ژنراتور DC کمینند اضافی از نوع سنت بلده 418 kW و 120 V دارای $R_a = 0.4 \text{ } \Omega$

از $R_s = 120 \text{ } \Omega$ و $R_f = 120 \text{ } \Omega$ است. $P_{st} = 200 \text{ W}$ مطلوبیت E_a ، P_{dev} و رانندگی در ولتاژ

ولتاژ در شرایط نامی. اگر این ژنراتور باره با مقاومت $4 \text{ } \Omega$ را تغذیه نماید و ولتاژ خروجی در

این حالت 120 V باشد، ولتاژ القایی در اندام ژنراتور را در این حالت بدست آوریم.

الف $\Rightarrow P_o = 418 \text{ (kW)}$ راه حل:

$$I_L = \frac{P_o}{V_t} = \frac{418 \times 10^3}{120} = 3483.3 \text{ (A)}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{120}{120} = 1 \text{ (A)} \Rightarrow I_a = I_s = I_L + I_f = 3483.3 + 1 = 3484.3 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + (R_a + R_s) I_a = 120 + (0.4 + 120) \times 3484.3 = 418140.3 \text{ (V)}$$

۴۲

$$P_{cu} = P_a + P_f + P_s = R_a I_a^2 + R_f I_f^2 + R_s I_s^2 =$$

$$P_{cu} = 1.4 \times \varepsilon I^2 + 120 \times I^2 + 1.1 \times \varepsilon I^2 = 94.01 \text{ (W)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 140 \text{ (V)} \times \varepsilon I = 5740.1 \text{ (W)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{P_o}{P_o + P_{cu} + P_{st}} \times 100 = \frac{1800}{1800 + 94.01 + 200} \times 100 = 89.1 \%$$

$$\% V_R = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100 \Rightarrow V_{NL} = E_a = 140 \text{ (V)}, V_t = 120 \text{ (V)}$$

$$\% V_R = \frac{140 - 120}{120} \times 100 = 16.67 \%$$

$$\Rightarrow R_L = 4 \text{ } \Omega \Rightarrow I_L = \frac{V_t}{R_L} = \frac{120}{4} = 30 \text{ (A)}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{120}{120} = 1 \text{ (A)} \Rightarrow I_a = I_s = I_L + I_f = 30 + 1 = 31 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + (R_s + R_a) I_a = 120 + (1.1 + 1.4) \times 31 = 140 \text{ (V)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{V_t \times I_L}{P_{dev} + P_{st}} \times 100 = \frac{V_t \times I_L}{E_a I_a + P_{st}} \times 100 =$$

$$\% \eta = \frac{120 \times 30}{140 \times 31 + 200} \times 100 = 82.1 \%$$

مثال ۱۲-۲ ژنراتور DC کپیون تقصانی از نوع سنت کوتاه ۱۰ kW در ۵۰ بارنای دنا

ولتاژ خروجی ۲۰۰ V است. مقادیر $R_a = 0.9 \text{ } \Omega$ و $R_s = 1 \text{ } \Omega$ و $R_f = 100 \text{ } \Omega$ و $P_{st} = 400 \text{ W}$ می باشد

مطلوبت: (a) E_a و رانندگی در ولتاژ در ۵۰ بارنای (b) آر مقدار ولتاژ

رابطه در نظر گرفته مقدار ولتاژ خروجی در ولتاژ در بارنای بدست آورده.

$$\alpha \Rightarrow P_o = 10 \text{ kW} \times 10 = 100 \text{ (W)}$$

$$I_L = I_s = \frac{P_o}{V_t} = \frac{100}{200} = 0.5 \text{ (A)}$$

راه حل:

$$V_f = V_t + R_S I_S = 200 + 1 \times 20 = 220 \text{ (V)}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{220}{100} = 2.2 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_f + I_S = 2.2 + 20 = 22.2 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t + R_S I_S + R_a I_a = 200 + 1 \times 20 + 9 \times 22.2 = 224.18 \text{ (V)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_o + P_{cut} + P_{st}} \times 100 = \frac{P_o \times 100}{P_{dev} + P_{st}} = \frac{2000 \times 100}{E_a I_a + 200}$$

$$\% \eta = \frac{2000 \times 100}{224.18 \times 22.2 + 200} = 44.4\%$$

$$\% V_R = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100 \Rightarrow V_{NL} = E_a = 224.18 \text{ (V)}, V_{FL} = 200$$

$$\% V_R = \frac{224.18 - 200}{200} \times 100 = 12.1\%$$

b) $P_o = 10 \text{ kW}$, $E_a = 224.18 \text{ V}$, $V_t = ?$

$$I_S = I_L = \frac{P_o}{V_t} = \frac{10000}{V_t}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{E_a - R_a I_a}{R_f} = \frac{224.18 - 9 I_a}{100}$$

$$I_a = I_L + I_f = \frac{10000}{V_t} + \frac{224.18 - 9 I_a}{100}$$

$$V_t = E_a - R_a I_a - R_S I_S = 224.18 - 9 I_a - 1 \times \frac{10000}{V_t}$$

$$I_a = 2.2 - 0.09 I_a + \frac{10000}{V_t} \Rightarrow I_a = \frac{\frac{10000}{V_t} + 2.2}{1.09}$$

$$V_t = 224.18 - 0.09 \times \frac{10000 + 2.2 V_t}{1.09} - \frac{10000}{V_t} = 224.18 - \frac{1713.18 V_t}{V_t} - \frac{10000}{V_t}$$

$$V_t = 224.18 - \frac{9919.18}{V_t} \Rightarrow V_t^2 - 224.18 V_t + 9919.18 = 0$$

$$V_t = 148.18 \text{ (V)}$$

$$\% V_R = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100 = \frac{E_a - V_t}{V_t} \times 100 = \frac{224.18 - 148.18}{148.18} \times 100 = 51.3\%$$

۲-۶ = موتورهای جریان مستقیم = و قیله یک ماشین DC از یک منبع DC تغذیه گردد در

نتیجه عبور جریان از قطبها قرارک بر جبردا کرده و همچنین با عبور جریان از آرمیچر وجود فوراً، شمار
تولید شده که باعث چرخش موتور می گردد. لذا در موتورهای DC انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی

تبدیل می گردد. همانگونه که در بخش ۲-۳-۲ بیان گردید، در موتورهای DC با شروع به حرکت هادیها

آرمیچر، طبق قانون القا فاراده و تناثر در این هادیها القا شده، که چون جهت آن عکس جهت

و تناثر منبع است لذا به آن نیروی ضد محرکه گفته می شود. این و تناثر مانند ژنراتورها از رابطه ۲-۹

$$(E_a = k_a \Phi \omega) \text{ بدست می آید.}$$

۲-۶-۱ = رابطه اساسی در موتورهای DC = رابطه اساسی در موتورهای DC، رابطه مربوط به شمار

است که بصورت زیر می باشد.

$$T = k_a \Phi I_a \quad (2-30)$$

در رابطه فوق I_a جریان آرمیچر و Φ فوران قطبها و k_a ثابت عددی و T گشتاور بوده
که بر حسب نیوتن-متر خواهد بود.

۲-۶-۲ = رابطه گشتاور و توان = رابطه بین گشتاور و توان در موتور DC بصورت زیر است

$$T = \frac{P}{\omega} \quad (2-31)$$

در رابطه بالا P توان بر حسب وات و ω سرعت زاویه ای (Rad/s) و T گشتاور

بر حسب N.m می باشد.

۲-۶۳ = انواع موتورهای DC = موتورهای DC هائیک ژنراتورها DC بسته به نحوه اتصالسیم پیچ

رنگ و آرمیچر بصورت موتور رشتت، موتور سری، موتور کمپوند اضافی و موتور کمپوند تقاضی یا

نقصانی برده که بررسی کاری هر یک خواهیم پرداخت.


۲-۶-۴ = موتور شنت = در این موتوریم هیچ ترکیب با آرپیچر بصورت موازی می باشد. مدار معادل

موتور شنت در شکل ۲-۳۰ آورده است. طبق این شکل داریم:

$$I_a = I_L - I_f$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{V_t}{R_f} \quad (2-31)$$

$$E_a = V_t - R_a I_a \quad \text{تبدیل ضریب}$$

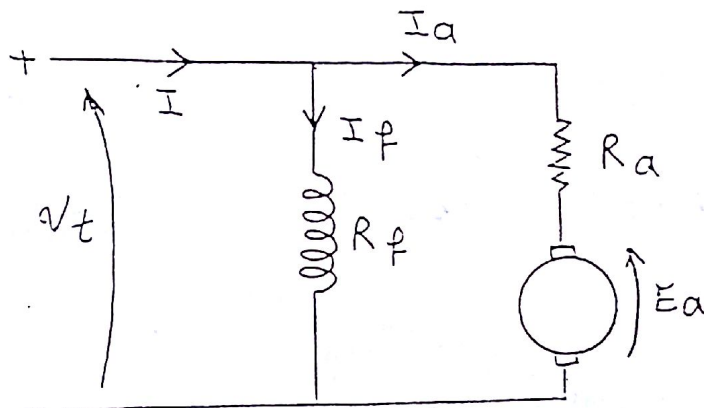

شکل ۲-۳۰ = مدار معادل یک موتور DC شنت.

لازم به یادآوری است که در ژنراتورها DC همیشه $V_t > E_a$ بوده و $I_a > I_L$ است. لیکن در موتورهای DC همیشه $E_a > V_t$ و $I_L > I_a$ است.

جهت بررسی و تحلیل کار موتور DC شنت باید گفت که طبق روابط ۲-۳۱ داریم:

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a} \quad (2-32)$$

در حالت بی باری چون باری روی تلفات (مخزن) موتور وجود ندارد لذا سرعت موتور زیاد بوده


و طبق رابطه $E_a = k_a \Phi \omega$ چون I_f تقریباً ثابت است لذا Φ نیز ثابت بوده و چون

سرعت موتور زیاد است لذا E_a زیاد بوده و نزدیک به V_t می باشد. لذا صورت رابطه ۲-۳۲


کوچک بوده و جریان I_a خیلی کم است که مربوط به جریان بی باری موتور است. با اعمال بار

در محور موتور، سرعت موتور کاهش می یابد، با کاهش سرعت موتور، E_a کم شده و صورت رابطه ۲-۳۲ بزرگ شده و در نتیجه I_a بزرگ می شود. با افزایش I_a طبق رابطه ۲-۳۰ گشتاور T (گشتاور الکتریکی) زیاده تا با گشتاور مکانیکی ناشی از اعمال بار برابر گردد. در سرعتی که این دو گشتاور برابر شد آن سرعت، سرعت پایدار آن موتور به ازای آن بار تعیین است. اگر بار ایلی بر موتور زیاد گردد، کاهش سرعت بیشتر شده و E_a کوچکتر شده و I_a بزرگتر گردیده و گشتاور T زیادتری رود. پس مقدار I_a بیانگر وضعیت بار ایلی بر روی موتور است. در حالت بی باری I_a کوچک بوده و هر چه بار زیادتر گردد I_a هم بزرگتر می شود. دوشمنی گشتاور و سرعت نسبت به جریان آرمیچر در تحلیل کار موتورهای DC اهمیت داشته که در اینجا به بررسی این دوشمنی (گشتاور به جریان آرمیچر و سرعت به جریان آرمیچر) در موتور DC شت می پردازیم. باید توجه کنیم که جریان آرمیچر نشان دهنده وضعیت بار موتور می باشد. طبق رابطه ۲-۳۰ چول در موتور شت Φ ثابت است پس $T = k_a I_a$ بوده و دوشمنی آن بصورت شکل ۲-۳۱ (بصورت خطی) می باشد. جهت بررسی رابطه سرعت به جریان آرمیچر داریم:

$$E_a = V_t - R_a I_a = k_a \omega$$

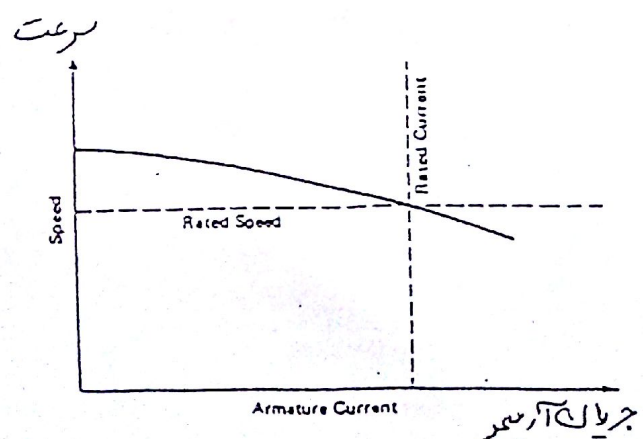

(a)

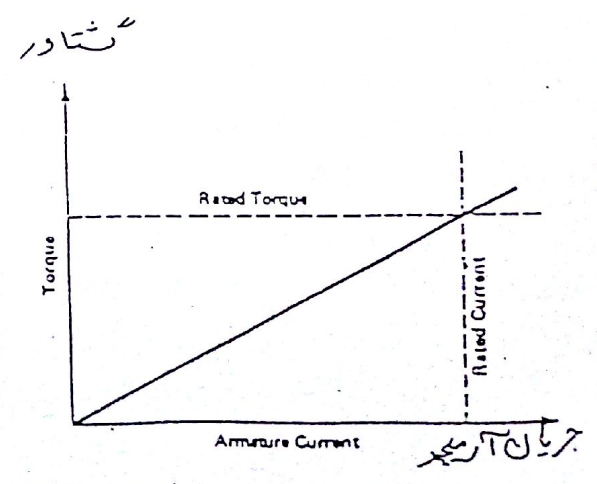

(b)

شکل ۲-۳۱ (a) دوشمنی گشتاور به جریان آرمیچر، (b) دوشمنی سرعت به جریان آرمیچر موتور شت.