

$$\omega = \frac{E_b}{k_a \Phi} = \frac{V_t - R_a I_a}{k_a \Phi} = \frac{V_t}{k_a \Phi} - \frac{R_a}{k_a \Phi} I_a \quad (2-33)$$

طبقاً رابطه ۲-۳۳ با افزایش بار (افزایش  $I_a$ )، سرعت کاهش می‌یابد (شکل ۲-۳۱-ب)

حال به بررسی اثر فرکانس در موتور شنت می‌پردازیم. طبق رابطه ۲-۳۳ سرعت با فرکانس

تغییر می‌کند. متناوب است یعنی با کاهش  $I_a$  یا  $\Phi$  سرعت موتور افزایش می‌یابد. اگر

موتور در هنگام کار، ناگهان به دلایلی سیم پیچ گریک قطع گردد ( $\Phi = 0$ )، سرعت موتور به طور وحشتناکی

بالا می‌رود که امر بسیار خطرناک خواهد بود.


۲-۶-۵ = موتور DC سری = در این موتور سیم پیچ گریک بصورت سری با آرمیچر قرار می‌گیرد. مدار

معادل موتور سری در شکل ۲-۳۲ آنگونه است. طبق این شکل داریم:

$$I_a = I_s = I_L$$

(۲-۳۴)

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) I_a$$

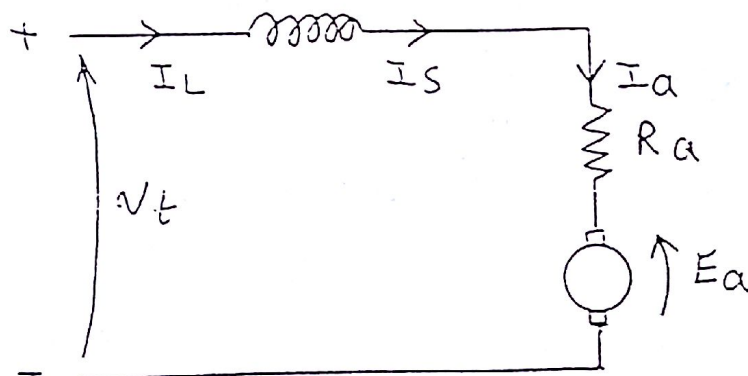

شکل ۲-۳۲ = مدار معادل یک موتور DC سری.

برای بررسی منحنی گشتاور و سرعت آرمیچر داریم:

$$T = k_a \Phi I_a$$

$$\Phi = k' I_s = k' I_a$$

$$T = k_a k' I_a^2 = k'_a I_a^2$$

(۲-۳۵)

با توجه به رابطه ۲-۳۵ مشخص می‌گردد که در موتور سری گشتاور متناسب با مجذور جریان آرمیچر است

۴۸

در نتیجه در این موتور برای بارهایی که نیاز به گشتاور زیاد دارد جریان آرمیچر خیلی بزرگ نخواهد بود و این امر علت استفاده از این موتور در بخش حمل و نقل و محدودکننده‌ها در بارهای سنگین است.

شکل ۲-۳۳-ا منحنی تغییرات گشتاور نسبت به جریان آرمیچر (بار) نشان می‌دهد.

برای بزرگ شدن منحنی سرعت به جریان آرمیچر داریم:


$$E_a = v_t - (R_a + R_s) I_a = k_a \Phi \omega$$

$$\Phi = k' I_s = k' I_a \Rightarrow v_t - (R_a + R_s) I_a = k_a k' I_a \omega$$


$$k'_a I_a \omega = v_t - (R_a + R_s) I_a$$

$$\omega = \frac{v_t - (R_a + R_s) I_a}{k'_a I_a} = \frac{v_t}{k'_a I_a} - \frac{(R_a + R_s)}{k'_a} \quad (2-34)$$

باتوجه به رابطه ۲-۳۴ مشخص می‌گردد که سرعت با جریان آرمیچر (بار) نسبت معکوس دارد و این درجه بارز یا اثر بارش جریان آرمیچر زیادتر و سرعت کمتر می‌گردد و هر چه بار کمتر باشد، جریان آرمیچر کمتر شده و سرعت افزایش می‌یابد. و در پی بارهای سرعت بیشتر بالا می‌رود. از اینرو کاربری بارهای موتور درجه سری خطرناک است. شکل ۲-۳۳-ب منحنی تغییرات سرعت نسبت به جریان آرمیچر (بار) نشان می‌دهد.

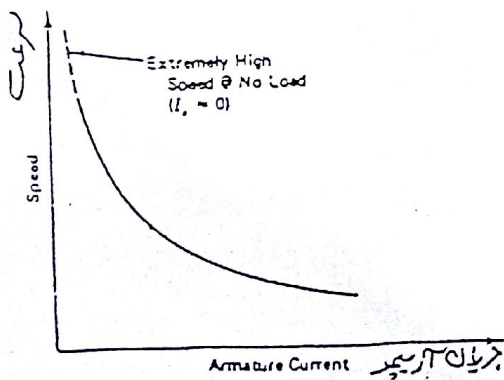

(b)

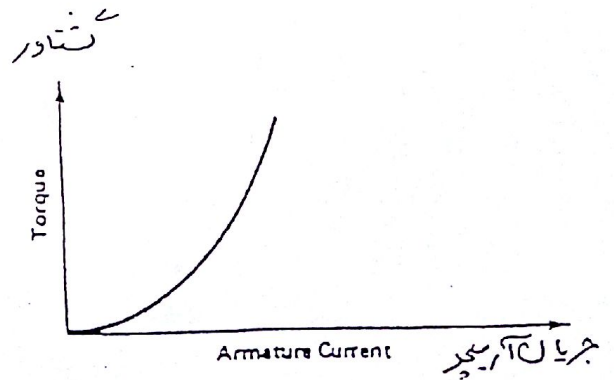

(a)

شکل ۲-۳۳-ا منحنی تغییرات گشتاور - جریان آرمیچر، b) سرعت - جریان آرمیچر در موتور سری.

۲-۶-۶ = موتور DC کمپونته = در این نوع موتور دوسیم بهج ترکیب سری و پشت باهم موجود بوده و با توصیف وضعیت خوران آنها به درسته کمپونته اضافی و کمپونته نقصانی تقسیم می گردد. ضمناً باآدم

به نحوه اتصال سیم پیچها پشت و سری و آری سر پشت بلند و پشت کوتاه بوجود می آید. در شکل


۲-۳۴ مدار معادل موتور کمپونته پشت بلند و پشت کوتاه آمده است. طبق این شکل برای کمپونته

پشت بلند داریم:


$$I_s = I_a = I_L - I_f$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_t}{R_f} \quad (2-37)$$

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) I_a$$

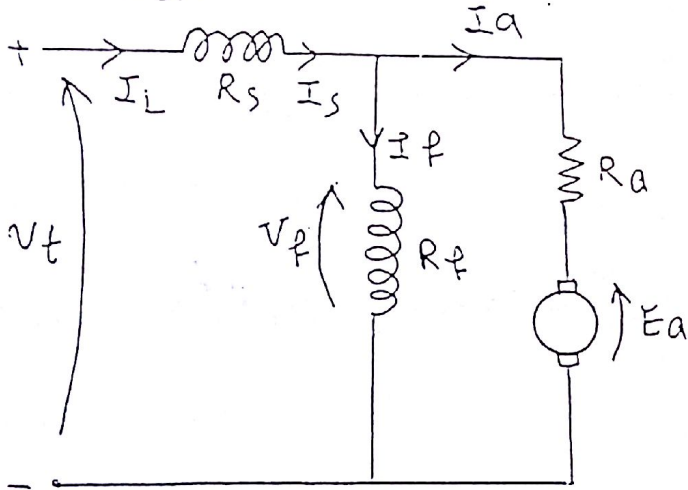

(b)

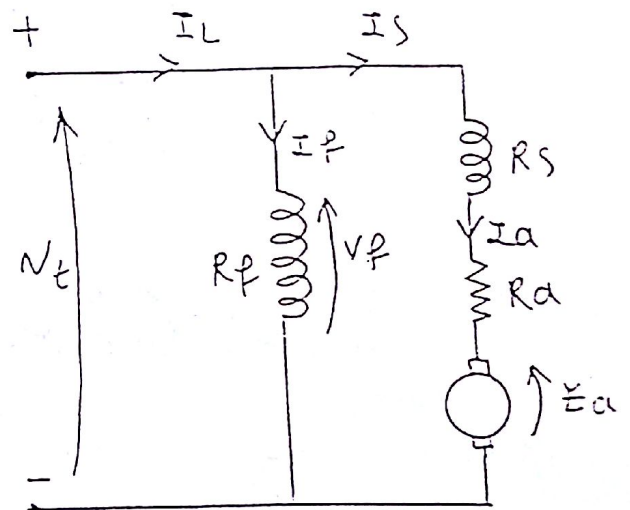

(a)

شکل ۲-۳۴ = (a) مدار معادل موتور پشت بلند؛ (b) مدار معادل موتور پشت کوتاه.

در موتور کمپونته پشت کوتاه داریم:

$$I_L = I_s$$

$$I_a = I_L - I_f = I_s - I_f$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_t - R_s I_s}{R_f} = \frac{E_a + R_a I_a}{R_f} \quad (2-38)$$

$$E_a = V_t - R_a I_a - R_s I_s$$

پس موتور کمپونته (پشت بلند و پشت کوتاه) از نظر خصوصیات کاری تفاوت چندانی باهم ندارند.

در موتور کمپونته اضافی  $\phi_t = \phi_f + \phi_s$  است. در سری منفی گشتاور جریان آری سر داریم:

۵.

$$T = k_a \Phi_t I_a = k_a (\Phi_f + \Phi_s) I_a = k_a (\Phi_f + k' I_s) I_a$$

$$T = k_a (\Phi_f + k' I_a) I_a = k \Phi_f I_a + k a k' I_a^2 \quad (2-39)$$

باتوجه به رابطه ۲-۳۹ مشخص شد که گشتاور در کمپوند اضافی دارای دو قسمت بوده که یک

قسمت آن مانند موتور سنت و قسمت دیگر مانند موتور سری است (شکل ۲-۳۵-ا).


در بررسی ضمنی سرعت جریان آرمیچر داریم (در کمپوند اضافی):

$$E_a = v_t - (R_a + R_s) I_a = k_a \Phi_t \omega = k_a (\Phi_f + \Phi_s) \omega$$


$$\omega = \frac{v_t - (R_a + R_s) I_a}{k_a (\Phi_f + k' I_a)} \quad (2-40)$$

باتوجه به رابطه ۲-۴۰ مشخص می‌گردد که با افزایش بار (جریان آرمیچر) هم سرعت کم می‌شود و هم فرکانس بزرگتر شده و در نتیجه سرعت موتور کمپوند اضافی با افزایش بار سرعت کاهش خواهد

یافت (شکل ۲-۳۵-ب).

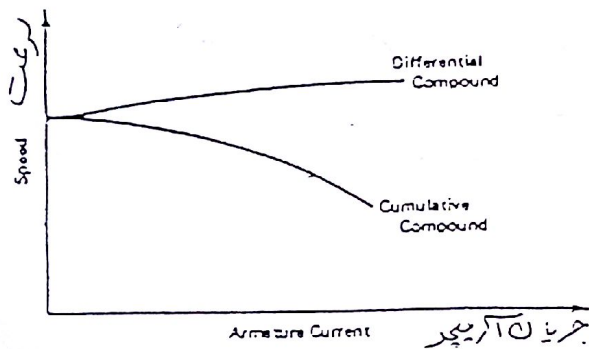

(ب)

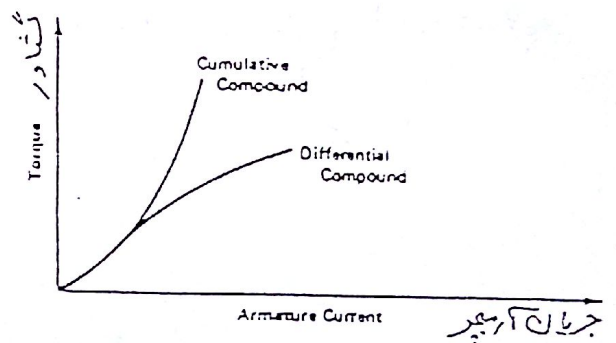

(ا)

شکل ۲-۳۵ (ا) ضمنی تغییر گشتاور جریان آرمیچر (ب) ضمنی تغییر سرعت - جریان آرمیچر موتور کمپوند

در موتور کمپوند تقصای یا تفاضلی  $\Phi_t = \Phi_f - \Phi_s$  است. در بررسی ضمنی گشتاور -

جریان آرمیچر در این موتور داریم:

$$T = k_a (\Phi_f - \Phi_s) I_a = k_a (\Phi_f - k' I_a) I_a \quad (2-41)$$



باتوجه به رابطه ۲-۴۱ مشخص می‌گردد که گشتاور در کمپند نقصانی نیز از دو قیمت یکی مانند موتور شنت و دیگری مانند موتور سری تکمیل شده، لیکن قیمت موتور سری چون منفی است حالت بار دارندگی دارد و با افزایش بار ( $I_a$ )، گشتاور بعد از منفی حالت کاهش پیدا می‌کند (شکل ۲-۳۵-ا).

در برای منفی سرعت - جریا آریسچر در موتور کمپند نقصانی داریم :

$$\omega = \frac{v_t - (R_a + R_s) I_a}{k_a \Phi_t} = \frac{v_t - (R_a + R_s) I_a}{k_a (\Phi_f - \Phi_s)}$$

$$\omega = \frac{v_t - (R_a + R_s) I_a}{k_a (\Phi_f - k' I_a)} \quad (2-42)$$

باتوجه به رابطه ۲-۴۲ مشخص می‌گردد که در موتور کمپند نقصانی با افزایش بار ( $I_a$ )، هم سرعت کوچک شده و هم خرج کوچک می‌گردد و چون نرخ کوچک شدن خرج و مقداری بیشتر از صورت است، لذا سرعت این موتور با افزایش بار، افزایش می‌یابد (شکل ۲-۳۵-ب).  
 این مشخص می‌گردد از زیر گشتاور موتور کمپند اضافی خوب بود و از زیر سرعت موتور کمپند نقصانی خوب است. شکل ۲-۳۶ مشخصه گشتاور - جریا آریسچر و سرعت - جریا آریسچر

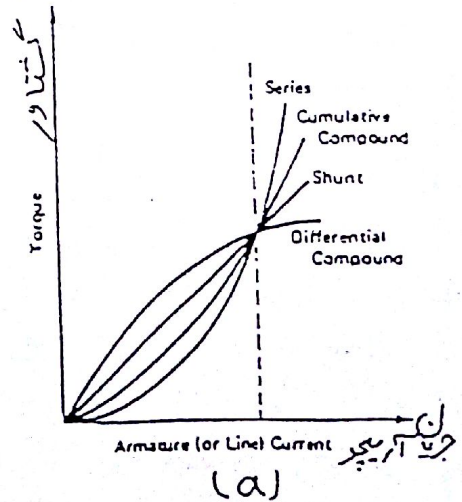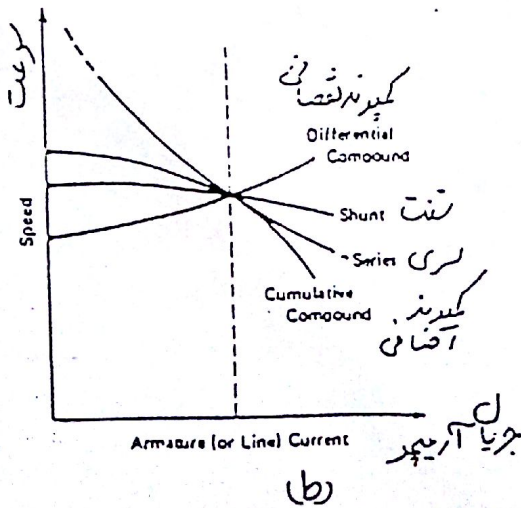

شکل ۲-۳۶ = مقایسه مشخصه موتور (a) و (b) مشخصه سرعت.

موتورها مختلف DC را بصورت مقایسه ای نشان می دهد.

$$۲-۴-۷ = \text{موتورهای DC با آهنربای دائم} = \text{در این موتورها DC وظیفه ایجا دفورا مغناطیسی}$$

به عمده یک آهنربای دائم بوده و لذا نیاز به سیم پیچ حرکتی (قطبها) ندارد. هسته مربوط به

قطبهای این موتورها از آهنهای خاصی ساخته شده که خاصیت پس ماند مغناطیسی خود را خوبی

حفظ می نماید. رانندگی این موتور از موتورها شتاب و کمپوننت <sup>مثابه</sup> نداشتن سیم پیچ حرکتی بیشتر کرده

و اندازه آن کوچکتر است. اینگونه موتورها کاربرد وسیعی در اسباب بازیها و سیستم های سروموتورها

دارد. جهت تغییر جهت حرکت، می توان تنها با تغییر جهت جریان آرمیچر این کار را انجام داد.

$$۲-۴-۸ = \text{تنظیم سرعت} = \text{درصد تنظیم سرعت یا روتور لایون سرعت در این موتورها از رابطه زیر}$$

برگشت می آید:

$$\%S_R = \frac{\omega_{NL} - \omega_{FL}}{\omega_{FL}} \times 100 = \frac{n_{NL} - n_{FL}}{n_{FL}} \times 100 \quad (۲-۴۳)$$

در رابطه فوق  $\omega_{NL}$  ( $n_{NL}$ ) سرعت در حالت بی بار و  $\omega_{FL}$  ( $n_{FL}$ ) سرعت موتور در

بار داری است. هر چه درصد تنظیم سرعت کمتر باشد نشان دهنده کیفیت خوب موتور مزدر

نظر می باشد.

$$۲-۴-۹ = \text{تلفات در آهنربا در موتور DC} = \text{تلفات در موتور DC مانند روتور DC متشکل از}$$

تلفات مس و تلفات که هم تلفات سرگردان است می باشد. نمودار بخش توان در موتورها

DC در شکل ۲-۳۷ نشان داده شده است. طبق این نمودار داریم:

$$P_{dev} = P_i - P_{cu} = P_o + P_{st} = E_a I_a \quad (۲-۴۴)$$

$$P_o = P_i - P_{cu} - P_{st} = P_{dev} - P_{st} \quad (۲-۴۵)$$

در انداز موتورهای DC برابر است با:

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{P_o}{P_o + P_s + P_{cu}} \times 100 = \frac{P_i - P_{cu} - P_s}{P_i} \times 100 \quad (2-46)$$

در موتورهای الکتریکی معمولاً می‌توان ورودی را کمتر کرده، لذا توان ورودی معین و سپس از تلفات مس و سربان کم شده و توان خروجی بدست می‌آید.

راندان ماکزیمم در این ماشین هنگامی صورت می‌گیرد که تلفات ثابت و تلفات متغیر

با هم برابر باشند در این ماشین تلفات سردا و تلفات مس بهیچ‌ترکیک نسبت تقریباً ثابت بوده و


تلفات آرمیچر و مس به‌سر می‌تغییر است لذا خواهیم داشت (در راندان ماکزیمم):

$$P_s + P_{cu} = P_{cu} + P_{ms} \quad (2-47)$$

در طراحی ماشینهای DC بگونه‌ای عمل می‌گردد که راندان ماکزیمم در اطراف حالت نامی رخ دهد

تا در شرایط نامی واندان ماشین به راندان ماکزیمم نزدیک باشد

توان خروجی (مکانیکی)      توان حاصله - توان تلفات مکانیکی      توان ورودی (الکتریکی)

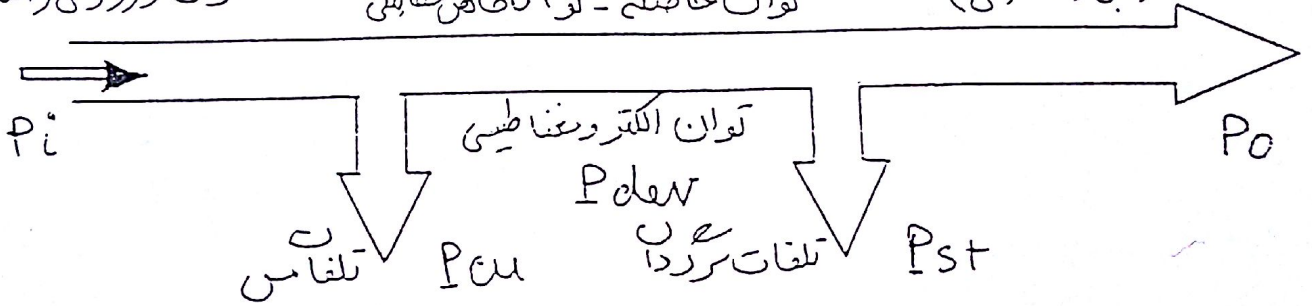

شکل ۲-۳۷ = نمودار بخش توان در موتورهای جریان مستقیم (DC).


۲-۶-۱۰ = راه اندازی موتورهای DC = در هنگام راه اندازی سرعت موتور صفر بوده در نتیجه

نیروی ضد محرکه یا دلتا القا می‌شود در موتور صفر خواهد بود لذا جریان آرمیچر طبق رابطه ۲-۳۲ برابر

$$I_{a\text{start}} = \frac{V_t - E_a}{R_a} = \frac{V_t}{R_a} \quad \text{است با:} \quad (2-48)$$

در رابطه ۲-۴۸  $V_t$  بزرگ بوده و  $R_a$  معمولاً کوچک است. لذا جریا راه اندازی در موتورهای DC بسیار بزرگ خواهد بود. برای کنترل این جریان، باید به صورت یک کوچک کرد و یا مخزج را بزرگ نمود. که کردن  $V_t$  پرهزینه بوده و لذا معمولاً صورت نمی گیرد، کین می توان بصورت مصنوعی با افزایش مقاومت بیرونی، مقاومت آرمیچر را زیاد کرد و در نتیجه جریا راه اندازی را کاهش داد. بعد از دور گرفتن موتور، پس از حینه ثانیه بطور یله ای مقاومت اضافه شده را اتصال کوتاه کرد تا در هنگامیکه موتور به دورهای خود برسد کل مقاومت اضافه شده به آرمیچر از سر راه برداشته شده باشد. اگر مقاومت اضافه شده به آرمیچر به مقاومت سری بوده که در کمر حینه از سر راه خارج گردد راه انداز به یله ای گردید. اگر مقاومت اضافه شده جزء مقاومت سری باشد که در حینه از سر راه آرمیچر خارج گردد آنگاه راه انداز به یله ای گردید. شکل ۲-۳۸ یک راه انداز چهار یله ای را

نشان می دهد.

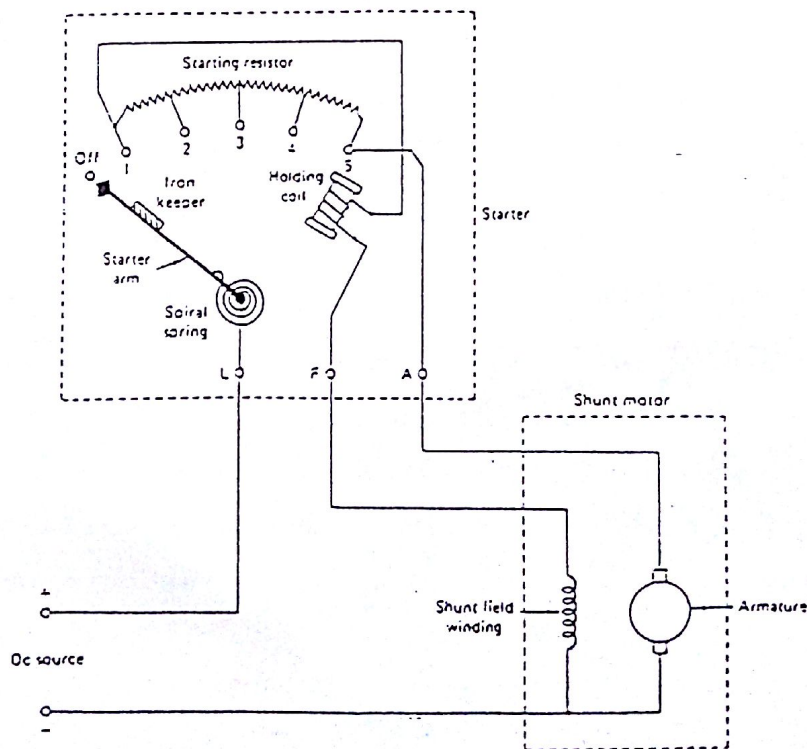

شکل ۲-۳۸ = شمای مدار یک راه انداز چهار یله ای برای یک موتور DC شنت



۱۱-۶-۲ = کتله سرعت موتور  $Dc = Dc$  برای تغییر سرعت موتور  $Dc$  یا تویم به رابطه

$$\omega = \frac{Vt - Ra Ia}{k\phi}$$

تغییر ولتاژ که برای تغییر سرعت از سرعت صفر تا سرعت نامی صورت می گیرد ولتاژ اعمال بر

موتور توسط روشی زیاد می گردد. هر چه ولتاژ زیادتر گردد (با  $\phi$  و  $Ia$  ثابت) سرعت موتور

زیادتر می گردد. برای افزایش سرعت بالاتر از سرعت نامی از روش کاهش فوراً استفاده

می گردد. در این روش با استفاده از یک رگوستار در مسیر پیچش می کشیم، جریانی که در آن

( $\phi$  و  $Ia$  یا باز ثابت است) و  $\phi$  کم شده و سرعت افزایش می یابد.

مثال ۱۳-۲ = موتور  $Dc$  تحت  $440V$  با جریانی نامی  $15A$  دارای مشخصات زیر است:

$$\omega = 183 \text{ Rad/s} \quad \text{و} \quad Ra = 1.2 \Omega \quad \text{و} \quad R\phi = 23 \Omega \quad \text{و} \quad P_{st} = 200 \text{ W}$$

مطلوبت: نیروی ضد محرکه، توان اسمی، گشتاور اسمی، رانندگی، توان و گشتاور حاصله در شرایط نامی.

بسیار اگر جریان موتور  $10\%$  جریانی نامی گردد، نیروی ضد محرکه و رانندگی را در این حالت بدست آوریم.

راه حل:

$$\begin{aligned} \text{الف} \rightarrow \quad I_L &= 15 \text{ A} \quad \text{و} \quad Vt = 440 \text{ V} \\ I\phi &= \frac{Vt}{R\phi} = \frac{440}{23} = 19 \text{ A} \end{aligned} \quad (A)$$

$$I_a = I_L - I\phi = 15 - 19 = -4 \text{ A}$$

$$E_a = Vt - Ra I_a = 440 - 1.2 \times (-4) = 444.8 \text{ V} \quad (B)$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 444.8 \times (-4) = -1779.2 \text{ W} \quad (C)$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = -1779.2 - 200 = -1979.2 \text{ W} \quad (D)$$

$$T_o = \frac{P_o}{\omega} = \frac{-1979.2}{183} = -10.8 \text{ N.m} \quad (E)$$

$$T_{dev} = \frac{P_{dev}}{\omega} = \frac{-1779.2}{183} = -9.7 \text{ N.m} \quad (F)$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{P_o \times 100}{Vt \cdot I_L} = \frac{-1979.2 \times 100}{440 \times 15} = -30.1\%$$

ب  $\Rightarrow$

$$I_L = \frac{\Delta V}{R} = \frac{4}{1} = 4 \text{ (A)} \quad v_t = 4 \text{ (V)}$$

$$I_f = \frac{4}{2} = 2 \text{ (A)} \quad I_a = I_L - I_f = 4 - 2 = 2 \text{ (A)}$$

$$E_a = v_t - R_a I_a = 4 - 1 \times 2 = 2 \text{ (V)}$$

$$P_i = v_t \cdot I_L = 4 \times 4 = 16 \text{ (W)}$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = E_a I_a - 2 = 2 \times 2 - 2 = 2 \text{ (W)}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{2}{16} \times 100 = 12.5\%$$

مثال ۲-۱۴ = موتور DC تحت  $3.5 \text{ (kw)}$  و  $330 \text{ (V)}$  با سرعت نامی  $900 \text{ (rad/s)}$  در آن  $R_a = 1.5 \text{ } \Omega$  و  $R_f = 145 \text{ } \Omega$  بوده و رانندگی آن  $70\%$  است. مطلوبیت نیروی ضد محرکه و  $I_L$  و  $P_{cu}$  و  $P_{st}$  و گشتاور حاصله در بار نامی.

راه حل:

$$P_o = 3.5 \text{ (kw)} \quad v_t = 330 \text{ (V)} \quad \omega = 900 \text{ (rad/s)}$$

$$P_i = \frac{P_o}{\eta} = \frac{3.5 \times 1000}{0.7} = 5000 \text{ (W)}$$

$$I_L = \frac{P_i}{v_t} = \frac{5000}{330} = 15.15 \text{ (A)} \quad \text{و} \quad I_f = \frac{v_t}{R_f} = \frac{330}{145} = 2.28 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_L - I_f = 15.15 - 2.28 = 12.87 \text{ (A)}$$

$$E_a = v_t - R_a I_a = 330 - 1.5 \times 12.87 = 310.69 \text{ (V)}$$

$$P_{cu} = P_{cu_a} + P_{cu_f} = R_a I_a^2 + R_f I_f^2 = 1.5 \times 12.87^2 + 145 \times 2.28^2 = 757 \text{ (W)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 310.69 \times 12.87 = 4000 \text{ (W)}$$

$$P_{st} = P_{dev} - P_o = 4000 - 3500 = 500 \text{ (W)}$$

$$T_{dev} = \frac{P_{dev}}{\omega} = \frac{4000}{900} = 4.44 \text{ (N.m)}$$

مثال ۲-۱۵ = یک موتور DC سری  $220 \text{ (V)}$  با سرعت  $2000 \text{ (rad/s)}$  برآیند برگردد و گشتاور آن

بصورت زیر است:  $P_{st} = 45 \text{ (W)}$  و  $R_s = 0.7 \text{ } \Omega$  و  $R_a = 0.2 \text{ } \Omega$  و  $I_L = 3 \text{ (A)}$

مطلوبت الف) نیروی ضد گریه و  $P_{cu}$  و  $P_{dev}$  و  $T_{dev}$  و  $T_o$  در این مان.

ب) اگر بدینلی دوران سیم پیچ سرعت  $\frac{1}{2}\%$  افزایش یافته و در موتور  $\frac{3}{100}$  کاهش یابد، نیروی ضد گریه در این حالت چقدر است؟

راه حل:

الف  $\Rightarrow$

$$I_L = 30 \text{ (A)}, \quad v_t = 220 \text{ (V)}$$

$$I_a = I_s = I_L = 30 \text{ (A)}$$

$$P_{cu} = P_{cu_a} + P_{cu_s} = R_a I_a^2 + R_s I_s^2 = 0.2 \times 30^2 + 0.07 \times 30^2 = 243 \text{ (W)}$$

$$E_a = v_t - (R_a + R_s) I_a = 220 - (0.2 + 0.07) \times 30 = 211.9 \text{ (V)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 211.9 \times 30 = 6357 \text{ (W)}$$

$$T_{dev} = \frac{P_{dev}}{\omega} = \frac{6357}{200} = 31.78 \text{ (N.m)}$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = 6357 - 45 = 6292 \text{ (W)}$$

$$T_o = \frac{P_o}{\omega} = \frac{6292}{200} = 31.46 \text{ (N.m)}$$

$$P_i = v_t \cdot I_L = 220 \times 30 = 6600 \text{ (W)}$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{6292}{6600} \times 100 = 95.3\%$$

ب  $\Rightarrow$

$$E_{a1} = k_a \Phi_1 \omega_1 \quad \text{و} \quad E_{a2} = k_a \Phi_2 \omega_2$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\Phi_1 \omega_1}{\Phi_2 \omega_2} \Rightarrow \frac{211.9}{E_{a2}} = \frac{\Phi_1 \omega_1}{(1.2 \Phi_1) (0.7 \omega_1)}$$

$$E_{a2} = 178 \text{ (V)}$$

تعداد  $2-16 =$  یک موتور  $5$  کیلو وات گرفت  $33\%$  بارعت نامی  $500$  (Rad/s) می چرخد.

بسیار آن بصورت زیر است:

$R_s = 0.07$  و  $R_a = 0.2$  و  $R_f = 145$  و  $I_L = 30$  (A) و  $P_{st} = 45$  (W) و  $R_s = 0.07$  و  $R_a = 0.2$  و  $R_f = 145$  و  $I_L = 30$  (A) و  $P_{st} = 45$  (W)

اگر سرعت موتور در  $\frac{5}{100}$  بار نامی  $\frac{1}{2}\%$  افزایش یابد، در این حالت مطلوبت نیروی

قدرتی که، توان خروجی، راندمان، گشتاور حاصله و گشتاور خروجی موتور.

راه حل:  $I_L = I_s = 0.15 \times I_{Lr} = 0.15 \times 20 = 10 \text{ (A)}$

$$P_i = V_t \cdot I_L = 330 \times 10 = 3300 \text{ (W)}$$

$$E_a = V_t - R_s I_s - R_a I_a = V_f - R_a I_a =$$

$$V_f = V_t - R_s I_s = 330 - 0.2 \times 10 = 328 \text{ (V)}$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{328}{145} = 1.98 \approx 2 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_L - I_f = 10 - 2 = 8 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_f - R_a I_a = 328 - 1.3 \times 8 = 317.4 \text{ (V)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 317.4 \times 8 = 2539 \text{ (W)}$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = 2539 - 500 = 2039 \text{ (W)}$$

$$T_o = \frac{P_o}{\omega} = \frac{2039}{1.2 \times 500} = 3.14 \text{ (N.m)}$$

$$T_{dev} = \frac{P_{dev}}{\omega} = \frac{2539}{1.2 \times 500} = 4.14 \text{ (N.m)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{2039}{3300} \times 100 = 61.8 \%$$

مثال ۱۷-۲ = یک موتور DC کمپوننت بلند ۲۲۰ (V) با سرعت نامی ۴۰ (Rad/s) می چرخد و در مشخصات

آن تغییرات زیر است:  $R_s = 0.05$  و  $R_a = 1$  و  $R_f = 110$  و  $I_L = 10$  (A) و  $P_{st} = 500$  (W)

مطلوبت: (a) نیروی ضد محک و توان خروجی و گشتاور حاصله در شرایط نامی

(ب) اگر موتور فوق در ۴۰٪ بار نامی کار کرده و تلفات سرد را آن ثابت بوده و سرعت آن ۱۰٪

افزایش یابد، مقادیر (a) را در شرایط موجود بدست آورید.

راه حل:  $\alpha \rightarrow I_L = 10$  (A) و  $\omega = 40$  (Rad/s)

$$I_f = \frac{\frac{\Delta i}{N_f}}{R_f} = \frac{V_t}{R_f} = \frac{220}{110} = 2 \text{ (A)}$$

$$I_a = I_L - I_f = 10 - 2 = 8$$

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) I_a = 220 - (1 + 0.5) \times 8 = 216 \text{ (V)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 216 \times 8 = 1728 \text{ (W)}$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = 1728 - 300 = 1428 \text{ (W)}$$

$$T_{dev} = \frac{P_{dev}}{\omega} = \frac{1728}{40} = 43.2 \text{ (N.m)}$$

$$\underline{b} \Rightarrow I_L = 0.4 \times 10 = 4 \text{ (A)}$$

$$\omega = 1.1 \times 40 = 44 \text{ (Rad/s)}$$

$$I_f = 2 \text{ (A)} \Rightarrow I_a = I_L - I_f = 4 - 2 = 2 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) I_a = 220 - (1 + 0.5) \times 2 = 211 \text{ (V)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 211 \times 2 = 422 \text{ (W)}$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = 422 - 300 = 122 \text{ (W)}$$

$$T_{dev} = \frac{P_{dev}}{\omega} = \frac{422}{44} = 9.6 \text{ (N.m)}$$

سؤال 18-2 = موتور DC شنت 200 (V) دارای  $R_a = 1 \text{ (}\Omega\text{)}$  و  $R_f = 100 \text{ (}\Omega\text{)}$  است. جریان آرمیچر در حالت

رادانتهی 0.5 برابر جریان نامی موتور است. نیروی ضد حرکتی و توان ورودی و توان حاصل

این موتور را به دست آورید. از  $P_{st} = 200 \text{ (W)}$  باشد. راندمان موتور چقدر است؟

$$I_{a \text{ start}} = \frac{V_t}{R_a} = \frac{200}{1} = 200 \text{ (A)}$$

رایج:

$$I_{a \text{ start}} = 10 I_{Lr} \Rightarrow I_{Lr} = \frac{200}{10} = 20 \text{ (A)}$$

$$P_i = V_t \cdot I_L = 200 \times 20 = 4000 \text{ (W)}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ (A)} \Rightarrow I_a = I_L - I_f = 20 - 2 = 18 \text{ (A)}$$

$$E_a = V_t - R_a I_a = 200 - 1 \times 18 = 182 \text{ (V)}$$

$$P_{dev} = E_a I_a = 182 \times 18 = 3276^{(w)}$$

$$P_o = P_{dev} - P_{st} = 3276 - 200 = 3076^{(w)}$$

$$\% \eta = \frac{P_o}{P_i} \times 100 = \frac{3076}{4000} \times 100 = 76.9\%$$

۲-۷ = ثمرینات :

۱ = یک کلاف ۱۰۰ دوری با سرعت ۴۰۰ رادیان بر ثانیه در یک سیستم چرخه قطبی می‌چرخد.

و نتایج القایی در این کلاف  $\Phi = 100 \mu$  و پریا شده و رابطه آورده. اگر در کلاف و نتایج القایی برابر  $200 \mu$  باشد دوران قطبها چقدر است؟

۲ = در شکل ۲-۶ جریان سیم به یک ثابت  $3^{(A)}$  است. اگر سطح مقطع هسته بکن و

دوار  $30 \text{ cm}^2$  و طول فواصل هوایی  $1.5 \text{ m}$  و تعداد در کلاف دوار  $100$  در برده و جنس هسته بکن و دوار یکی برده و  $182 \text{ A}$  آن  $3000$  باشد، و نتایج القایی در کلاف دوار چقدر است؟  $(w=200)$ .

۳ = گستره اعمالی یک کلاف ۵۰ دوری بطول  $20 \text{ cm}$  و عرض  $10 \text{ cm}$  که جریان  $5 \text{ A}$  آبیرون از آن می‌گذرد  $20$  بیوتن متر است. اگر سطح مقطع قطبها  $150 \text{ cm}^2$  باشد، چگالی شار قطبها چقدر است.

۴ = ژنراتور DC تحت بار می‌شخصت زیر است:

$$P_o = 5 \text{ kW} \quad R_a = 75 \Omega \quad R_f = 115 \Omega \quad V_t = 230 \text{ V} \quad P_{st} = 15 \text{ W}$$

مطلوبت: الف) و نتایج تولید شده در ماشین و رانندگی ژنراتور در شرایط نامی.  
ب) اگر توان خروجی نصف شده و و نتایج فوربی تقریباً ثابت بماند،  $E_a$  و رانندگی آن را نسبت آورده.

۵ = ژنراتور DC تحت بار می‌شخصت زیر است:

$$R_a = 1 \Omega \quad R_f = 220 \Omega \quad V_t = 220 \text{ V} \quad \eta = 80\% \quad E_a = 240 \text{ V} \quad \text{و نتایج} = 44 \text{ W}$$

توان اسمی  $10 \text{ kW}$

مطلوبت:  $E_a$ ،  $P_{cu}$ ،  $P_{dev}$ ، تلفات سردان در شرایط اسمی (نامی).

۶۱  
 ۵ = یک ژنراتور DC سری ۲۵۰ و ۵ بارایی خود را تغذیه می کند. مقاومت اهمی بار  
 چقدر است؟ اگر  $R_s = ۱۷ \Omega$  و  $R_a = ۱۴ \Omega$  و  $P_{st} = ۲۰۰ \text{ W}$  باشد.  $\xi_a$  و  $P_{cu}$  و راندمان آن چقدر است؟

۷ = یک ژنراتور DC کمپوند از نوع شنت کوتاه دارای مشخصات زیر است:  
 $P_o = ۴ \text{ kW}$  و  $v_t = ۲۰۰ \text{ V}$  و  $P_{st} = ۱۵۰ \text{ W}$  و  $R_f = ۱۰۰ \Omega$  و  $R_a = ۰.۱ \Omega$

مطلوبت: الف) مقادیر ولتاژ القایی در باین و تلفات و توان حاصله و راندمان در شرایط نامی.  
 ب) اگر ژنراتور نصف بارایی خود را تغذیه کند و ولتاژ خروجی ۱۰٪ افتد این پایه مقادیر خواسته شده در حالت الف را در این حالت بدست آوریم.

۸ = یک ژنراتور DC کمپوند شنت بلند ۱۰ و ۲۵۰ دارای مشخصات زیر است:  
 $R_f = ۱۲۵ \Omega$  و  $R_a = ۰.۱ \Omega$  و  $R_s = ۱ \Omega$  و  $P_{st} = ۳۰۰ \text{ W}$

مطلوبت: الف) مقادیر زیر در شرایط نامی:  $\xi_a$  و  $P_{cu}$  و  $P_{dev}$  و  $\eta$  (راندمان).  
 ب) اگر ژنراتور ۸۰٪ بار نامی خود را تغذیه کرده و ولتاژ القایی برابر با حالت الف باشد، مقادیر خواسته شده در حالت الف را در این شرایط بدست آوریم.

۹ = اگر در مسئله ۷ نوع ژنراتور شنت بلند باشد، مقادیر را بدست آوریم.

۱۰ = اگر در مسئله ۸ نوع ژنراتور شنت کوتاه باشد، مقادیر خواسته شده را بدست آوریم.

۱۱ = یک موتور DC شنت دارای مشخصات زیر است:  
 $v_t = ۱۲۰ \text{ V}$  و  $I_L = ۲۰ \text{ A}$  و  $R_a = ۰.۷ \Omega$  و  $R_f = ۶ \Omega$  و  $n = ۱۵۰۰ \text{ rpm}$   
 $P_o = ۲ \text{ kW}$   
 مطلوبت:  $P_{st}$  و  $P_{dev}$  و  $T_{dev}$  و  $T_o$  و  $\xi_a$  در شرایط نامی.

۱۲ = یک موتور DC شنت دارای مشخصات زیر است:  
 $v_t = ۱۴۰ \text{ V}$  و  $\omega = ۱۰۰ \text{ rad/s}$  و  $I_L = ۲۵ \text{ A}$  و  $R_a = ۰.۱ \Omega$  و  $R_f = ۱ \Omega$   
 $P_{st} = ۴۰۰ \text{ W}$

مطلوبت: الف) نیروی ضد محرکه، توان اسمی، گشتاور حاصله و رانندگی در شرایط اسمی.

ب) اگر موتور در ۸۰٪ بار نام کار کرده و سرعت ۵٪ افت این یابد، در این شرایط  $I_a$  و

$T_o$  و  $T_{dev}$  و رانندگی را بدست آورید.

۱۳ = یک موتور سری دارای مشخصات زیر است:

$R_a = 0.4 \Omega$  و  $I_{LR} = 30^A$  و  $\omega_r = 200 \text{ Rad/s}$  و  $V_t = 240^V$

$P_{st} = 500^W$  و  $R_s = 1 \Omega$

مطلوبت: الف) تلفات مس، گشتاور حاصله و گشتاور خوبی و رانندگی در شرایط اسمی

ب) اگر موتور با ۱۰٪ کاهش بار کار کرده و سرعت تقریباً ثابت باشد، مقدار  $I_a$  و

$T_o$  و  $T_{dev}$  و  $\eta$  را بدست آورید.

۱۴ = موتور DC کمینده شفت بلند ۵ kw و ۲۰۰ rpm با سرعت ۲۰۰۰ rpm در ولت نامی در شرایط اسمی (A)  $I_L = 25^A$

$R_a = 0.135 \Omega$  و  $R_s = 0.5 \Omega$  و  $R_f = 200 \Omega$  باشد. مطلوبت: نیروی ضد محرکه و  $T_o$  و  $T_{dev}$  در شرایط نامی.

۱۵ = اگر موتور شفته ۱۴ تحت کوتاه باشد، مقادیر خواسته شده را بدست آورید.

۱۶ = یک موتور DC کمینده شفت کوتاه دارای شرایط زیر است:

$R_f = 11 \Omega$  و  $\omega_r = 40 \text{ Rad/s}$  و  $I_{LR} = 15^A$  و  $V_t = 220^V$

$P_{st} = 300^W$  و  $R_s = 1 \Omega$  و  $R_a = 0.4 \Omega$

مطلوبت = نیروی ضد محرکه، توان اسمی، گشتاور اسمی و تلفات مس.

۱۷ = یک موتور DC شفت ۱۰ kw و ۲۲۰ rpm دارای رانندگی ۷۰٪ است (در بار نامی) اگر

$R_a = 1 \Omega$  باشد، مقادیری که باید در ولت راه اندازی به موتور (به آرمیچر) اضافه کرد تا جریان  $I_a$

راه اندازی سه برابر جریان نامی موتور گردد حقیقه راست.



۱۸ = یک ژنراتور ۵۰ کنت ۱۰<sup>kw</sup> ، ۲۲۰<sup>v</sup> که دارای  $R_a = ۰.۷۲ \Omega$  و  $R_f = ۱۱۰ \Omega$  است. باری با مقاومت ۱۱<sup>Ω</sup> و بار دینامی را با مقاومت ۵<sup>Ω</sup> را با هم تغذیه می‌کند. اگر ولتاژ خروجی ژنراتور ۲۲۰<sup>v</sup> باشد. ولتاژ القایی در ژنراتور و رانندگی آنرا بدست آورید (تلفا سردا ۴۵<sup>w</sup> است).

۱۹ = در مسئله ۱۸ اگر ژنراتور در شرایط نامی خود کار کند، ولتاژ القایی و رانندگی آن را بدست آورید. اگر ژنراتور علاوه بر دو بار قبلی باری با مقاومت ۱۰<sup>Ω</sup> را هم تغذیه نماید و ولتاژ خروجی آن ۲۲۰<sup>v</sup> باشد. رانندگی ژنراتور چقدر است.

۲۰ = یک موتور DC کمپندر ۵۰ کنت بلند ۱۰<sup>kw</sup> ، ۲۰۰<sup>v</sup> دارای رانندگی و استرایی نامی ۷۵٪ است اگر  $R_f = ۲۰۰ \Omega$  و  $R_a = ۰.۴ \Omega$  و  $R_s = ۰.۷ \Omega$  باشد. رانندگی موتور را در استرایی که بار تغذیه شده

جریان ۵۰<sup>A</sup> را از شبکه بکشد و ولتاژ منبع ۲۰۰<sup>v</sup> باشد حساب کنید.