

طبقه بندی ماشین های DC

+ مدار تحریک (سیم پیچ های میدان) و مدار آرمیچر را می توان بطرق گوناگون به یکدیگر مرتبط ساخت تا مشخصه های عملیاتی مختلفی پذیرد آید.

+ قطب ها می توانند توسط دو سیم پیچی به نام سیم پیچی سری و سیم پیچی شنت (موازی) تحریک شوند

+ تعداد حلقه های سیم پیچی شنت بسیار زیاد است و جریان این سیم پیچی بسیار کم می باشد.
(حدود ۵ درصد جریان اسمی آرمیچر).


+ معمولا در مدار تحریک شنت رئوستا قرار می دهند تا با این عمل بتوان جریان تحریک را کنترل نمود. با این کار mmf میدان قابل کنترل است. در برخی از ماشین های DC از آهن ریای دائم جهت ایجاد میدان استفاده می شود و در این حال تحریک دائم ثابت است.



دانشگاه مازندران



در ماشین های DC **با تحریک جداگانه (تحریک مستقل)**، سیم پیچی تحریک توسط منبع DC مستقل و جداگانه ای تغذیه می گردد.

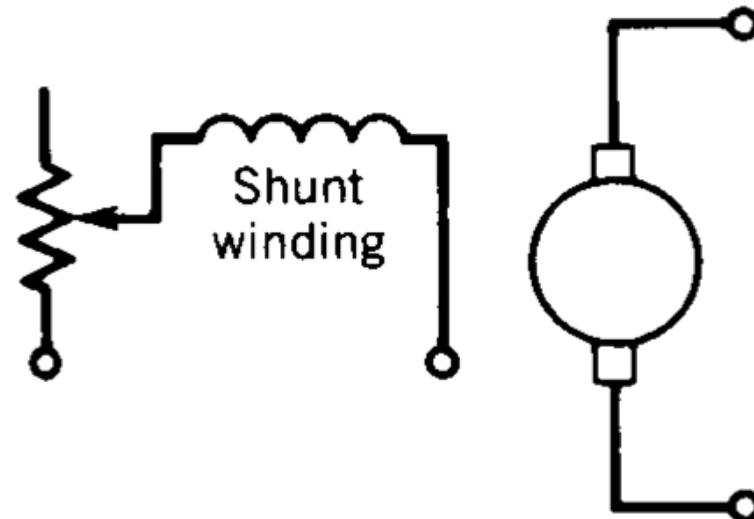





دانشگاه تهران

در ماشین‌های DC خود تحریک، سیم پیچی تحریک به سه نحو (سری، موازی و کمپوند) با آرمیچر در ارتباط خواهد بود. قطب‌ها معمولاً حاوی دو سیم پیچی سری و شنت هستند.

(۱) اگر سیم پیچی سری با آرمیچر سری بسته شود (۲) اگر سیم پیچی شنت با آرمیچر موازی بسته شود

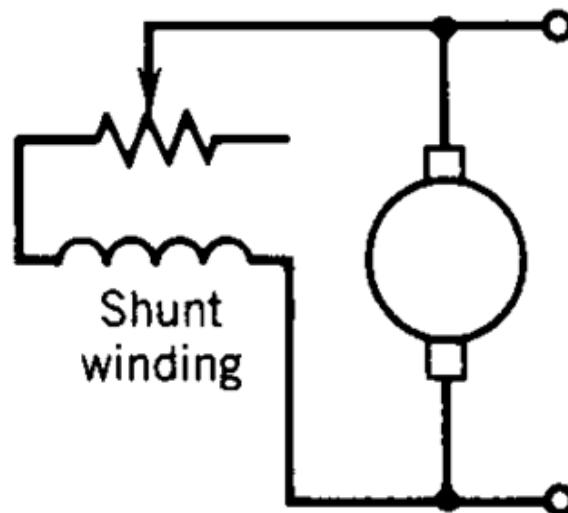

ماشین DC خود تحریک از نوع شنت

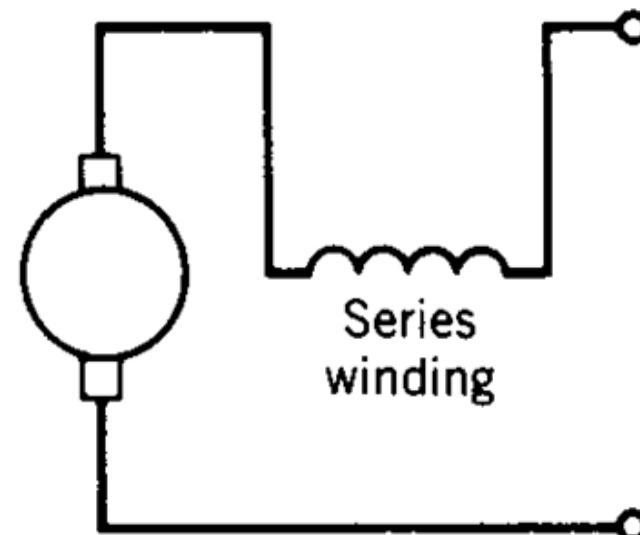


ماشین DC خود تحریک از نوع سری




۳) اگر از هر دو سیم پیچی سری و شنت جهت تحریک ماشین استفاده شود، ماشین های DC خود تحریک از نوع مختلط یا کمپوند شکل می گیرند.

در ماشین های کمپوند اگر سیم پیچی شنت موازی آرمیچر باشد، ماشین DC کمپوند از نوع شنت کوتاه حاصل می شود

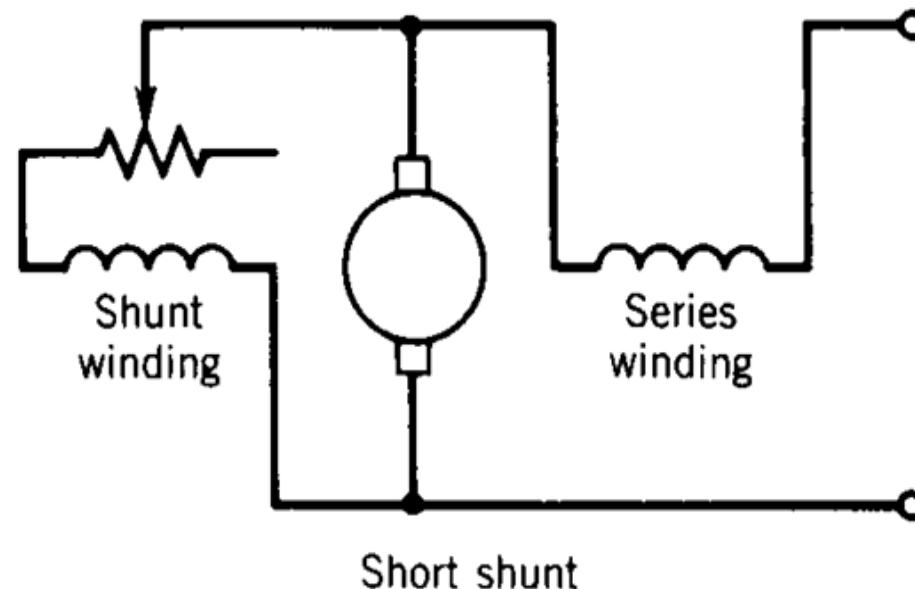



اگر ابتدا سیم پیچی سری با آرمیچر سری بسته شود و کل این مجموعه با سیم پیچی شنت موازی گردد، در این صورت ماشین DC کمپوند از نوع شنت بلند حاصل می‌شود.

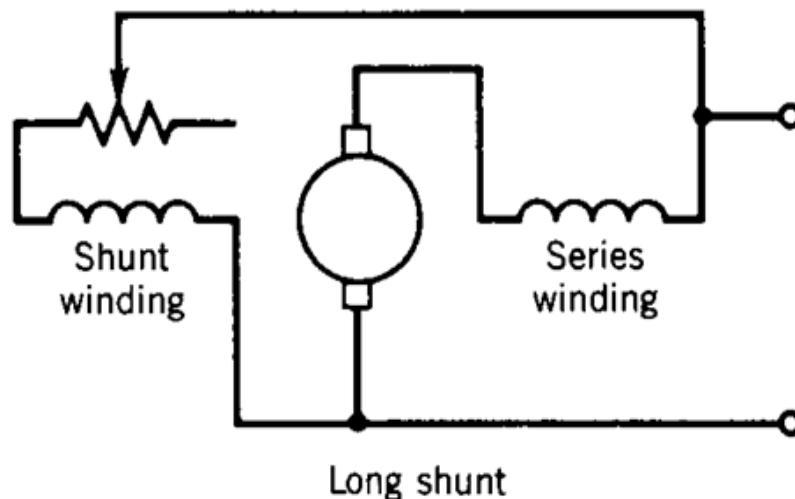


در ماشین‌های DC کمپوند اگر mmf سیم پیچی سری، mmf سیم پیچی شنت را تقویت کند ماشین کمپوند اعم از شنت کوتاه یا شنت بلند را کمپوند اضافی می‌نامند. اگر mmf سیم پیچی سری DC کمپوند اعم از شنت کوتاه یا شنت بلند را تضعیف کند، ماشین DC کمپوند اعم از شنت کوتاه یا شنت بلند را نقصانی گویند.



۱- ژنراتور DC از نوع تحریک جداگانه (تحریک مستقل)

در ژنراتور DC تحریک جداگانه (تحریک مستقل) سیم پیچی تحریک (سیم پیچی میدان) توسط منبع DC جداگانه و مستقلی تغذیه می‌شود. این منبع می‌تواند، یک ژنراتور DC یا باطری یکسوساز کنترل شده یا یکسوساز دیودی باشد.

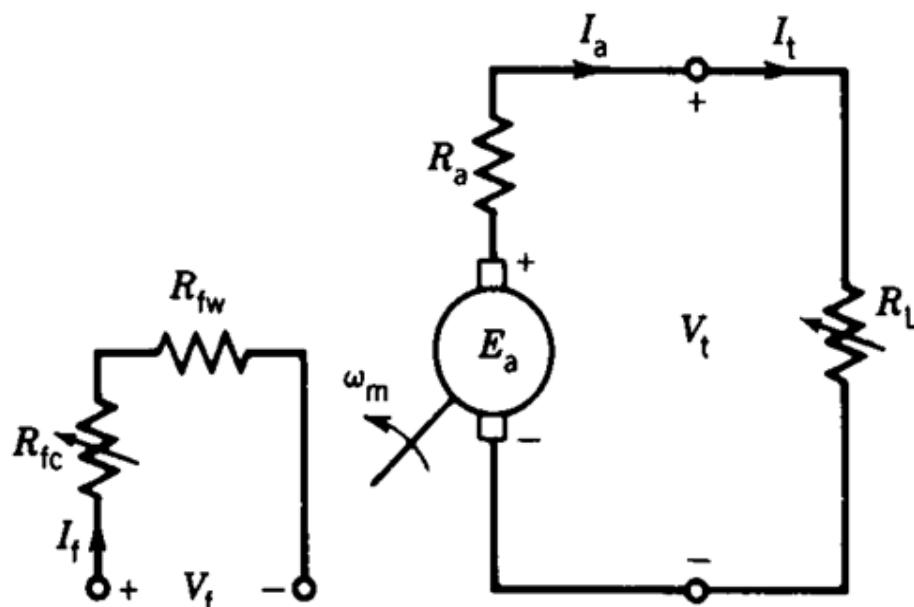

-۱: مقاومت مدار تحریک (سیم پیچی میدان)

-۲: مقاومت رئوستای مدار تحریک


-۳: کل مقاومت مدار تحریک
(R_f)

-۴ مقاومت آرمیچر با در نظر گرفتن
اثر جاروبکها

-۵ مقاومت بار یا مصرف کننده



دانشگاه مازندران

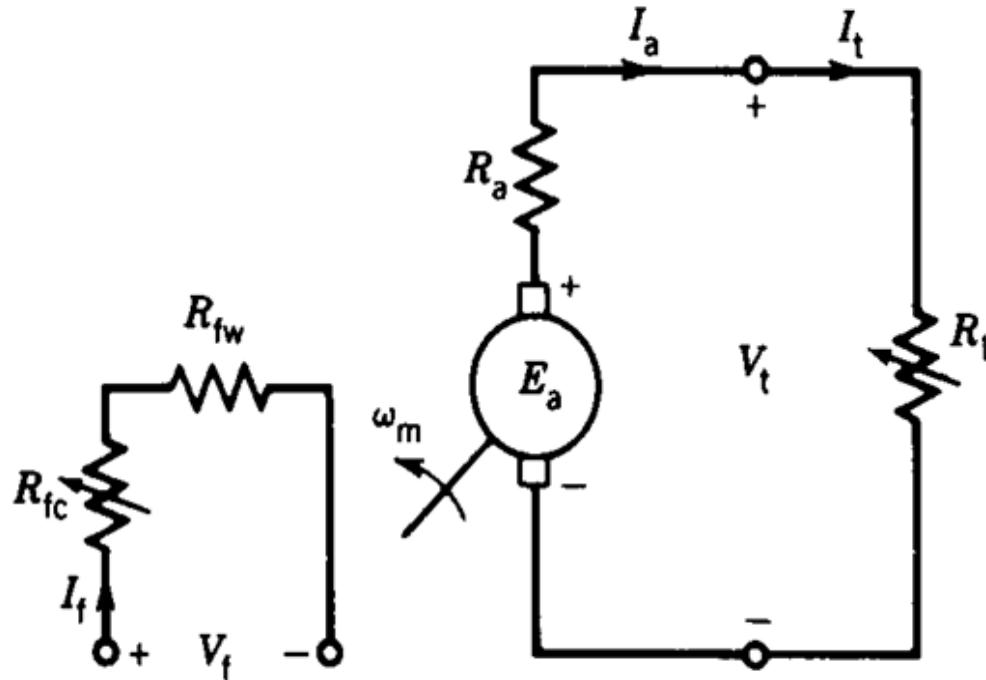

$$V_f = R_f I_f$$


$$V_t = I_t R_L$$

$$E_a = V_t + I_a R_a$$

$$I_a = I_t$$

$$E_a = K_a \varphi \omega_m$$

$$V_t = E_a - R_a I_a$$

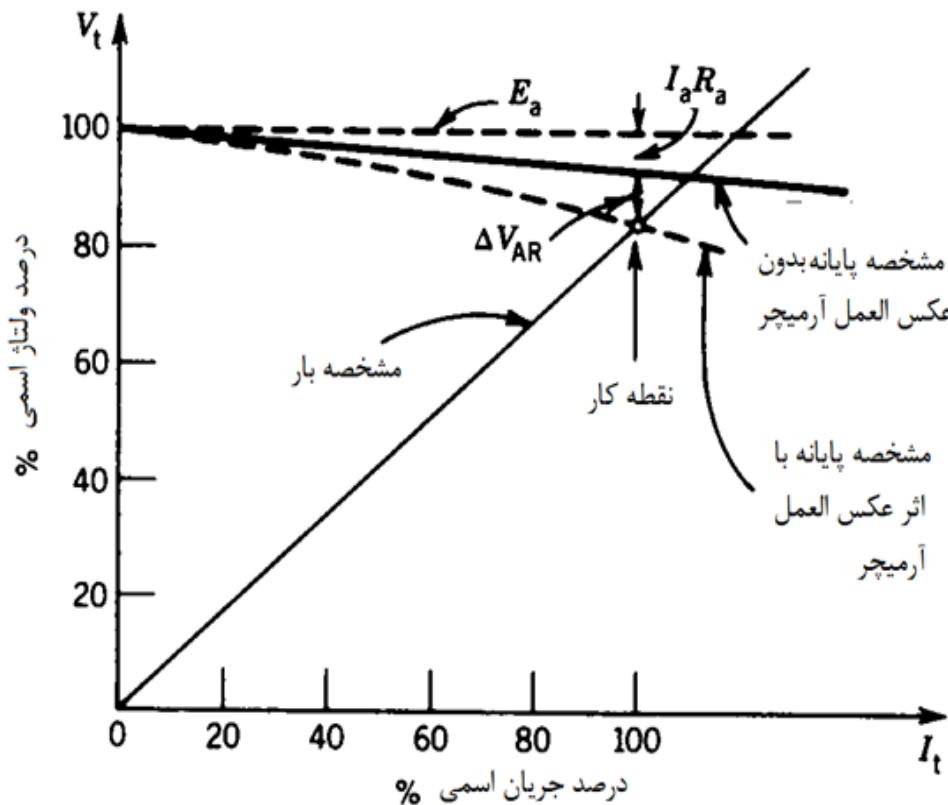

عموماً $R_a I_a$ ناچیز است زیرا مقاومت آرمیچر یا R_a کم است. این گونه ژنراتورها را اساساً می‌توان ژنراتورهای با ولتاژ پایانه ثابت در نظر گرفت.


$$E_a = V_t + I_a R_a \quad \text{رابطه}$$

مشخصه خارجی یا مشخصه پایانه‌های ژنراتور DC تحریک جداگانه را تبیین می‌کند.

با افزایش جریان بار (I_t) ولتاژ پایانه (V_t) به طور خطی کاهش می‌یابد، مشروط بر آن که ثابت باشد. علت سقوط ولتاژ همان افت ولتاژ $R_a I_a$ است.



دانشگاه مازندران

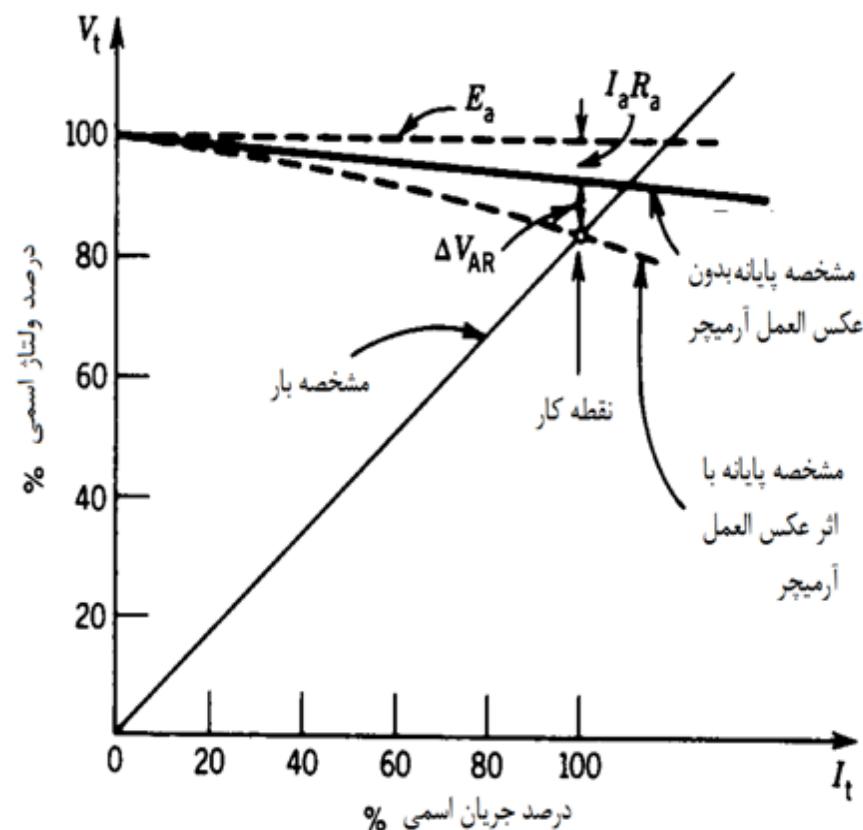

تغییرات خطی V_t را مختل می‌سازد. از این پدیده می‌توان در جریان‌های کمتر از جریان اسنسی آرمیچر صرف نظر کرد.

+ در جریان‌های زیاد، افت ولتاژ

دیگری علاوه بر R_aI_a در پایانه

ماشین ظاهر می‌شود و آنرا با

ΔV_{AR} نشان می‌دهیم.


+ ΔV_{AR} بخاطر پدیده عکس العمل

آرمیچر یا اثر تضعیف مغناطیسی


آرمیچر حاصل می‌شود


عکس العمل آرمیچر (AR)

اگر از سیم پیچی آرمیچر جریان عبور نکند ، در این صورت شار در ماشین DC توسط mmf حاصله از جریان تحریک شکل می گیرد.

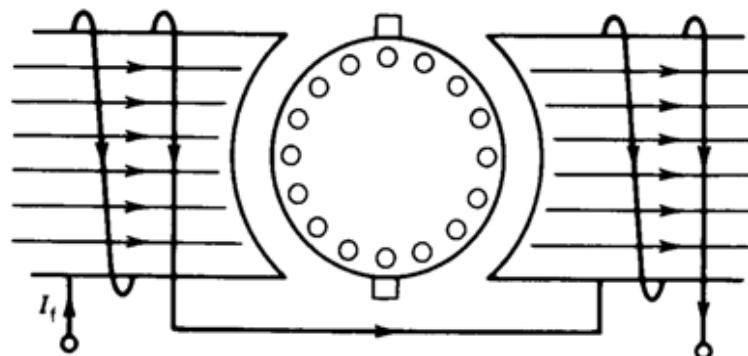

اما اگر از سیم پیچی آرمیچر جریان عبور کند ، در این صورت آرمیچر نیز mmf و درنتیجه شار مخصوص به خود را تولید می کند که در جهت محور φ عمل می نماید. لذا در توزیع شار اصلی ماشین (شار قطب ها) اختلال پدید می آید.

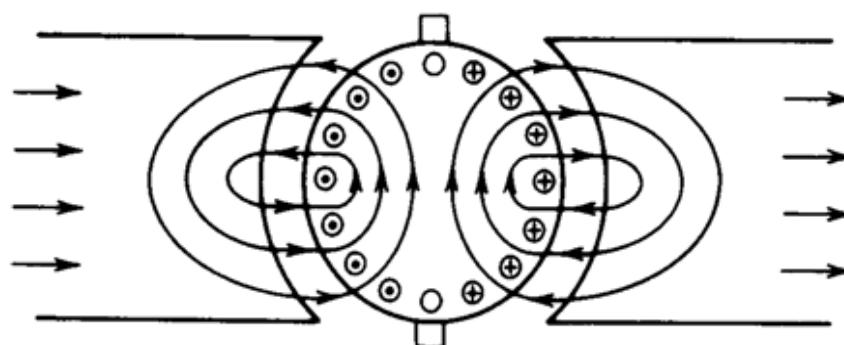

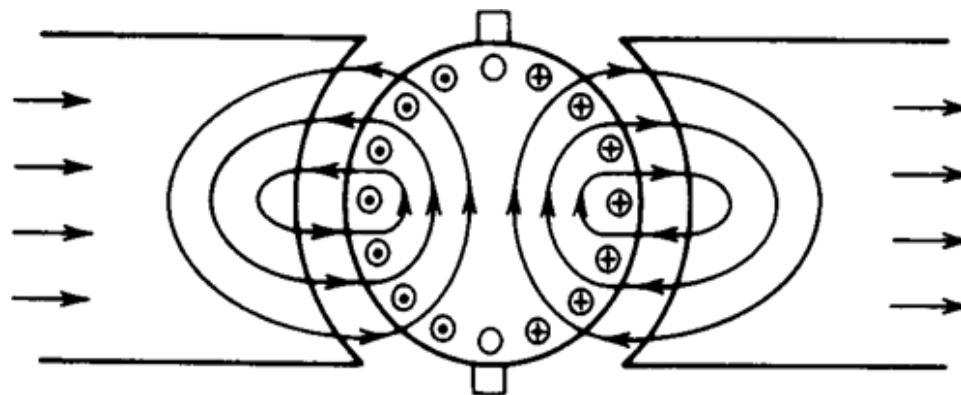

شار حاصله توسط mmf آرمیچر شار، اصلی را در نیمی از ناحیه زیر یک قطب تقویت و در نیمی دیگر از ناحیه زیر قطب تضعیف می نماید

لذا در نیمی از ناحیه زیر قطب چگالی شار


افزایش و در نیمی دیگر از ناحیه زیر قطب اگر

افزایش چگالی شار منجر به شکل گیری پدیده

اشباع شود ، در این صورت اثر خالص این



افزایش و کاهش چگالی شار آن است که شار

هر قطب کاهش می یابد.

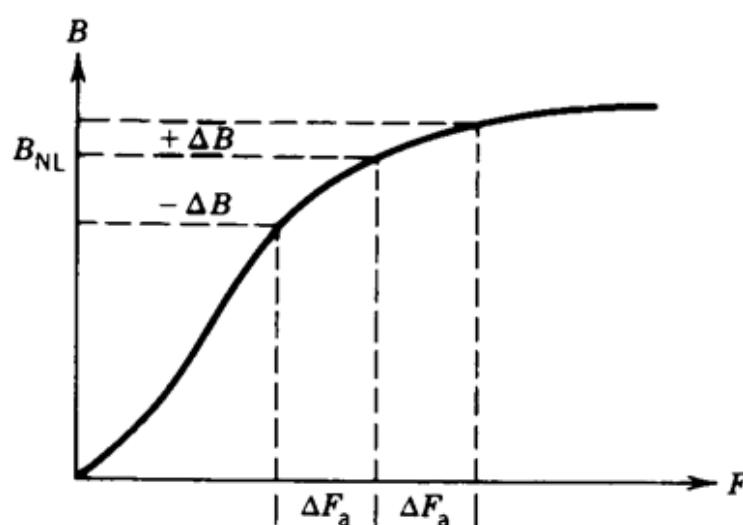



دانشگاه مازندران

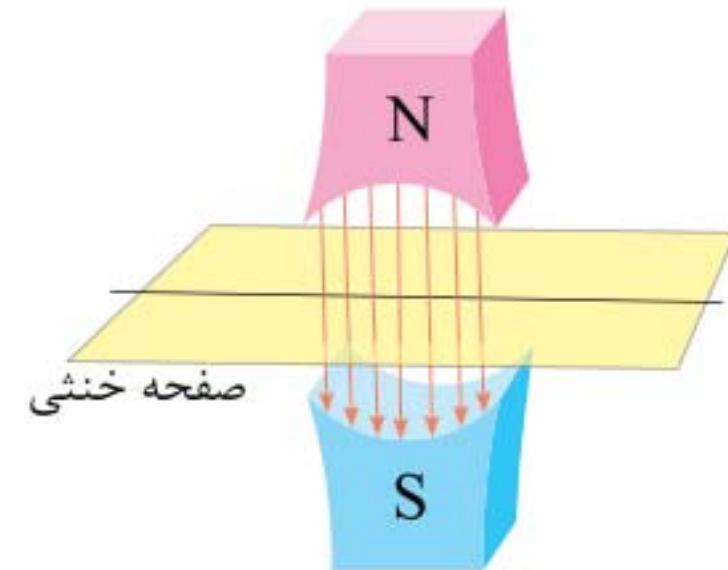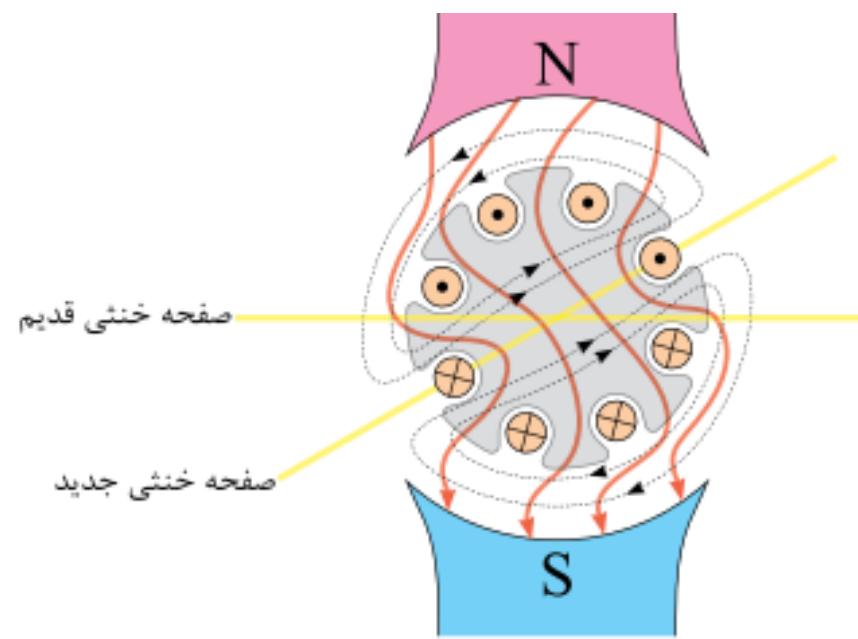

با قرار گرفتن هر یک از کلافهای سیم پیچی آرمیچر در موقعیت صفحه خنثی، نیروی محرکه در آنها القا نمی‌شود. به همین دلیل این صفحه را خنثی نامیده‌اند.



Armature Reaction


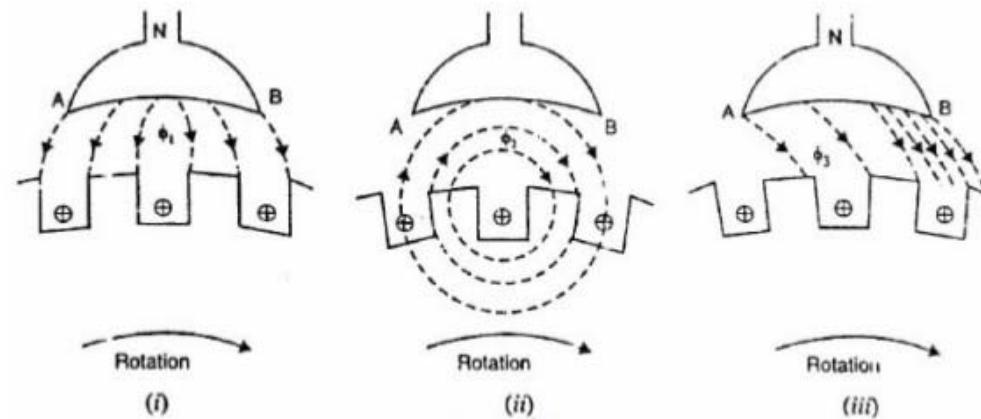


Fig. (2.1)


The phenomenon of armature reaction in a d.c. generator is shown in Fig. (2.1). Only one pole is shown for clarity. When the generator is on no-load, a small current flowing in the armature does not appreciably affect the main flux Φ_1 coming from the pole [See Fig 2.1 (i)]. When the generator is loaded, the current flowing through armature conductors sets up flux Φ_2 . Fig. (2.1) (ii) shows flux due to armature current alone. By superimposing Φ_1 and Φ_2 , we obtain the resulting flux Φ_3 as shown in Fig. (2.1) (iii). Referring to Fig (2.1) (iii), it is clear that flux density at the trailing pole tip (point B) is increased while at the leading pole tip (point A) it is decreased. This unequal field distribution produces the following two effects:

- (i) The main flux is distorted.
- (ii) Due to higher flux density at pole tip B, saturation sets in. Consequently, the increase in flux at pole tip B is less than the decrease in flux under pole tip A. Flux Φ_3 at full load is, therefore, less than flux Φ_1 at no load. As we shall see, the weakening of flux due to armature reaction depends upon the position of brushes.

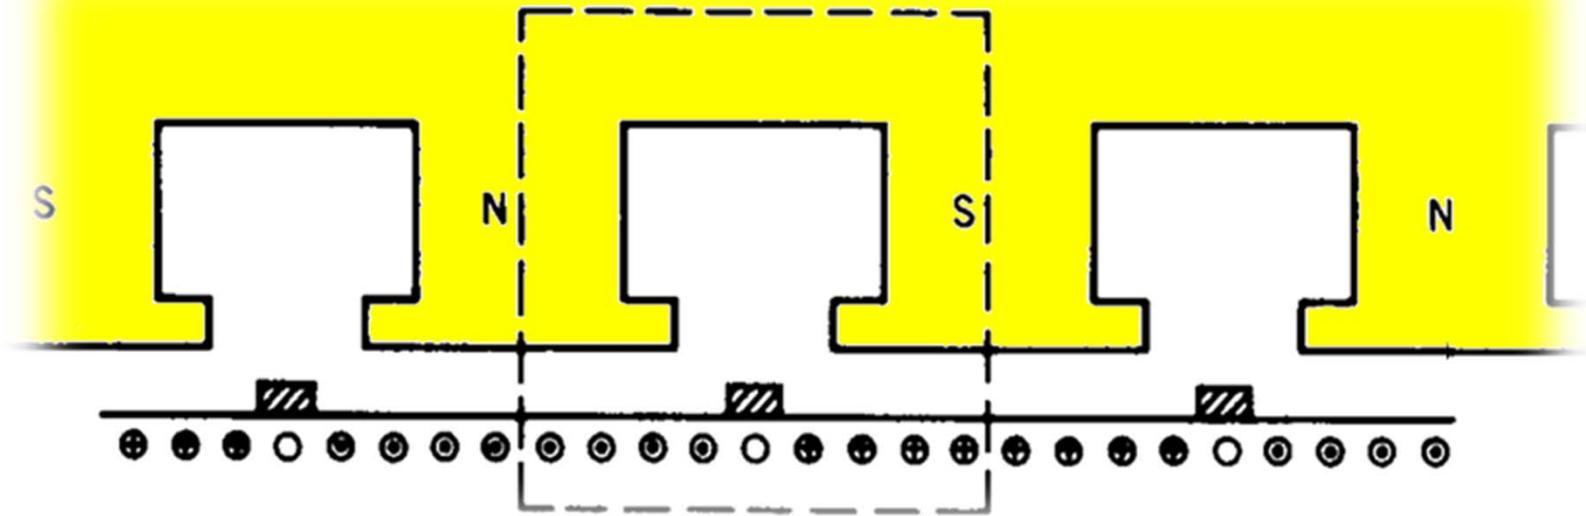


در مسیر بسته خط چین، mmf خالص تولید شده توسط جريان آرميچر صفر است زيرا اين مسیر بسته جريان هاي رفت و برگشت يكسانی را محاط گرده است.

توزيع mmf آرميچر با حرکت مسیر بسته خط چين و با در نظر گرفتن جريان هاي رفت و برگشت محاط شده توسط اين مسیر قابل استحصال است.

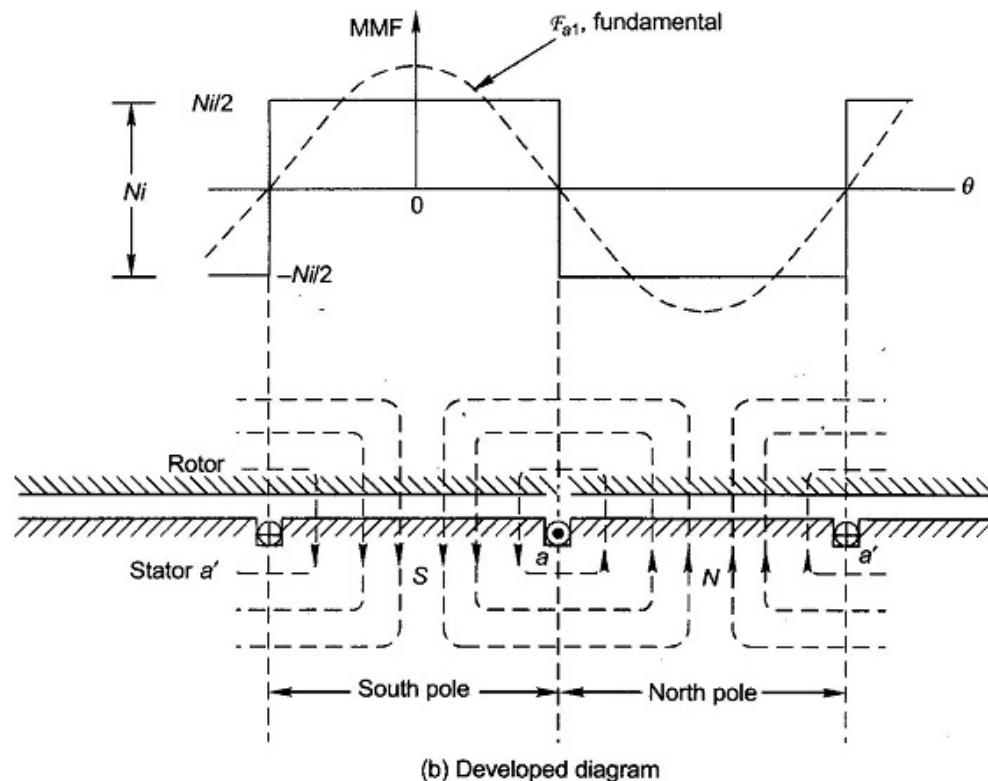

(b) Developed diagram


Fig. 5.24 Mmf space wave of a single coil

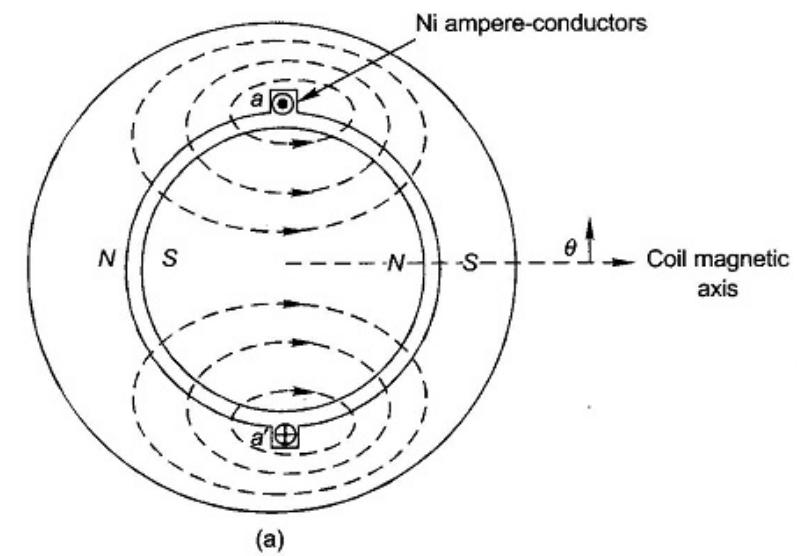


(a)




دانشگاه مازندران

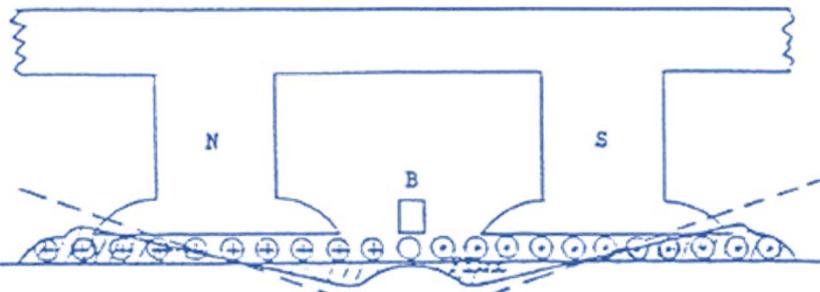

MMF and Flux Wave Shape due to Armature Reaction only

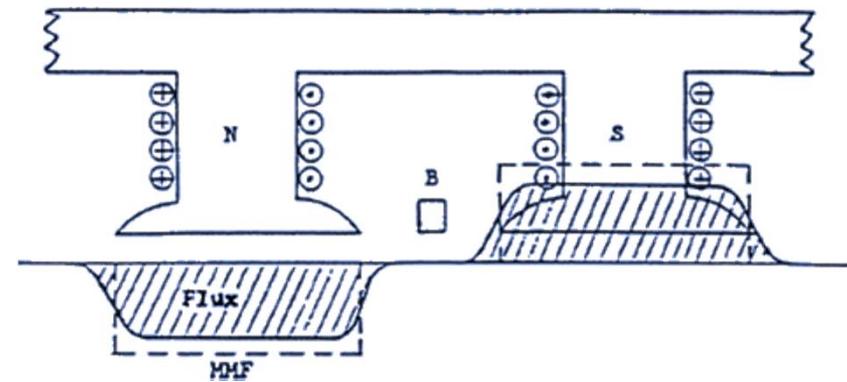

MMF and Flux Wave Shape due to Main Field only

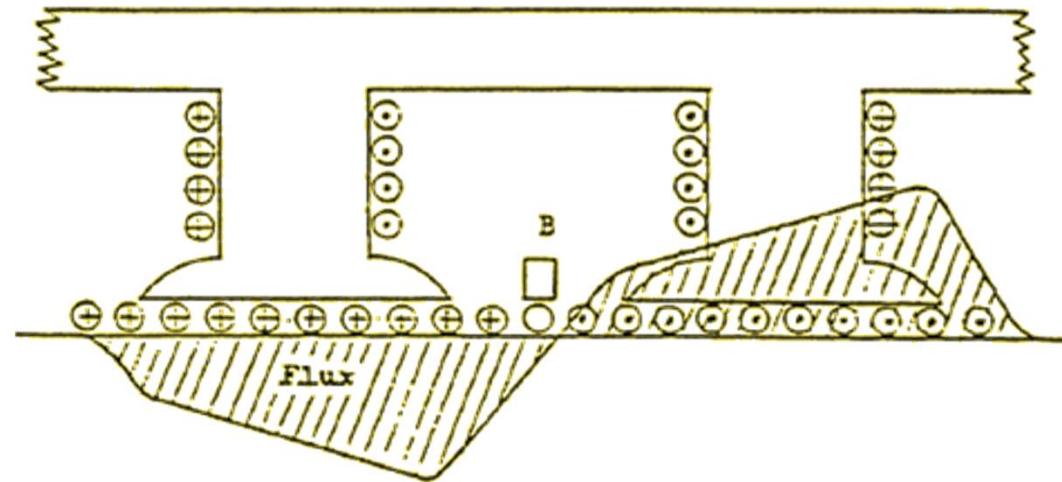

Flux Wave Shape, combined effect



دانشگاه مازندران


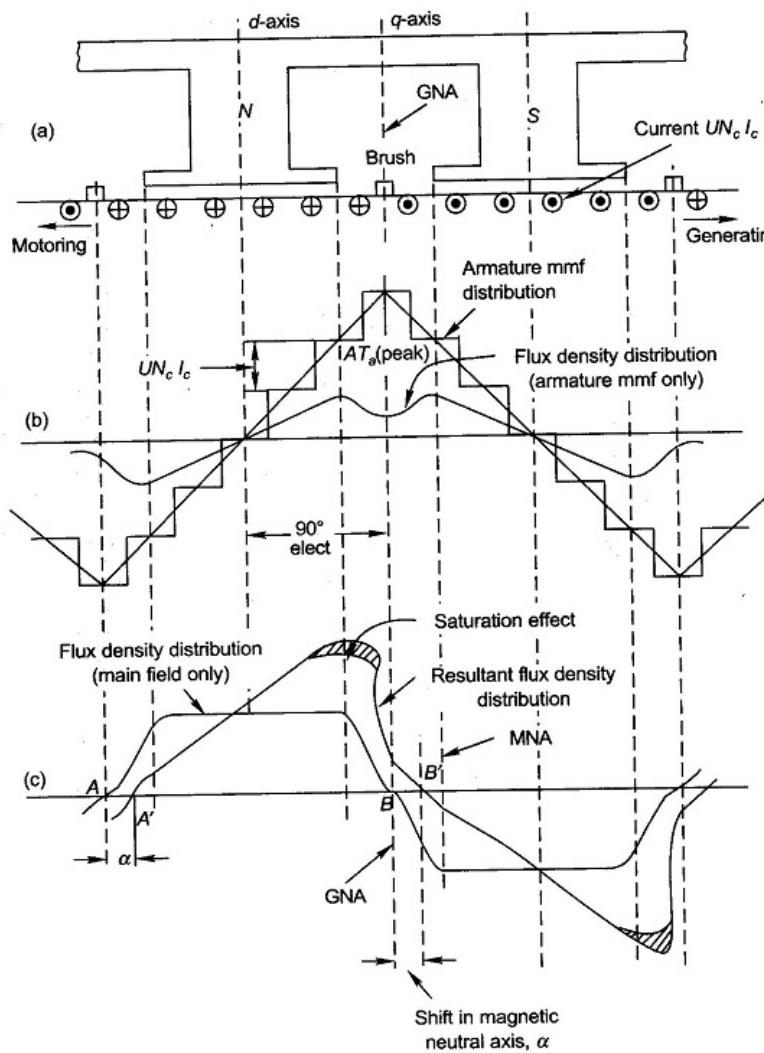


Fig. 7.9 (a) Layout of armature and field of 2-poles of a dc machine
 (b) Armature mmf and flux density distribution (brushes in geometrical neutral axis (GNA))
 (c) Main field and resultant flux density distribution-shift (α) in magnetic neutral axis (MNA)




دانشگاه مازندران

ناشی از آرمیچر پله پله یا دندان اره‌ای می‌باشد (چرا؟).

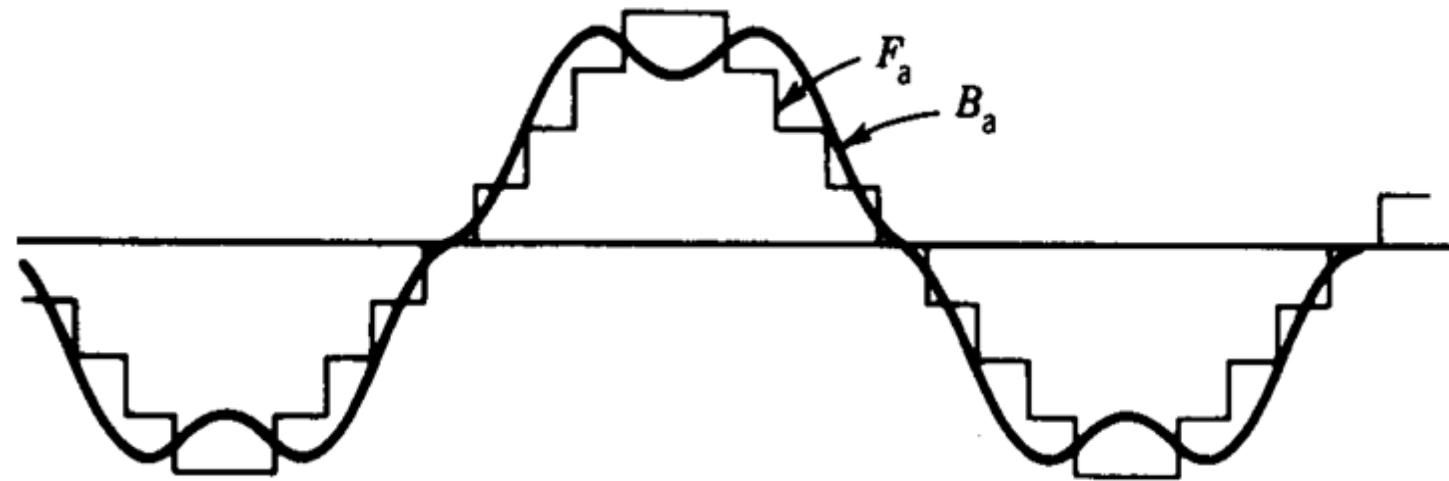

توزیع چگالی شار ناشی از جریان آرمیچر در منحنی توپر نشان داده شده است. در ناحیه میان قطب‌ها، منحنی توزیع چگالی شار گودی دارد، زیرا در این ناحیه مقاومت مغناطیسی (رلوکتانس) بسیار زیاد است.

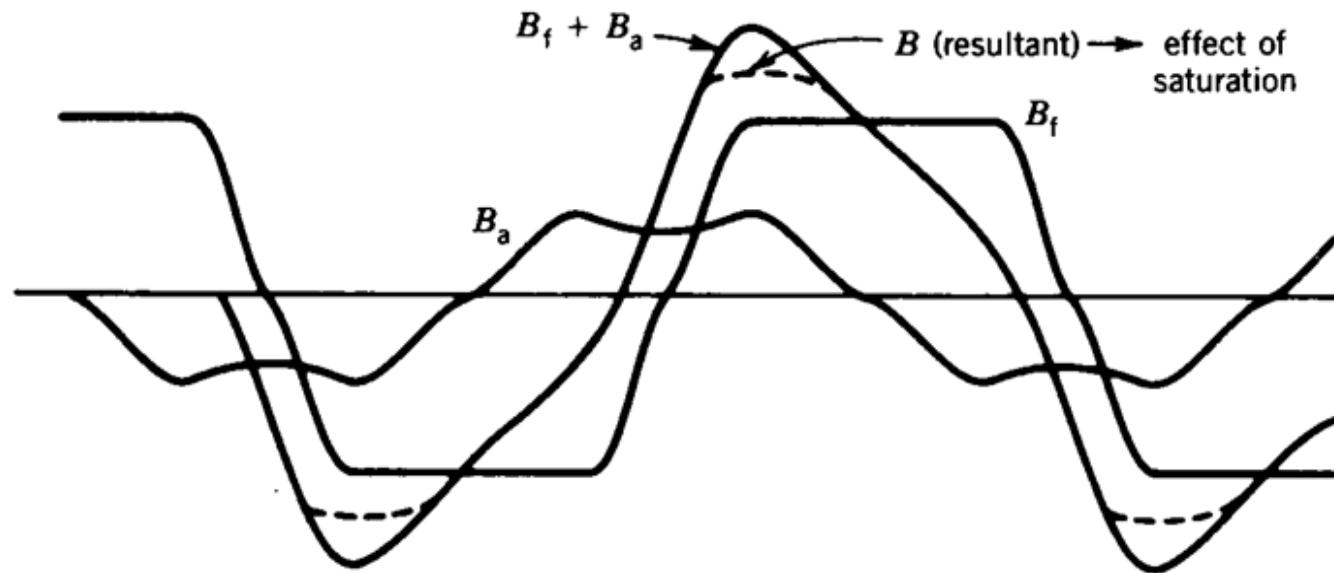


- + ناحیه چگالی شار صفر در هنگامی که از آرمیچر جریان می‌گذرد از محور q فاصله می‌گیرد. زیرا اگر B_f به تنها در ماشین باشد، این ناحیه در امتداد محور q است. اما با آمدن B_a این ناحیه جابجا می‌گردد.
- + اگر اشباع رخ دهد، شار هر قطب کاهش می‌یابد. این اثر تضعیف مغناطیسی با افزایش جریان آرمیچر شدت می‌یابد.



شار (و در نتیجه E_a) بخاطر عکس العمل آرمیچر کاهش یافته.. لذا می‌توان اثر عکس العمل آرمیچر را به مثابه کاهش جریان تحریک مدل سازی نمود.

$$l_{f(eff)} = l_{f(actual)} - l_{f(AR)}$$

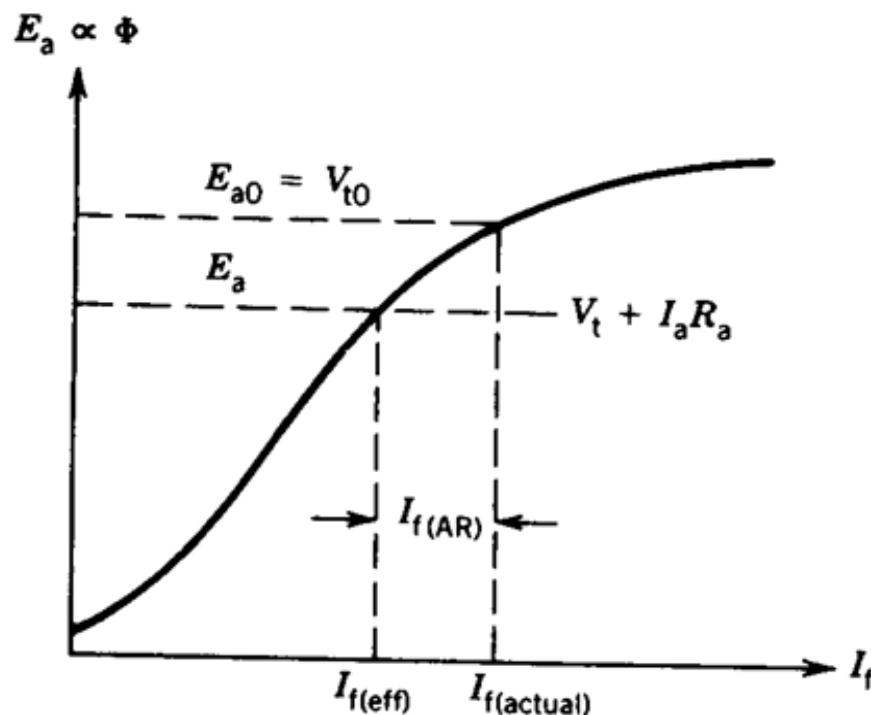

جریان واقعی مدار تحریک $I_{f(actual)}$

جریان موثر مدار تحریک $I_{f(eff)}$


جریان معادلی است که عکس العمل آرمیچر را در مدار تحریک مدل می‌کند.

وقتی هادی‌های سیم‌پیچی آرمیچر از حوزه قطب N وارد حوزه قطب S می‌شوند جهت جریان در آن‌ها معکوس می‌شود.


معکوس شدن جریان زمانی اتفاق می‌افتد که هادی‌ها از صفحه‌ی خنثی عبور می‌کنند.

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که جریان کلاف B در اثر کاهش القای نیروی محرکه به $\frac{I}{2}$ کاهش یافته است و توسط جاروبک اتصال کوتاه شده است. سطح تماسی جاروبک‌ها با تیغه‌های a و b کموتاتور تقسیم جریان را تعیین می‌کند. لذا سهم کلاف C کمتر از سهم کلاف A در تامین جریان آرمیچر شده است.

در ادامه گردش رتور لحظه‌ای فرا می‌رسد که سطح تماس جاروبک با تیغه‌های a و b کموتاتور مساوی می‌شود.

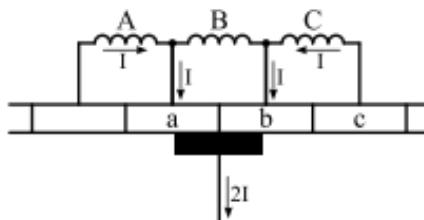


این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که کلاف B در صفحه خنثی قرار گرفته است. لذا نیروی محرکه در آن القا نمی‌شود و جریان آرمیچر توسط کلافهای A و C تامین می‌شود.

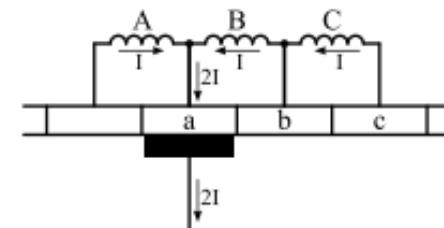

در این شکل هر کلاف I آمپر جریان دارد و جاروبک با تماس به تیغه a کموتاتور جریان کلافهای A و B را انتقال می‌دهد.


با گردش رتور لحظه‌ای فرا می‌رسد که جاروبک به تیغه‌های a و b کموتاتور تماس می‌یابد.

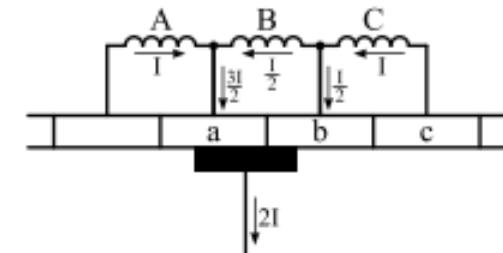




دانشگاه مازندران

در ادامه گردش رتور جاروبک با تیغه b کموتاتور تماس می‌یابد و جریان کلافهای B و C را انتقال می‌دهد.

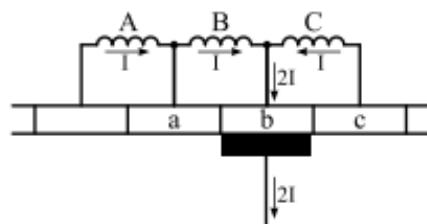


با گردش رتور سطح تماسی جاروبک با تیغه b کموتاتور بیشتر از تیغه a می‌شود و کلاف B از صفحه خنثی خارج خواهد شد و در آن نیروی محرکه القا می‌شود و جهت جریان آن معکوس می‌شود. شکل

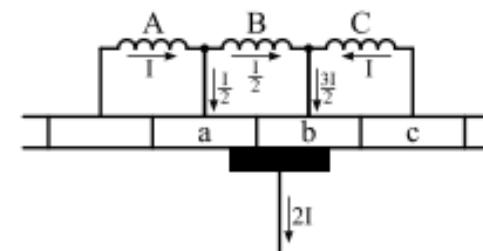

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که کلاف B از صفحه خنثی خارج شده است و در اثر القای نیروی محرکه جریان آن به $\frac{I}{2}$ رسیده است. سطح تماس جاروبک با تیغه‌های a و b باعث شده است که سم کلاف A کمتر از سهم کلاف C در تامین جریان آرمیچر باشد.

نیروی ضد محرکه U_{Cemf} طبق قانون لنز با عامل به وجود آور نداش یعنی «تغییرات جریان ΔI » مخالفت می‌کند و مانع تغییر جهت جریان به طور کامل در پایان زمان کموتاسیون می‌شود و جریان کلاف به I نمی‌رسد.

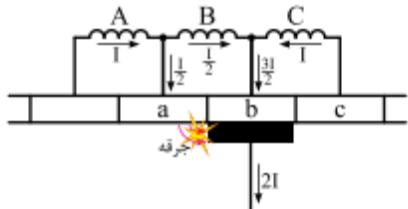

در این شکل فرض شده است جریان کلاف B در پایان زمان کموتاسیون به $\frac{I}{2}$ رسیده است. بنابراین $\frac{3I}{2}$ جریان آرمیچر توسط کلاف‌های B و C ، و $\frac{I}{2}$ آن توسط جریان کلاف A از طریق تیغه a کموتاتور به صورت جرقه بین تیغه کموتاتور و جاروبک تامین شده است. این جرقه‌ها باعث وارد آمدن خساراتی به جاروبک و تیغه کموتاتور می‌شود.

اگر معکوس شدن جریان کلاف B ، یعنی تغییر کردن از $+I$ به صفر، و سپس از صفر به $-I$ در طی زمان کموتاسیون کامل شود، در این صورت «کموتاسیون خوب» خواهد بود. کموتاسیون خوب به این معنی است که هیچ جرقه‌ای در جاروبک مشاهده نشود. اگر معکوس شدن جریان کلاف B در طی زمان کموتاسیون کامل نشود، در این صورت جرقه‌هایی بین جاروبک و تیغه‌های کموتاتور ایجاد خواهد شد، لذا «کموتاسیون بد» خواهد بود. مواردی که باعث ایجاد جرقه بین جاروبک و تیغه کموتاتور می‌شوند به شرح زیر است:

۱ - در طی زمان کموتاسیون تغییر جریان در کلاف اتصال کوتاه شده نیروی ضد محرکه U_{Cemf} القا می‌کند

$$U_{Cemf} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

نیروی ضد محرکه U_{Cemf}

ضریب خودالقایی کلاف اتصال کوتاه شده

ΔI تغییرات جریان


Δt زمان انجام کموتاسیون

- ۲- از دیگر علل ایجاد جرقه هنگام کمotaسیون، اشکالات مکانیکی زیر می‌باشد:
- ناصافی سطح تیغه‌های کمotaتور
 - ناصافی و جذب نبودن جاروبک‌ها
 - تنظیم نبودن جاروبک نگهدار
 - تنظیم نبودن محور کمotaتور نسبت به محور رتور
 - کثیف شدن سطح تیغه‌های کمotaتور در اثر ذرات چربی یا گرد و غبار
 - قرار گرفتن پلیس‌های بسیار ریز بین جاروبک و تیغه کمotaتور

برای بهبود «کمotaسیون بد» باید اثر نیروی ضد حرکه القایی $Cemf$ در کلافی که کمotaسیون در آن انجام می‌شود را از بین برد. برای این منظور به هنگام کمotaسیون زمانی که کلاف به صفحه خنثی می‌رسد در آن نیروی حرکه‌ای به نام «نیروی حرکه القایی معکوس کننده» القا می‌کنند. جهت نیروی حرکه القایی معکوس کننده مخالف جهت نیروی ضد حرکه $Cemf$ است و اثر آن را خنثی می‌کند. هم‌چنین به معکوس شدن جهت جریان در کلاف کمک می‌کند. لذا کمotaسیون به‌طور کامل و صحیح صورت می‌گیرد و جرقه بین تیغه کمotaتور و جاروبک ایجاد نمی‌شود. برای ایجاد نیروی حرکه القایی معکوس کننده، از میدان مغناطیسی قطب‌های کمotaسیون که در صفحه خنثی قرار دارند استفاده می‌شود. بنابراین قطب‌های کمotaسیون علاوه بر تعديل عکس العمل آرمیچر، نقش خنثی کننده اثر خود القایی کلاف اتصال کوتاه شده سیم‌پیچی آرمیچر را در زمان کمotaسیون نیز به عهده دارد.

سیم پیچی جبرانگر


mmf ناشی از آرمیچر در توزیع چگالی شار اعوجاج تولید می کند و یک اثر تضعیف مغناطیسی به نام عکس العمل آرمیچر از خود بروز می دهد. آرمیچر باعث می شود که ناحیه چگالی شار صفر از محور θ فاصله بگیرد. این امر باعث می گردد که **موتلیسیون ضعیفی رخ دهد و جرقه برقرار شود (چرا؟)**.

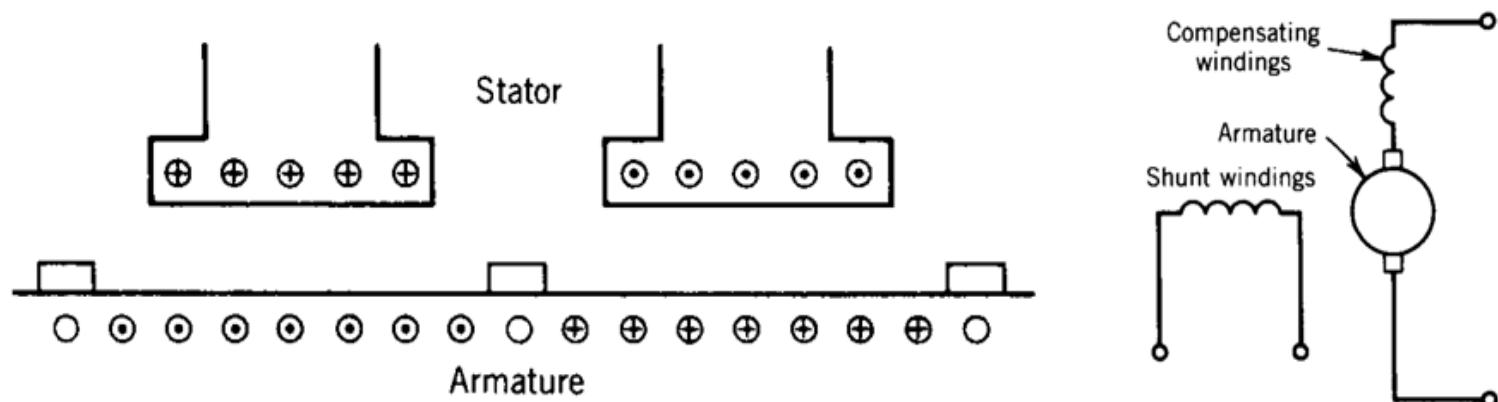

سیم پیچی جبرانگر می تواند بخش اعظمی از mmf رتور را خنثی سازد. سیم پیچی جبرانگر در شیارهایی در پیشانی قطب های اصلی جاسازی می شوند و با سیم پیچی آرمیچر به طور سری بسته می شود. جریان در سیم پیچی جبرانگر طوریست که mmf حاصله با mmf ناشی از آرمیچر مخالفت می ورزد. قطب های حاوی سیم پیچی جبرانگر از نظر ساخت بسیار گران تمام می شوند.

قطب های کمکی یا قطب های کموتاتور

در ماشین DC وظیفه کموتاتورها و جاروبک ها وارونه کردن جریان درون هادی است. هرگاه یک هادی از زیر یک قطب به زیر قطب دیگر می رود. کموتاتور و جاروبکها جریان هادی را وارونه می سازد.

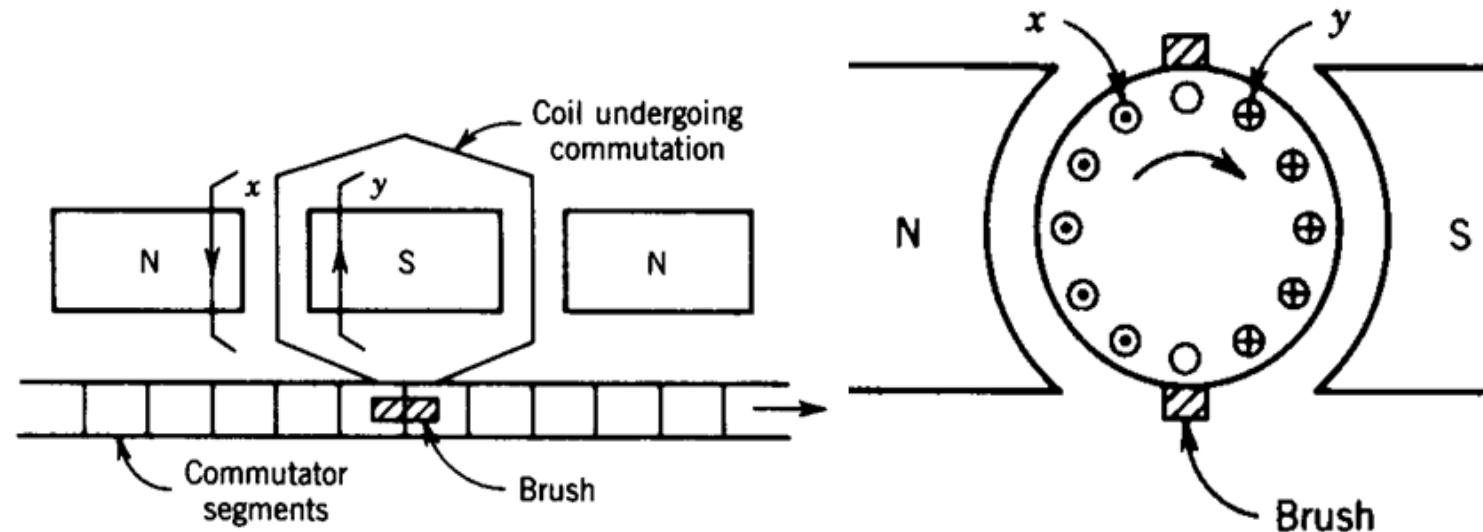


هنگامی که هادی x در برابر قطب شمال (قطب مثبت) است جریان از آن بیرون می آید، اما پس از گذشتن از میان جاروبکها در برابر قطب جنوب (قطب منفی) قرار می گیرد (هادی y) – در این صورت جریان به درون می رود.



دانشگاه مازندران


هرگاه که کلاف (یا حلقه) از برابر جاروبکها می‌گذرد جهت جریان آن وارونه می‌شود. شکل زیر یک تغییر خطی جریان درون کلاف را به نمایش می‌گذارد. این حالت ایده‌آل است زیرا تبدیل جریان به آرامی صورت می‌پذیرد.

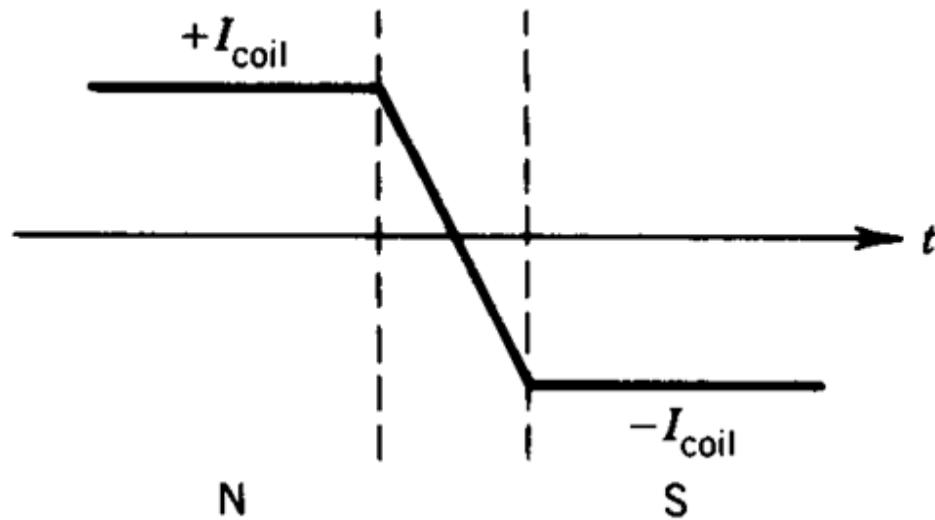

اما به دلیل کموقاسیون تغییر جریان خطی نمی‌باشد. کلافی که با فرایند کموقاسیون رویارویی می‌گردد، دارای اندوکتانس است و این پارامتر سبب تأخیر در تغییر جریان می‌گردد.



دانشگاه مازندران

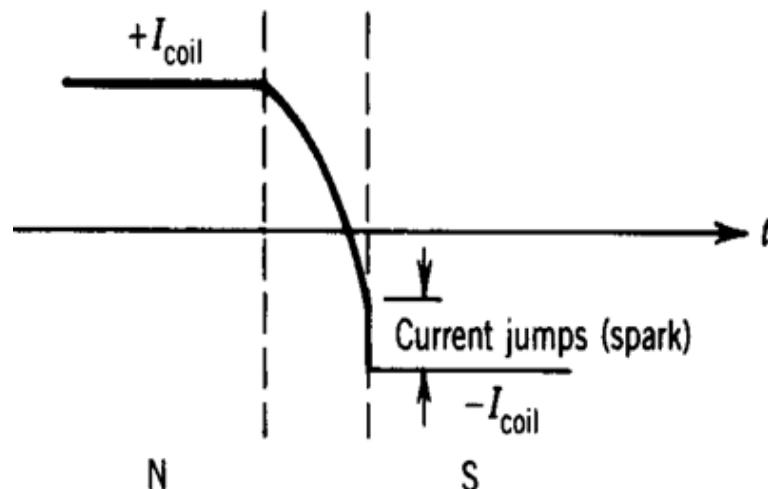


جریان واقعی کلاف که با فرایند کمتوسیون مواجه می‌گردد در شکل روبرو نشان داده شده است.


باید دانست هنگامی که کلاف محدوده جاروبک‌ها را تقریباً ترک می‌کند وارونه گشتن جریان کامل نشده و از این رو جریان باقیستی پرش لحظه‌ای داشته باشد که این امر باعث پدید آمدن **جرقه** می‌شود.



برای بهبود کمotaسیون، یک قطب کوچک که قطب کمکی یا قطب میانی یا قطب کمotaسون نام دارد نصب می‌گردد.

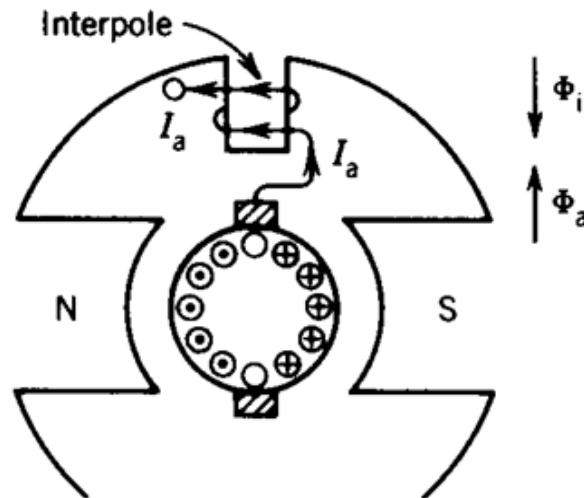

+ در سیم پیچی این قطب جریان آرمیچر در سویی خاص جاری می‌گردد تا شار این قطب بتواند شار آرمیچر در امتداد محور φ را تضعیف کنده‌پی آمد چنین کاری آن است که برآیند شار در محدود میان قطب‌ها (قطب‌های کمکی) تقریباً صفر است.

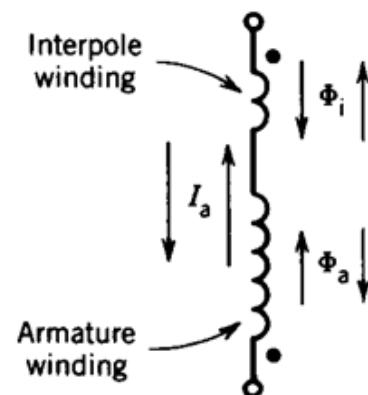

+ اگر جریان در سیم پیچی آرمیچر معکوس شود جریان درون سیم پیچ‌های کمکی (میان قطب‌ها) نیز وارونه خواهد شد و از این رو شار آرمیچر و شار قطب‌های کمکی همواره دو سوی مخالف خواهد بود.

توجه کنید که:

- + سیم پیچی جبرانگر بر روی پیشانی قطب ها نیز شاری در امتداد φ ایجاد می کند، اما این شار نمی تواند عکس العمل آرمیچر را در محدوده میان قطب ها (قطب های کمکی) کاملا خنثی کند.
- + قطب های کمکی نیز قادر نیستند بر پدیده تضعیف مغناطیسی ناشی از عکس العمل آرمیچر در برابر قطب های اصلی چیره گردند.
از این رو وجود سیم پیچی های جبرانگر و قطب های کمکی هر دو برای بهبود بخشیدن به عملکرد ماشین DC ضروري بنظر می رسند.

مثال :

یک زنراتور DC شنت ۱۲ کیلو واتی، ۱۰۰ ولتی و ۱۰۰۰ دور در دقیقه ای مفروض است و مقاومت آرمیچر ۱/۰ اهم می باشد. مقاومت مدار تحریک شنت ۱۸۰ اهم و تعداد حلقه های مدار تحریک هر قطب ۸۰۰ می باشد (سیم پیچ ۸۰۰ دوری). جریان اسمی مدار تحریک یک آمپر می باشد. شکل زیر مشخصه مغناطیس شوندگی ماشین را در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه نشان می دهد.

این ماشین را به صورت زنراتور DC تحریک جداگانه تحت سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه مورد بحث برداری قرار می دهیم و جریان تحریک معادل جریان اسمی این مدار است.

الف : در بار کامل ولتاژ پایانه زنراتور را حساب کنید. از عکس العمل آرمیچر صرف نظر کنید.


ب : گیریم جریان معادل مدار تحریک برای مدل سازی عکس العمل آرمیچر در بار کامل معادل ۶/۰۰ آمپر باشد.

۱- ولتاژ پایانه ماشین را در بار کامل حساب کنید.

۲- اگر بخواهیم در بار کامل ولتاژ پایانه زنراتور ۱۰۰ ولت گردد، جریان تحریک را به دست آورید.



دانشگاه تهران

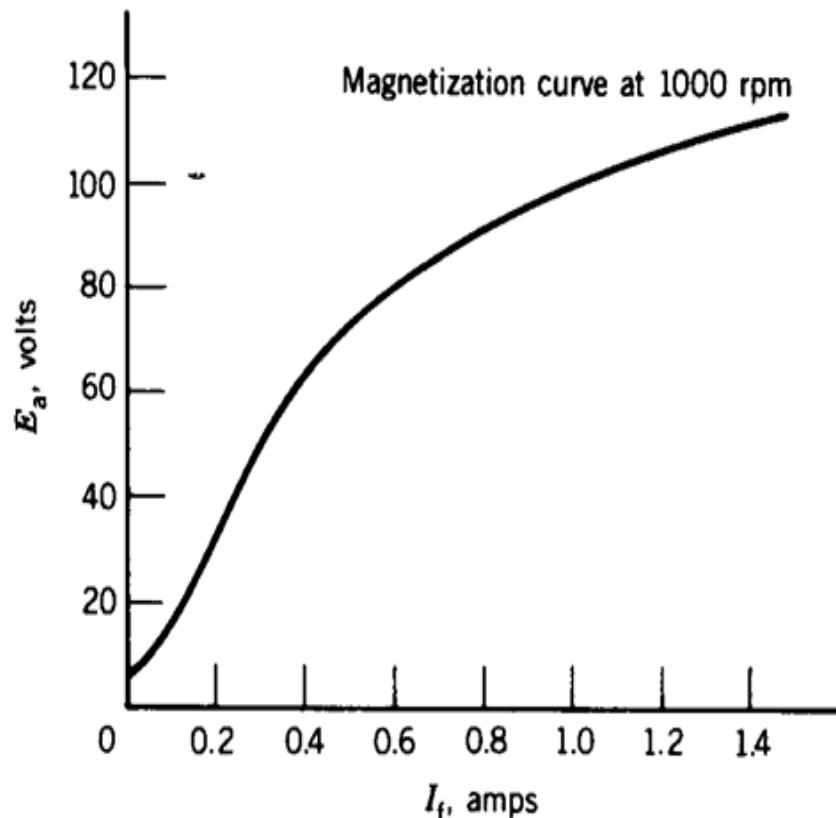

حل: با توجه به صورت مسئله داریم:

$$V_t = \left(\text{شرط اسمی} \right) = 100 \text{ ولت}$$

$$\begin{aligned} \text{توان اسمی خروجی تحویلی به بار} \\ = 12 \text{ (کیلو وات)} \end{aligned}$$

$$\text{دور در دقیقه } 1000 = \text{سرعت اسمی}$$

$$\begin{aligned} \text{جریان اسمی آرمیچر} \\ = I_a = \frac{12000}{100} \\ = 120 \text{ آمپر} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{جریان اسمی مدار تحریک} \\ = I_f = 1 \text{ آمپر} \end{aligned}$$



$$V_t = E_a - I_a R_a = 100 - 120 \times 0.1 = 88V \quad \text{الف:}$$

ب:

$$I_{f(\text{eff})} = 1 - 0.06 = 0.94 \text{ A} \quad -1$$

از نمودار مغناطیس شوندگی برای این جریان تحریک داریم:

$$V_t = E_a - I_a R_a = 98 - 120 \times 0.1 = 86V$$

$$E_a = V_t + I_a R_a = 100 + 120 \times 0.1 = 112 \text{ V} \quad 2-\text{به سهولت داریم:}$$

از نمودار مغناطیس شوندگی، جریان موثر مدار تحریک را به دست می‌آوریم:

$$I_{f(\text{eff})} = 1.4A$$


و داریم:

$$I_{f(\text{actual})} = 1.4 + 0.06 = 1.46A$$



۲- ژنراتور DC شنت از نوع خود تحریک

در ژنراتورهای DC شنت سیم پیچی تحریک (میدان) با آرمیچر موازی بسته می‌شود و ولتاژ آرمیچر مدار تحریک را تغذیه می‌نماید. اگر بخواهیم این ژنراتور به مثابه یک ژنراتور خود تحریک عمل کند باید پس مانند مغناطیسی در ماشین وجود داشته باشد.

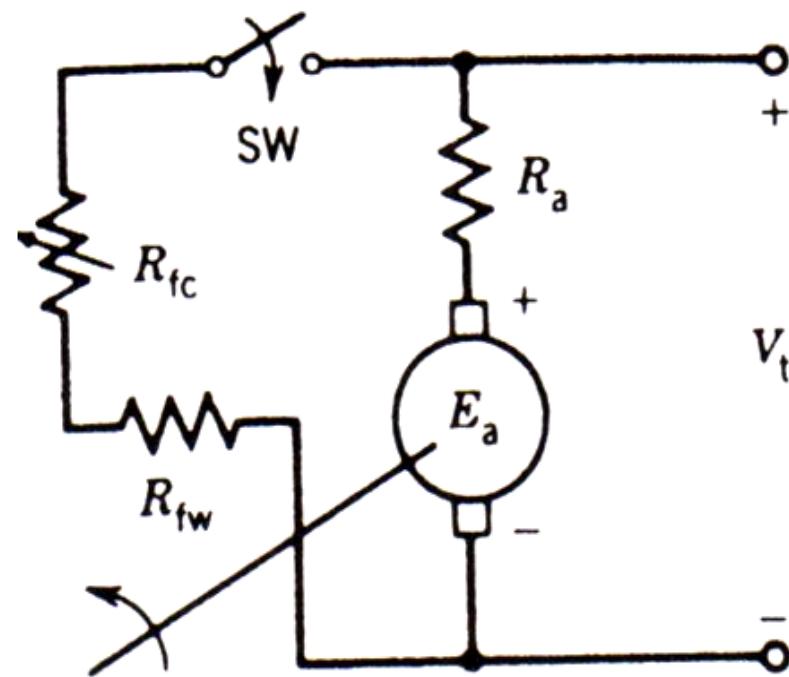


مدار معادل ژنراتور DC شنت در بی‌باری



منحنی مغناطیس شوندگی ماشین DC :

خط مقاومت تحریک یا خط مقاومت میدان، تغییرات $I_f R_f$ بر حسب I_f

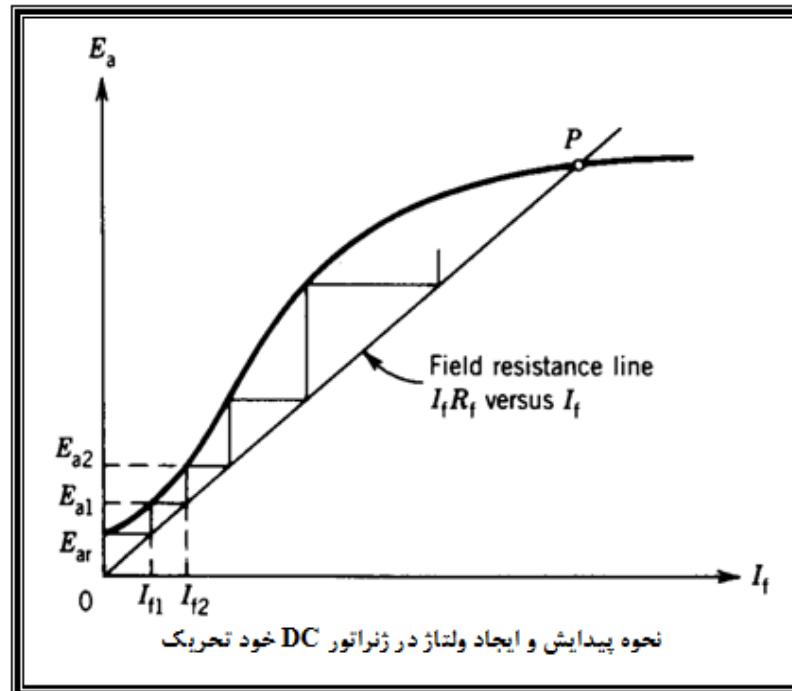

گیریم در ابتدای امر مدار تحریک به دو سر آرمیچر وصل نباشد و ژنراتور تحت سرعت ثابتی چرخانده شود. با خاطر پدیده پس ماند مغناطیسی در دو سر آرمیچر ولتاژ کمی بنا به E_{ar} شکل می‌گیرد.


حال اگر کلید SW ، در سیم پیچی تحریک (میدان) جریان برقرار می‌گردد. اگر mmf حاصله قوسط مدار تحریک پس ماند مغناطیسی را تقویت کند، بالاخره جریان I_{fl} از مدار تحریک خواهد گذشت.

جریان I_{fl} ولتاژ E_{a1} را در ژنراتور DC شنت پدید می‌آورد. E_{a1} باعث می‌گردد که جریان مدار تحریک بالاخره به I_{fl} برسد. I_{fl} باعث می‌گردد ولتاژ در ماشین پدید آید. این فرایند کماکان ادامه می‌یابد. اگر از افت ولتاژ در دوسر R_a صرف نظر گردد ($R_a < R_f$)، در نهایت ولتاژ ماشین معادل ولتاژ نقطه P خواهد بود. در این نقطه داریم:

$$(از) R_a = I_f R_f = Vt \text{ است}$$




اثر مقاومت تحریک بر روی ولتاژ زنر انور DC توسط رئوستای مدار تحریک

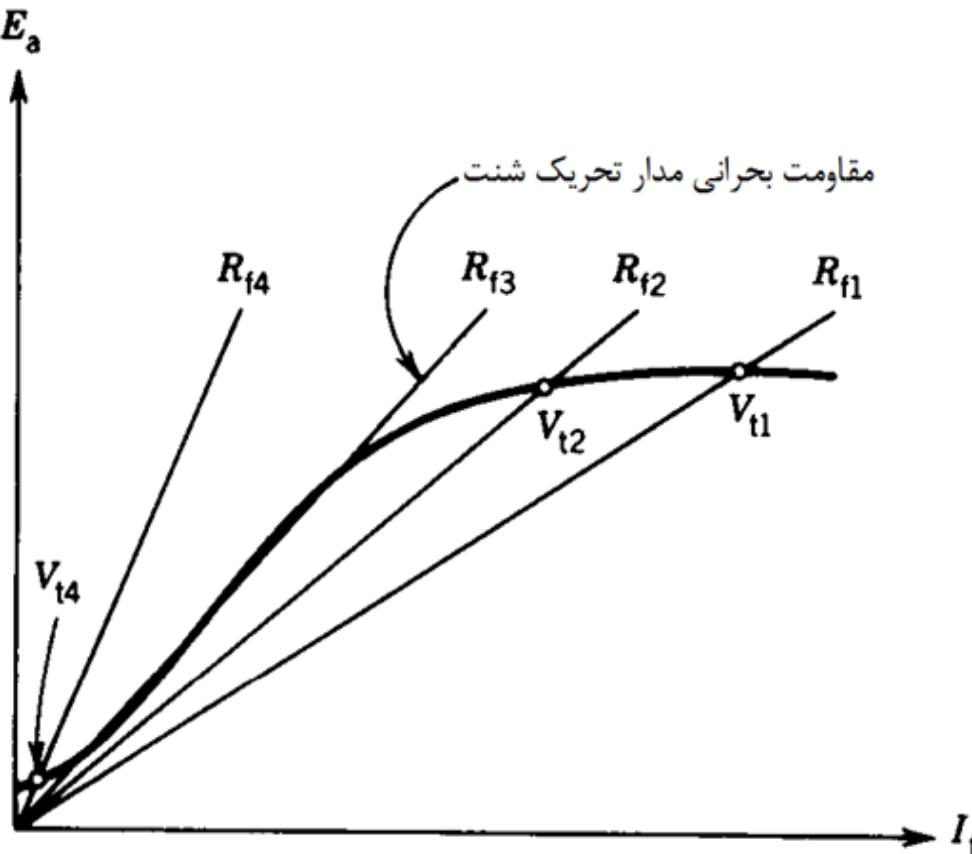

در تحت مقاومتی چون R_{f3} منحنی مغناطیس شوندگی مماس بر خط $R_f I_f$ می‌گردد. این شرایط از نظر ولتاژ شرایط ناپایدار محسوب می‌شود. به مقاومت R_{f3} مقاومت بحرانی نیز گفته می‌شود. اگر مقاومت مدار تحریک از R_{f3} بیشتر شود (مثلاً R_{f4}) ولتاژ حاصله بسیار ناچیز خواهد بود.

مثال: یک ژنراتور DC شنت ۱۲ کیلو واتی، ۱۰۰ ولتی و ۱۰۰۰ دور در دقیقه ای مفروض است. این ماشین به صورت ژنراتور DC شنت در حالت بی‌باری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

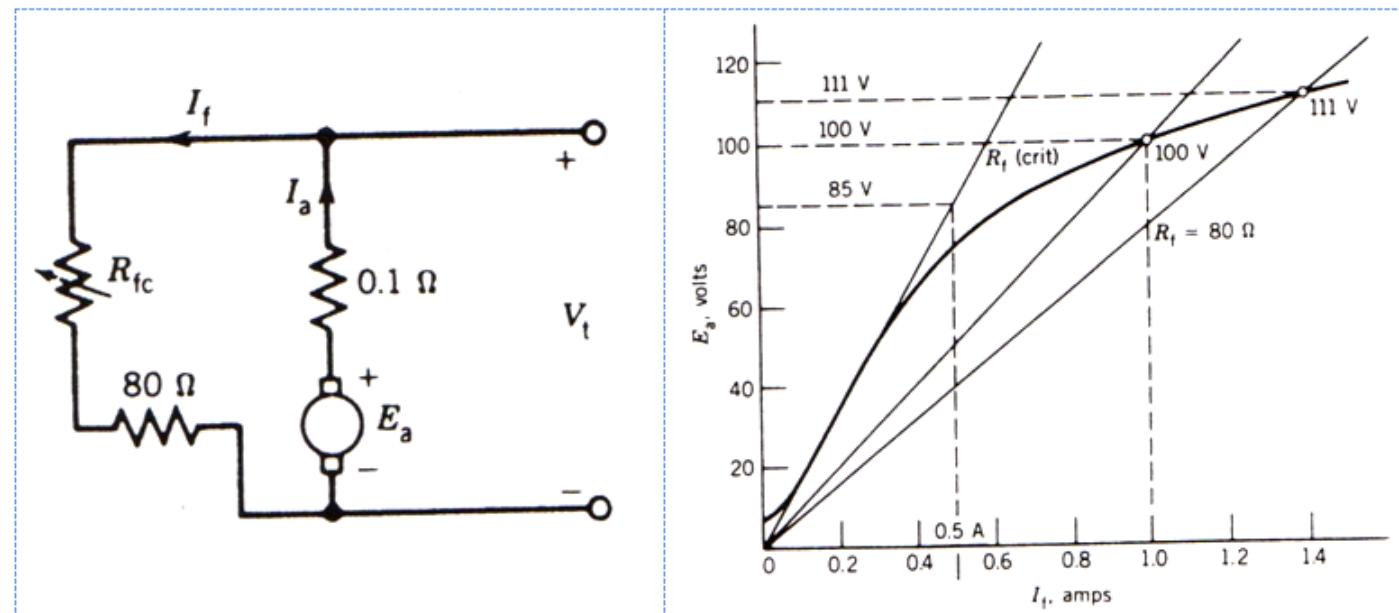

الف: حداقل ولتاژی که ژنراتور می‌تواند تولید کند چقدر است.

ب: مقاومت رئوستاتی مدار تحریک را طوری حساب کنید تا ولتاژ اسمی در پایانه ماشین ظاهر شود (R_{fc}).

ج: مقاومت بحرانی مدار تحریک را به دست آورید.



الف: حداقل ولتاژ موقعي پدیده می آيد که $R_{fc} = 0$ باشد یعنی فقط مقاومت واقعی مدار تحریک در سیستم عمل نماید ($R_f = R_{fw}$). با توجه به شکل خط $R_f I_f = R_{fw} I_f = 80$ را رسم می کنیم پس از شکل داریم:

$$E_a = 111 \text{ ولت}$$

$$V_t = E_a - I_a R_a \approx E_a = 100V$$

$$I_f = 1A$$

$$R_f = \frac{100}{1} = 100\Omega = R_{fw} + R_{fc}$$


$$R_{fc} = 100 - 80 = 20\Omega$$

ج: برای پیدا کردن مقاومت بحرانی خطی رسم می کنیم که بر قسمت خطی منحنی مغناطیس شوندگی منطبق شود. پس:

$$R_{f(crit)} = \frac{85}{0.5} = 170\Omega$$

$$R_{fc} = 170 - 80 = 90\Omega$$

مشخصه ولتاژ - جریان

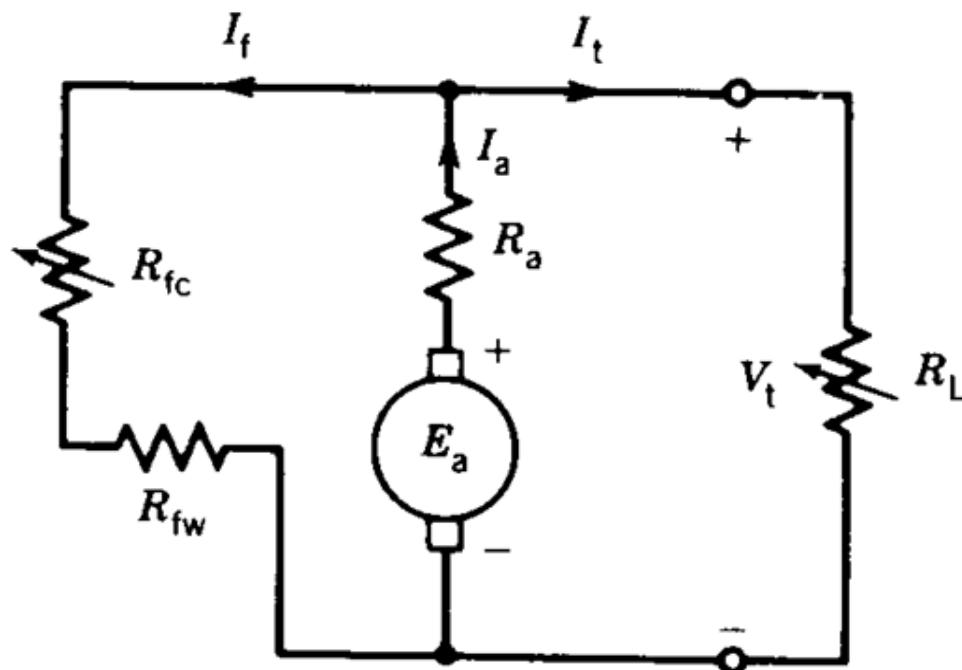

$$E_a = V_t + I_a R_a$$

$$E_a = K_a \varphi \omega_m = I_f \text{تابع}$$

$$V_t = I_f (R_{fw} + R_{fr})$$


$$V_t = I_L R_L$$

$$I_a = I_f + I_L$$

$$I_L = I_t$$

معادلات عملکرد ژنراتور در شرایط ماندگار (مانا)

بدون عکس العمل آرمیچر

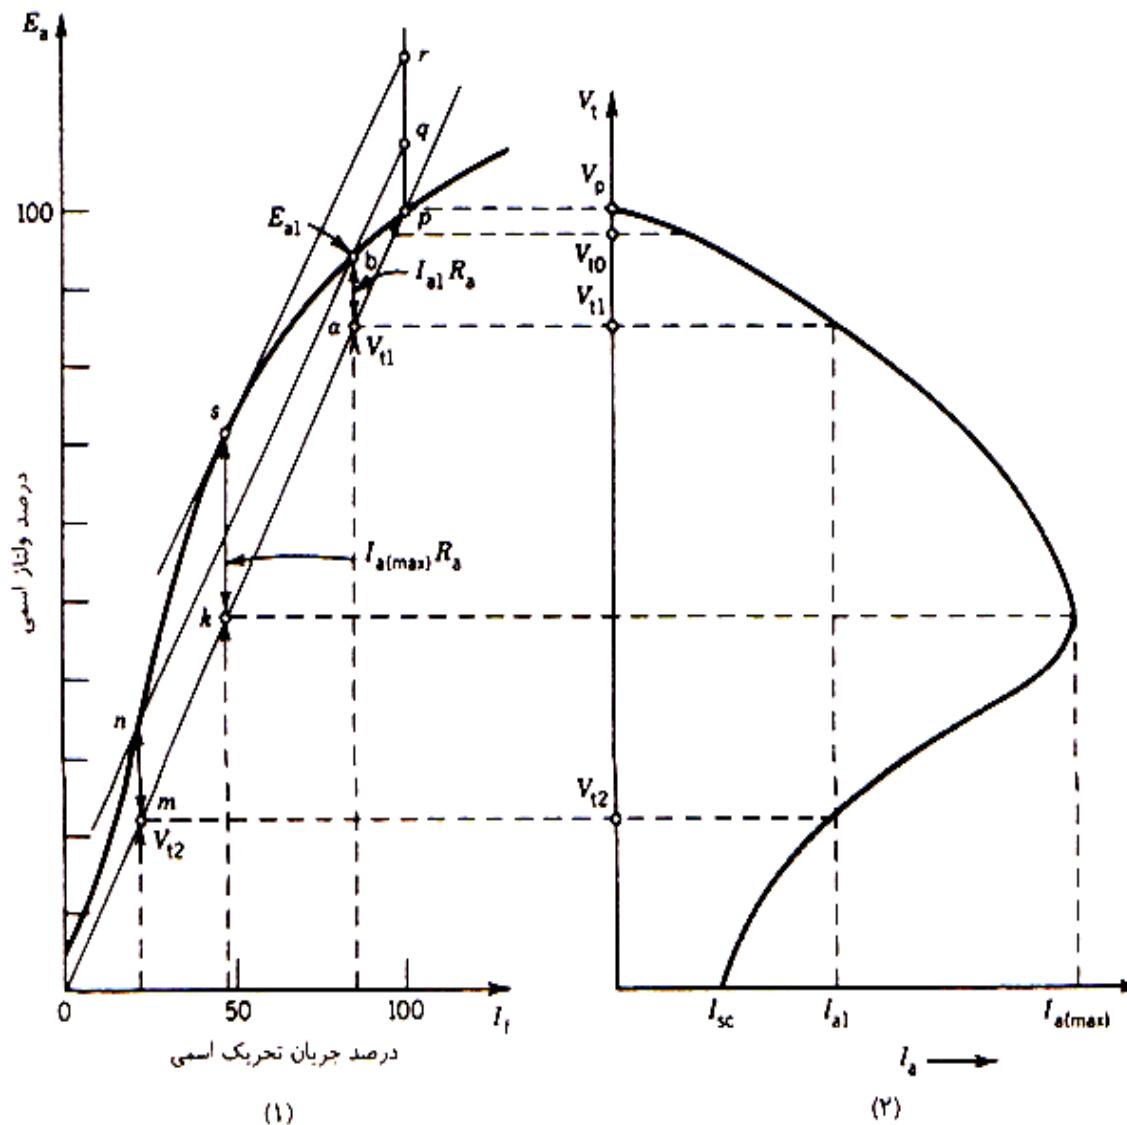


✓ مشخصه ولتاژ - جریان ژنراتور DC شنت از منحنی مغناطیس شوندگی و خط مدار تحریک ($R_f I_f$) حاصل می شود. فاصله عمودی منحنی مغناطیس شوندگی و خط مدار تحریک، افت ولتاژ $R_a I_a$ را مشخص می سازد.

✓ برای هر نقطه مربوط به ولتاژ پایانه ماشین (مثلا V_{t1}) جریان آرمیچر (I_{a1}) را از افت ولتاژ $R_a I_{a1}$ به دست آورید. فی المثل V_{t2} و E_{a1} می توان گفت فاصله بین V_{t1} و $R_a I_{a1}$ معادل $R_a I_{a1}$ است. با داشتن R_a می توان I_{a1} را به دست آورد.

باعكس العمل آرميچر

در حالتی که از آرمیچر جریان می‌گذرد با افت ولتاژ $R_a I_a$ روبرو هستیم، اگر عکس العمل آرمیچر را در نظر بگیریم، E_a نیز کاهش می‌یابد، لذا ولتاژ پایانه ماشین سریعتر سقوط می‌کند.

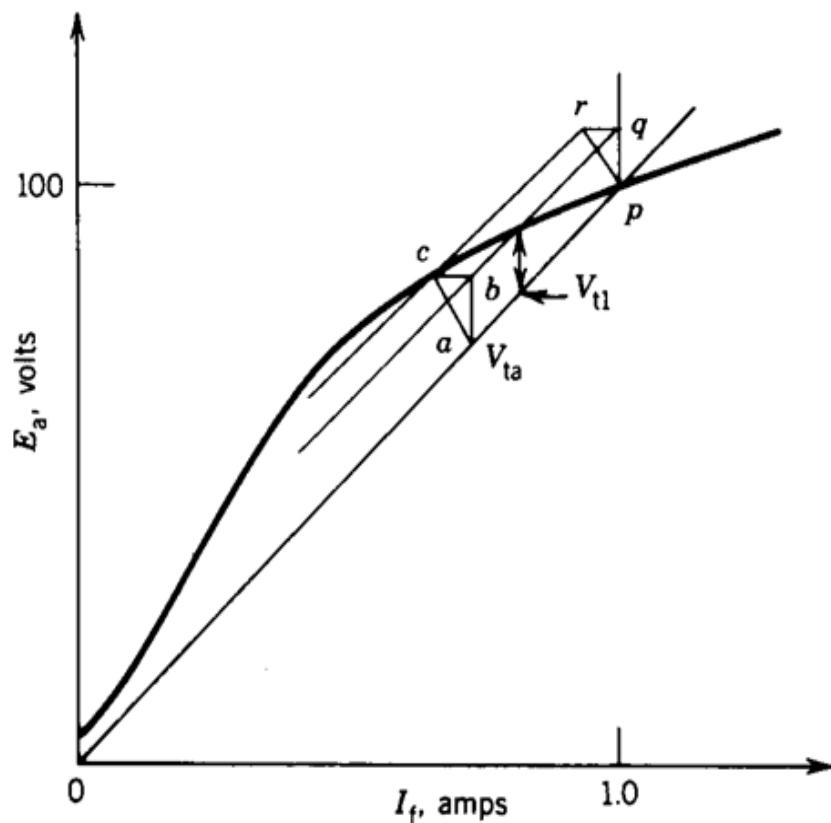

+ در این شکل، pq مربوط به افت ولتاژ آرمیچر در جریان خاص I_a باشد ($R_a I_a$). اگر عکس العمل آرمیچر وجود نداشته باشد، ولتاژ پایانه ماشین V_{t1} خواهد بود (چرا؟)

+ گیریم qr معادل $I_{f(AR)}$ نمایانگر جریان معادلی در مدار تحریک است که عکس العمل آرمیچر را تحت جریان I_a مدل می‌کند.

+ حال خط rc موازی op را رسم می‌کنیم تا منحنی مغناطیس شوندگی را در نقطه c قطع کند. حال از c خطی موازی rp رسم کرده تا خط مدار تحریک را در نقطه a قطع کند. سپس خط cb موازی rq و abc موازی pq را رسم می‌کنیم، تا مثلث متشابه rpq گردد. در این حالت، در تحت همان جریان آرمیچر I_a (ولتاژ پایانه زنراتور در هنگام منظور کردن اثر آرمیچر معادل V_{ta} خواهد بود).

ماشین DC مورد بحث در مثال قبل:

الف : در شرایط بی باری ولتاژ پایانه را 100 ولت تنظیم می کنیم. ولتاژ پایانه ماشین در دربار اسمی را حساب کنید. از عکس العمل آرمیچر صرف نظر کنید.

ب : فرض الف را تکرار کنید و اثر عکس العمل آرمیچر از دیدگاه مدار تحریک را 0.06 آمپر بگیرید.

$$I_{f(AR)} = 0.06A \quad \text{يعنى :}$$


ج : حداقل جریان آرمیچر که می تواند تحویل شود چقدر است و تحت چه ولتاژی حاصل می گردد.
را $I_{f(AR)}$ متناسب با I_a بگیرید.

د : جریان اتصال کوتاه ژنراتور را حساب کنید.





دانشگاه مازندران

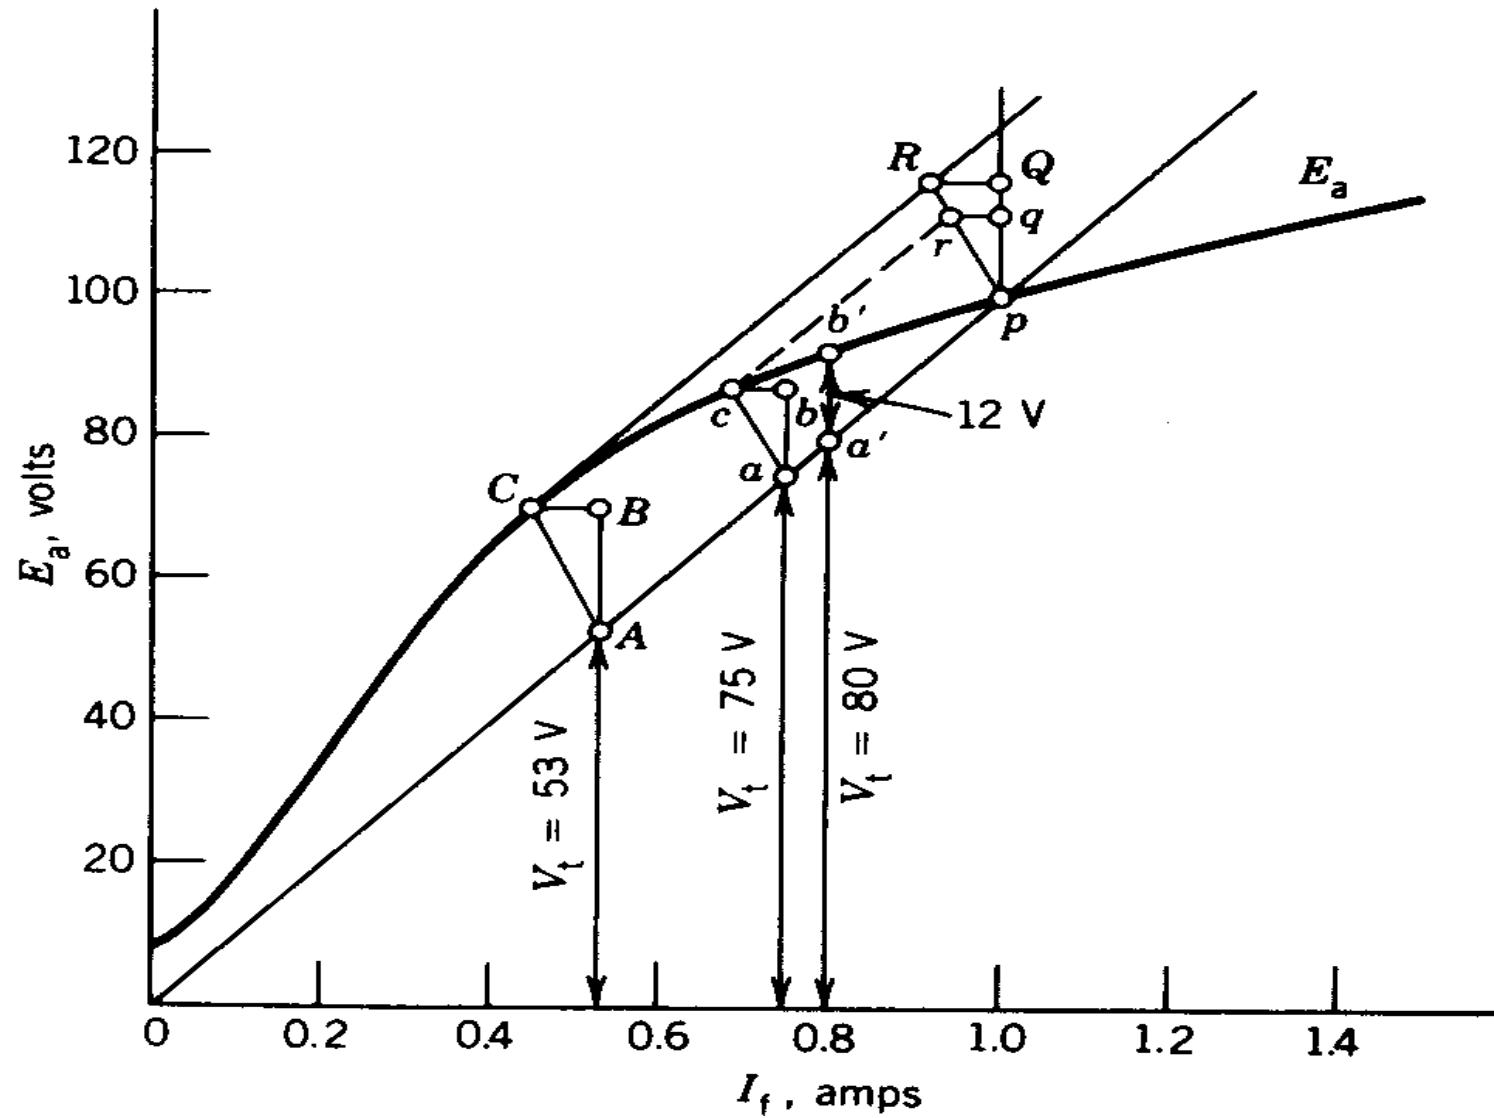




دانشگاه تهران

الف: شکل بالا را در نظر می‌گیریم و خط op را طوری رسم می‌کنیم تا منحنی مغناطیس شوندگی را در ۱۰۰ ولت قطع کنید. به سهولت داریم:

$$I_a|_{F_L} = 120A$$

$$R_a I_a = 120 \times 0.1 = 12V = pq$$

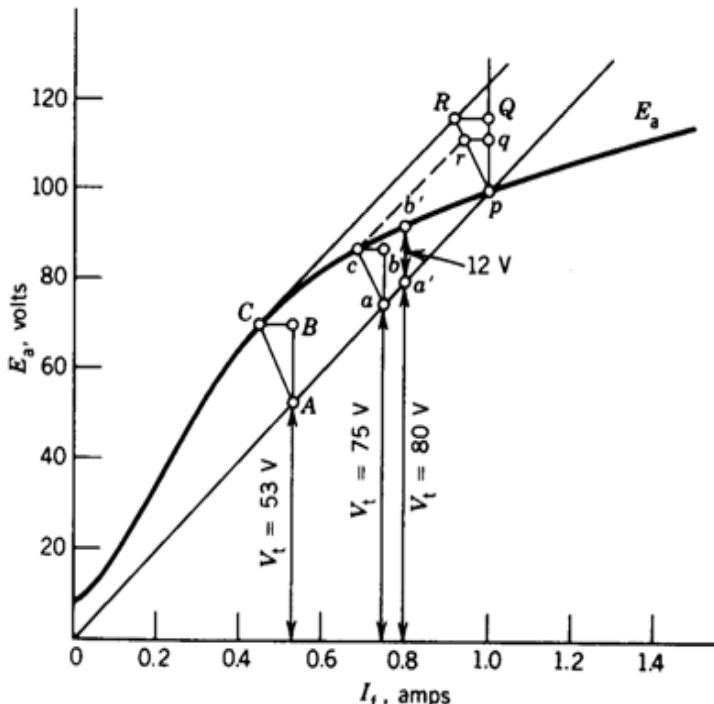

از نقطه q خطی موازی op رسم کرده تا نقطه b' حاصل شود. همان $R_a I_a$ یا ۱۲ ولت است و با توجه به شکل به سهولت داریم:

$$V_t = 80$$

ب: مثلث pqr را این چنین می‌سازیم:

$$pq = 12$$

$$qr = 0.06$$


حال مثلث متسابه abc را این چون می‌سازیم (چگونه؟) با توجه به شکل به سهولت داریم:

$$V_t = 75$$

ج: خطی موازی خط op رسم می‌کنیم که مماس بر منحنی مغناطیس شوندگی باشد. خط pr را ادامه داده تا این مماس را در R قطع کند. حال از R خطی موازی rq رسم می‌کنیم تا pq را در Q قطع کند و مثلث PRQ شکل گیرد. در نقطه C مثلثی متشابه PRQ می‌سازیم. مثلث ABC بزرگترین مثلثی است که می‌توان در ناحیه بین منحنی مغناطیس شوندگی و خط تحریک ساخت.

$$QR = BC = I_{f(AR)} \quad PQ = AB = R_a I_a \quad (\text{افت ولتاژ})$$

$$I_a = \frac{17}{0.1} = 170A \quad \text{و} \quad V_t = 53V \quad \text{در نتیجه:} \quad I_a R_a = AB = 17V \quad \text{به سهولت داریم:}$$

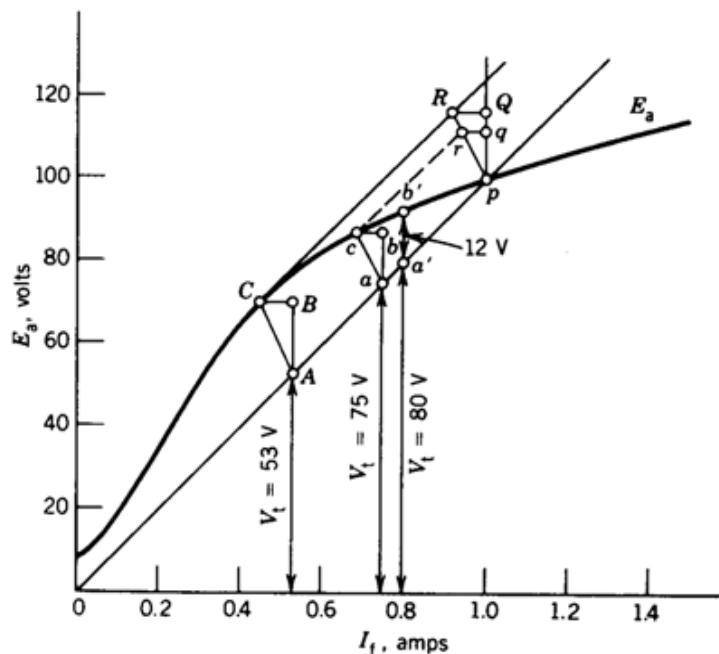

د: در حالت اتصال کوتاه داریم $V_t = 0$ و $I_f = 0$

در این صورت پس مانند مغناطیسی باعث ایجاد

$$E_a = E_r = 6V:$$

$$I_a R_a = 6V$$

$$I_a = \frac{6}{0.1} = 60A$$




ژنراتور DC کمپوند

در بسیاری از کاربردها در هنگام تغییر بار نیاز به ولتاژ پایانه ثابت داریم.

اما در ژنراتورهای DC شنت با افزایش جریان بار، ولتاژ پایانه (V_t) سقوط کرده و در نتیجه I_f کم می‌شود. کم شدن I_f میزان E_a را کاهش می‌دهد که خود V_t را بیشتر کاهش می‌دهد. علاوه بر اینها عکس العمل آرمیچر نیز سقوط V_t را شدت می‌بخشد.

برای جبران افت ولتاژ آرمیچر $I_a R_a$ و عکس العمل آرمیچر به غیر از سیم پیچی تحریک شنت، سیم پیچی تحریک دیگری بر روی قطب‌ها جاسازی می‌کند که به سیم پیچی تحریک سری معروف است.

این سیم پیچی با آرمیچر به صورت سری بسته می‌شود. این سری آمپر دوری پدید می‌آورد (mmf) که می‌تواند با توجه به نیاز شار قطب را افزایش یا کاهش دهد. ژنراتورهای DC که شامل دور سیم پیچی تحریک سری و تحریک شنت هستند را ژنراتورهای DC کمپوند (مختلط) گویند.

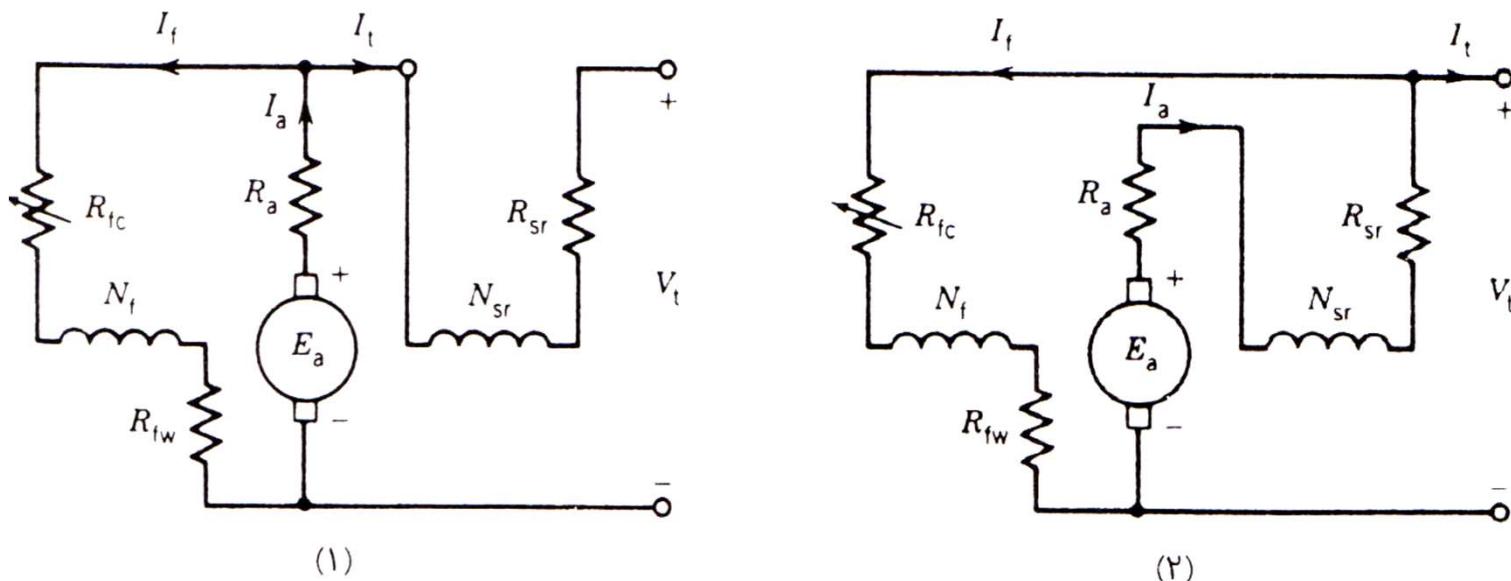


مدار معادل ژراتور DC کمپوند ۱- شنت کوتاه ۲- شنت بلند

سیم پیچی تحریک شنت به عنوان سیم پیچی اصلی تحریک محسوب می‌شود و بخش اعظم mmf را تشکیل می‌دهد. تعداد حلقه‌های آن زیاد است و سطح مقطع هادی تشکیل دهنده آن کوچک می‌باشد. لذا مقاومت این سیم بیچر، نسبتاً بزرگ است و جریان کمی، از خود عبور می‌دهد.

سیم پیچی سری حاوی تعداد حلقه های کمی است و سطح مقطع هادی تشکیل دهنده آن زیاد است. لذا مقاومت این سیم نسبتاً کم است و تقریباً تمامی جریان آرمیچر از آن عبور می کند. mmf حاصل از این سیم پیچی افت $I_a R_a$ و عکس العمل آرمیچر را جبران می نماید.



دانشگاه مازندران

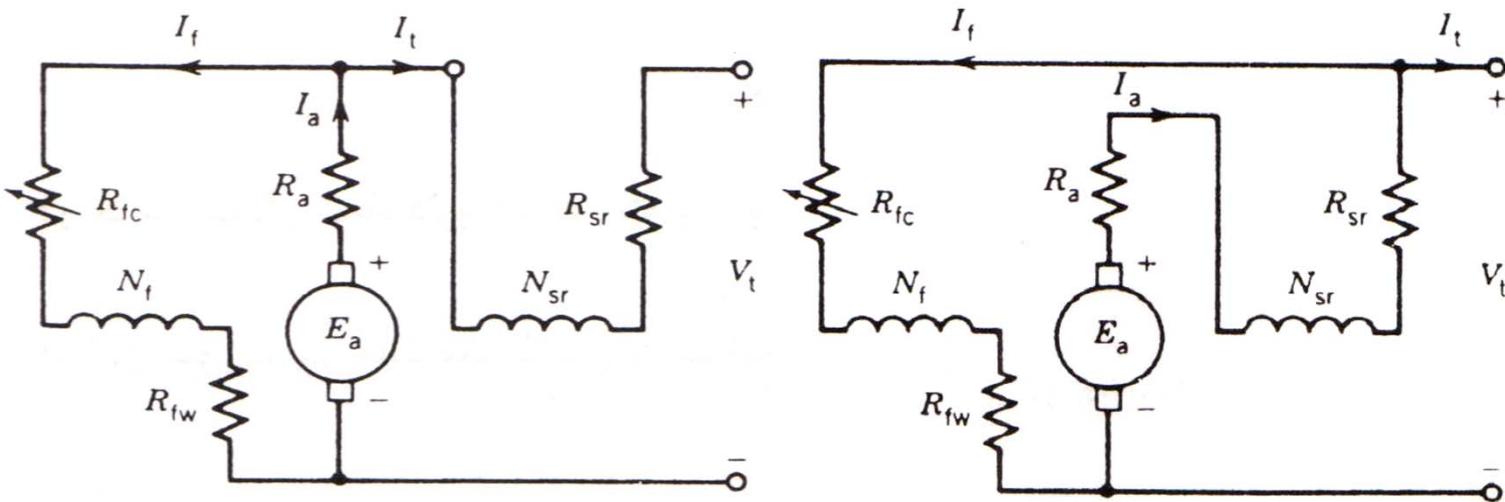

در زنراتور DC کمپوند شنت بلند، سیم پیچی آرمیجر و سیم پیچی تحریک سری با هم سری شده است و این مجموعه با سیم پیچی شنت موازی شده است.

$$\begin{aligned} V_t &= E_a - I_a R_a - I_t R_{sr} \\ I_t &= I_a - I_f \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_t &= E_a - I_a (R_a + R_{sr}) \\ I_t &= I_a - I_f \end{aligned}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_{fw} + R_{fc}}$$

اگر سیستم را از نظر مغناطیسی خطی در نظر بگیریم داریم:

$$E_a = K_a (\phi_{sh} \pm \phi_{sr}) W_m$$

ϕ_{sh} شار حاصله توسط هر قطب بوسیله سیم پیچی تحریک شنت بوده و ϕ_{sr} شار ایجاد شده توسط هر قطب بوسیله سیم پیچی تحریک سری است. هرگاه این دو شار یکدیگر را تعویت کنند ماشین DC کمپوند اعم از شنت بلند و کوتاه را اضافی نامند. (علامت +). اگر این دو شار یکدیگر را تضعیف کنند، ماشین DC کمپوند اعم از شنت بلند و شنت کوتاه را نقصانی یا تفاضلی گویند (علامت -).

mmf هر دو سیم پیچی تحریک، اعم از شنت و سری به روی یک مدار مغناطیسی عمل می‌کند.

لذا کل mmf موثر هر قطب به قرار زیر است:

$$F_{eff} = F_{sh} \pm F_{sr} - F_{AR}$$

$$NI_{f(eff)} = N_f I_f \pm N_{sr} I_{sr} - N_f I_{f(AR)}$$

N_f تعداد حلقه‌ها یا دورهای سیم پیچی شنت در هر قطب بوده و N_{sr} تعداد حلقه‌ها یا دورهای

سیم پیچی سری در هر قطب می‌باشد. F_{AR} برابر mmf ناشی از عکس العمل آرمیچر است. داریم:

$$I_{f(eff)} = I_f \pm \frac{N_{sr}}{N_f} I_{sr} - I_{f(AR)}$$

در حالت گمپوند اضافی به سه مشخصه دست می‌یابیم.


۱. مشخصه فوق گمپوند: در این حالت، ولتاژ پایانه (V_t) با افزایش جریان آرمیچر (I_a) فزونی می‌یابد

۲. مشخصه زیر گمپوند: در این حالت، V_t با افزایش I_a اساساً ثابت باقی می‌ماند.

۳. مشخصه گمپوند مسطح یا گمپوند تخت: در این حالت، V_t با افزایش I_a سقوط می‌کند



- ✚ درجه کمپوندی یک ماشین همان تعداد حلقه ها یا دورهای سیم پیچی سری است.
- ✚ در حالت کمپوند نقصانی ولتاژ پایانه ماشین (V_t) در اثر افزایش I_a سریعاً سقوط می‌کند. در حقیقت در این حالت جریان آرمیچر اساساً ثابت می‌ماند. لذا از این ماشین‌ها برای مقاصد جوشکاری استفاده می‌شود.
- ✚ به طور خلاصه می‌توان گفت که ژنراتورهای DC کمپوند کلّاً بر دو نوع اند:
 - شنت گوتاه
 - شنت بلند
- ✚ ژنراتورهای DC کمپوند شنت گوتاه یا شنت بلند بر دو نوع اند:
 - کمپوند اضافی
 - کمپوند نقصانی یا تفاضلی
- ✚ ژنراتورهای کمپوند DC کمپوند شنت گوتاه یا شنت بلند از نوع اضافی از نقطه نظر بهره برداری به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- فوق کمپوند، زیر کمپوند، کمپوند مسطح یا کمپوند تخت

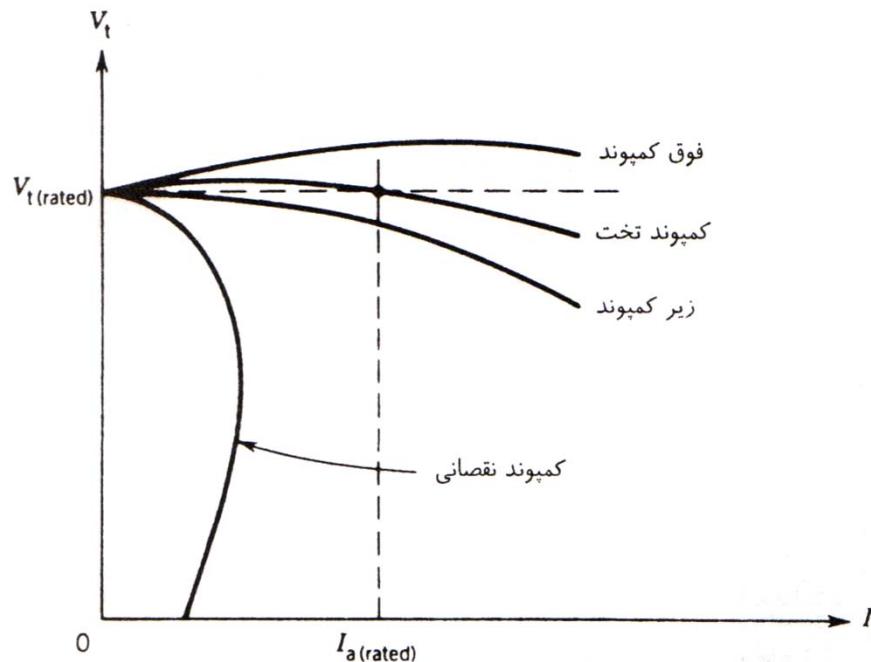

مشخصه ۱ - V_t (ولتاژ - جریان) در ژنراتورهای DC کمپوند

در حال کمپوند اضافی به سه مشخصه دست می یابیم.

۱. مشخصه فوق کمپوند: در این حالت، ولتاژ پایانه (V_t) با افزایش جریان آرمیجر (I_a) فزونی می یابد.

۲. مشخصه زیر کمپوند: در این حالت، V_t با افزایش I_a اساساً ثابت باقی می ماند.

۳. مشخصه کمپوند مسطح یا کمپوند تخت: در این حالت، V_t با افزایش I_a سقوط می کند

درجه کمپوندی یک ماشین همان تعداد حلقه ها یا دورهای سیم بیجی سری است.

در حالت کمپوند نقصانی ولتاژ پایانه ماشین (V_t) در اثر افزایش I_a سریعاً سقوط می کند. در حقیقت در این حالت جریان آرمیجر اساساً ثابت می ماند. لذا از این ماشین ها برای مقاصد جوشکاری استفاده می شود.




دانشگاه مازندران

EXAMPLE 7.3

A 100-kW, 250-V, 400-A, long-shunt compound generator has an armature resistance (including brushes) of 0.025Ω , a series-field resistance of 0.005Ω , and the magnetization curve of Fig. 7.14. There are 1000 shunt-field turns per pole and three series-field turns per pole. The series field is connected in such a fashion that positive armature current produces direct-axis mmf which adds to that of the shunt field.

Compute the terminal voltage at rated terminal current when the shunt-field current is 4.7 A and the speed is 1150 r/min. Neglect the effects of armature reaction.

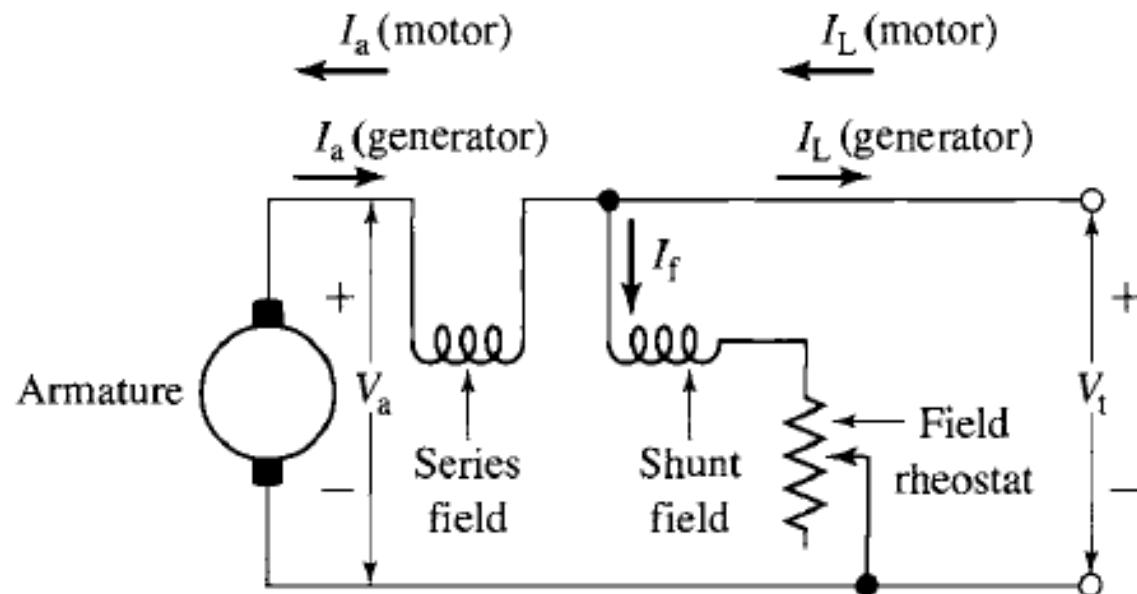



دانشگاه مازندران

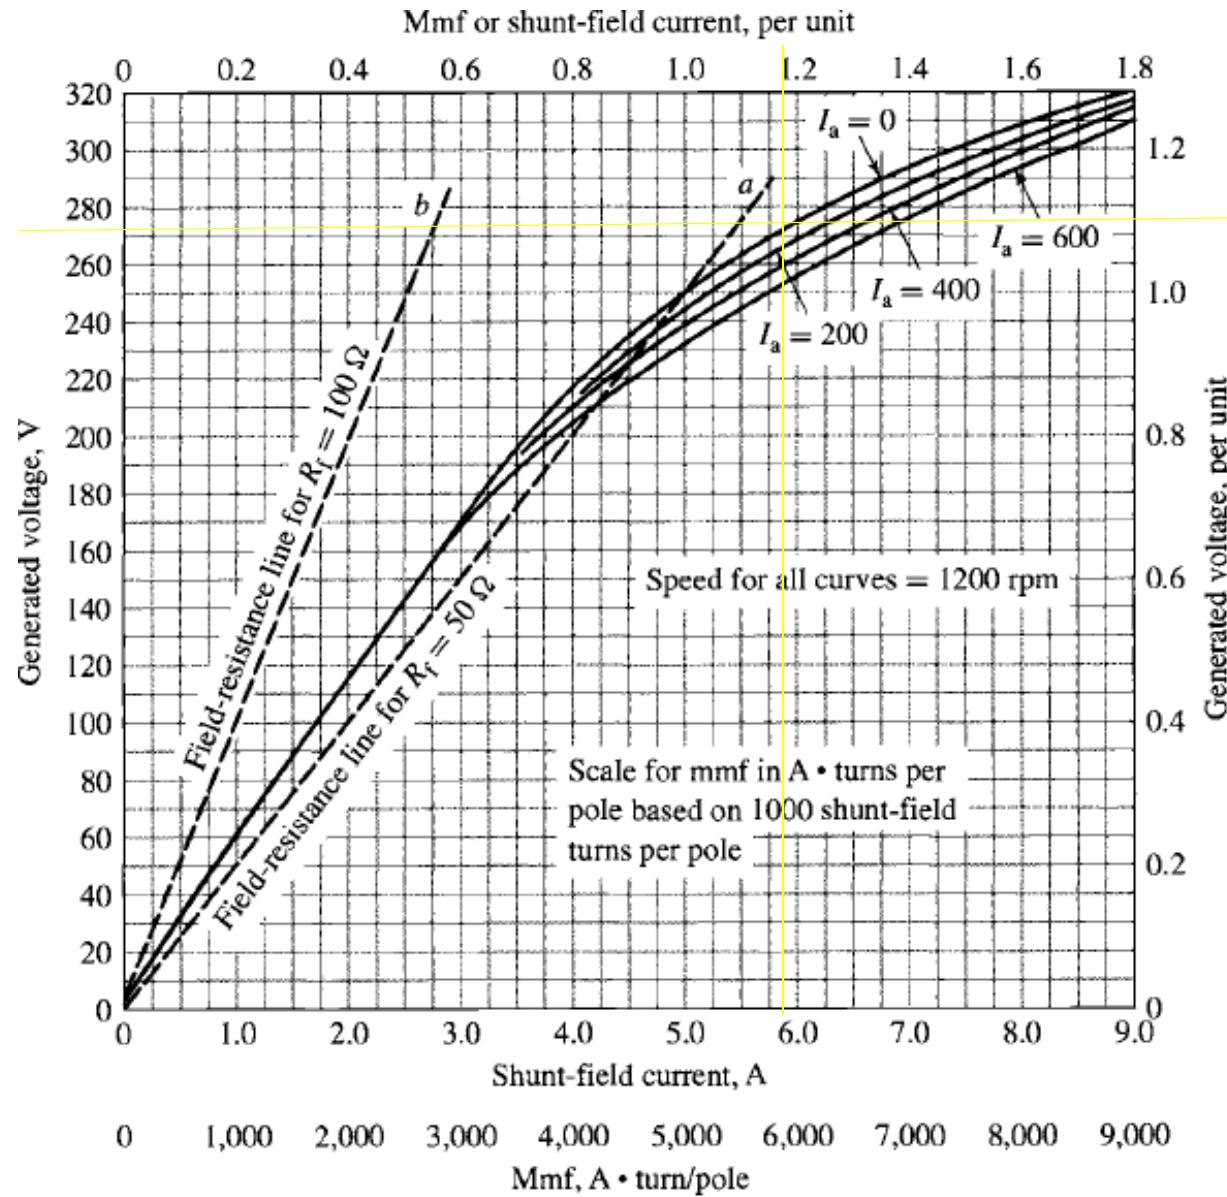


Figure 7.14 Magnetization curves for a 250-V 1200-r/min dc machine. Also



■ Solution

As is shown in Fig. 7.12, for a long-shunt connection the armature and series field-currents are equal. Thus

$$I_s = I_a = I_L + I_f = 400 + 4.7 = 405 \text{ A}$$

From Eq. 7.21 the main-field gross mmf is

$$\begin{aligned} \text{Gross mmf} &= I_f + \left(\frac{N_s}{N_f} \right) I_s \\ &= 4.7 + \left(\frac{3}{1000} \right) 405 = 5.9 \quad \text{equivalent shunt-field amperes} \end{aligned}$$

By examining the $I_a = 0$ curve of Fig. 7.14 at this equivalent shunt-field current, one reads a generated voltage of 274 V. Accordingly, the actual emf at a speed of 1150 r/min can be found from Eq. 7.23

$$E_a = \left(\frac{n}{n_0} \right) E_{a0} = \left(\frac{1150}{1200} \right) 274 = 263 \text{ V}$$

Then

$$V_t = E_a - I_a(R_a + R_s) = 263 - 405(0.025 + 0.005) = 251 \text{ V}$$

**EXAMPLE 7.4**

Consider again the long-shunt compound dc generator of Example 7.3. As in Example 7.3, compute the terminal voltage at rated terminal current when the shunt-field current is 4.7 A and the speed is 1150 r/min. In this case however, include the effects of armature reaction.

As calculated in Example 7.3, $I_s = I_a = 400$ A and the gross mmf is equal to 5.9 equivalent shunt-field amperes. From the curve labeled $I_a = 400$ in Fig. 7.14 (based upon a rated terminal current of 400 A), the corresponding generated emf is found to be 261 V (as compared to 274 V with armature reaction neglected). Thus from Eq. 7.23, the actual generated voltage at a speed of 1150 r/min is equal to

$$E_a = \left(\frac{n}{n_0} \right) E_{a0} = \left(\frac{1150}{1200} \right) 261 = 250 \text{ V}$$

Then

$$V_t = E_a - I_a(R_a + R_s) = 250 - 405(0.025 + 0.005) = 238 \text{ V}$$



دانشگاه تهران

To counter the effects of armature reaction, a fourth turn is added to the series field winding of the dc generator of Examples 7.3 and 7.4, increasing its resistance to 0.007Ω . Repeat the terminal-voltage calculation of Example 7.4.

■ Solution

As in Examples 7.3 and 7.4, $I_s = I_a = 405 \text{ A}$. The main-field mmf can then be calculated as

$$\begin{aligned}\text{Gross mmf} &= I_f + \left(\frac{N_s}{N_f} \right) I_s = 4.7 + \left(\frac{4}{1000} \right) 405 \\ &= 6.3 \text{ equivalent shunt-field amperes}\end{aligned}$$

From the $I_a = 400$ curve of Fig. 7.14 with an equivalent shunt-field current of 6.3 A , one reads a generated voltage 269 V which corresponds to an emf at 1150 r/min of

$$E_a = \left(\frac{1150}{1200} \right) 269 = 258 \text{ V}$$

The terminal voltage can now be calculated as

$$V_t = E_a - I_a(R_a + R_s) = 258 - 405(0.025 + 0.007) = 245 \text{ V}$$



دانشگاه تهران

EXAMPLE 7.6

A 100-hp, 250-V dc shunt motor has the magnetization curves (including armature-reaction effects) of Fig. 7.14. The armature circuit resistance, including brushes, is $0.025\ \Omega$. No-load rotational losses are 2000 W and the stray-load losses equal 1.0% of the output. The field rheostat is adjusted for a no-load speed of 1100 r/min.

- a. As an example of computing points on the speed-load characteristic, determine the speed in r/min and output in horsepower ($1\ \text{hp} = 746\ \text{W}$) corresponding to an armature current of 400 A.
- b. Because the speed-load characteristic observed to in part (a) is considered undesirable, a *stabilizing winding* consisting of 1-1/2 cumulative series turns per pole is to be added. The resistance of this winding is assumed negligible. There are 1000 turns per pole in the shunt field. Compute the speed corresponding to an armature current of 400 A.

■ Solution

- a. At no load, $E_a = 250$ V. The corresponding point on the 1200-r/min no-load saturation curve is

$$E_{a0} = 250 \left(\frac{1200}{1100} \right) = 273 \text{ V}$$

for which $I_f = 5.90$ A. The field current remains constant at this value.

At $I_a = 400$ A, the actual counter emf is

$$E_a = 250 - 400 \times 0.025 = 240 \text{ V}$$

From Fig. 7.14 with $I_a = 400$ and $I_f = 5.90$, the value of E_a would be 261 V if the speed were 1200 r/min. The actual speed is then found from Eq. 7.23

$$n = 1200 \left(\frac{240}{261} \right) = 1100 \text{ r/min}$$

The electromagnetic power is

$$E_a I_a = 240 \times 400 = 96 \text{ kW}$$

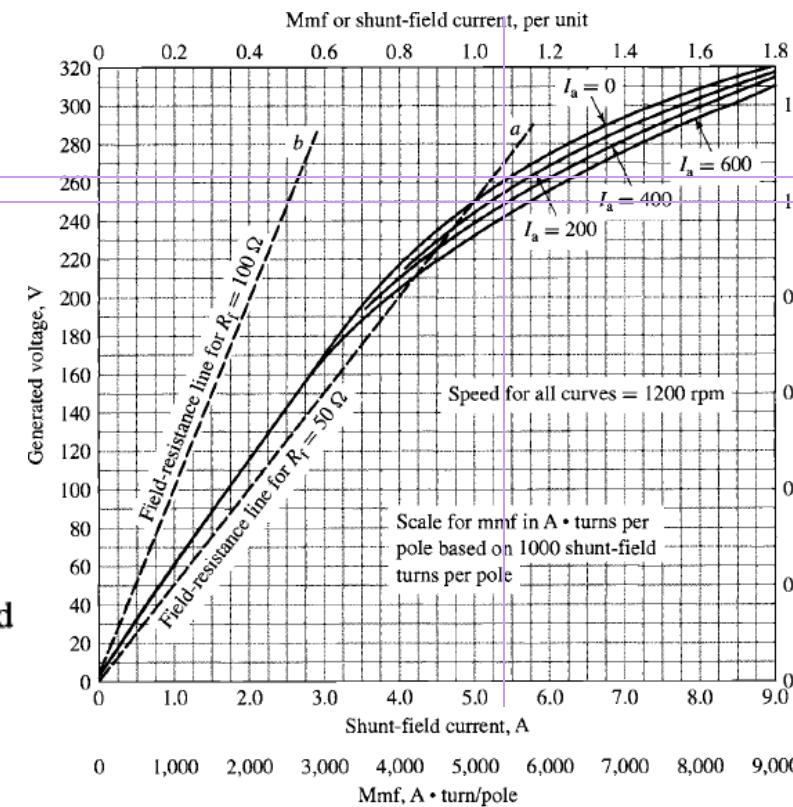


Figure 7.14 Magnetization curves for a 250-V 1200-r/min dc machine. Also



Deduction of the rotational losses leaves 94 kW. With stray load losses accounted for, the power output P_0 is given by

$$94 \text{ kW} - 0.01 P_0 = P_0$$

or

$$P_0 = 93.1 \text{ kW} = 124.8 \text{ hp}$$

Note that the speed at this load is the same as at no load, indicating that armature-reaction effects have caused an essentially flat speed-load curve.

- b. With $I_f = 5.90 \text{ A}$ and $I_s = I_a = 400 \text{ A}$, the main-field mmf in equivalent shunt-field amperes is

$$5.90 + \left(\frac{1.5}{1000} \right) 400 = 6.50 \text{ A}$$

From Fig. 7.14 the corresponding value of E_a at 1200 r/min would be 271 V. Accordingly, the speed is now

$$n = 1200 \left(\frac{240}{271} \right) = 1063 \text{ r/min}$$

The power output is the same as in part (a). The speed-load curve is now drooping, due to the effect of the stabilizing winding.



ژنراتور DC مورد بحث را با تعبیه سیم پیچی تحریک سری به صورت کمپوند در می آوریم. می خواهیم در بی باری و بار کامل ولتاژ پایانه ماشین 100 V داشد و آنرا به صورت کمپوند اضافی مورد بهره برداری قرار می دهیم. اگر سیم پیچی تحریک شنت 1200 حلقه باشد (سیم پیچ 1200 دوری)، تعداد دور سیم پیچی تحریک سری را طوری بیابید که تنظیم ولتاژ صفر باشد (ولتاژ بی باری و بار کامل 100 V داشد). ماشین را نوع شنت کوتاه در نظر بگیرید و مقاومت سیم پیچی تحریک سری (R_{sr}) را برابر $0.01\text{ }\Omega$ هم منظور نمایید.

$$V_t|_{NL} = 100\text{ V} \quad \text{و} \quad R = 100$$

برای یک ماشین شنت کوتاه داریم:

$$I_a = I_f + I_t \quad \text{پس} \quad 120 = I_f + I_t$$

از شکل ماشین شنت کوتاه داریم:

$$I_f R_f = I_t R_{sr} + V_t$$

$$I_f = \frac{V_t + I_t R_{sr}}{R_f} = \frac{100 + I_t \times 0.01}{100}$$

از معادلات داریم:

$$I_f = 1/01 \text{ A}$$

$$I = 118/99 \text{ A}$$

از شکل داریم:

$$E_a = V_t + I_t R_{sr} + I_a R_a = 100 + 118/99 \times 0/01 + 120 \times 0/1 = 113/27$$

از منحنی مغناطیس شوندگی شکل (۲۴-۴ سن) برای تولید $E_a = 113/2$ ولت، جریان تحریک مورد نیاز $1/45$ آمپر است پس:

$$I_{f(\text{eff})} = 1/45$$

از طرفی داریم:

$$I_{f(\text{eff})} = I_f + \frac{N_{sr}}{N_f} I_t - I_{f(\text{AR})}$$

$$1/45 = 1/01 + \frac{N_{sr}}{100} \times 118/99 - 0/06$$

(حلقه ها یا دورهای هر قطب) $N_{sr} = 5/04$



دانشگاه تهران

A 25-kW, 230-V shunt motor has an armature resistance of 0.11Ω and a field resistance of 117Ω . At no load and rated voltage, the speed is 2150 r/min and the armature current is 6.35 A. At full load and rated voltage, the armature current is 115 A and, because of armature reaction, the flux is 6 percent less than its no-load value. What is the full-load speed?

At no load, $E_{a,nl} = 230 - 6.35 \times 0.11 = 229.3$ V. At full load, $E_{a,fl} = 230 - 115 \times 0.11 = 217.4$ V. But, $E_a \propto n\Phi$, thus

$$n_H = n_{nl} \left(\frac{E_{a,fl}}{E_{a,nl}} \right) \left(\frac{\Phi_{nl}}{\Phi_{fl}} \right) = 2150 \left(\frac{217.4}{229.3} \right) \left(\frac{1}{0.94} \right) = 2168 \text{ r/min}$$



A 15-kW, 250-V, 1150 r/min shunt generator is driven by a prime mover whose speed is 1195 r/min when the generator delivers no load. The speed falls to 1140 r/min when the generator delivers 15 kW and may be assumed to decrease in proportion to the generator output. The generator is to be changed into a short-shunt compound generator by equipping it with a series field winding which will cause its voltage to rise from 230 V at no load to 250 V for a load of 61.5 A. It is estimated that the series field winding will have a resistance of 0.065Ω . The armature resistance (including brushes) is 0.175Ω . The shunt field winding has 500 turns per pole.

To determine the necessary series-field turns, the machine is run as a separately-excited generator and the following load data are obtained:

Armature terminal voltage = 254 V

Armature current = 62.7 A

Field current = 1.95 A

Speed = 1140 r/min



The magnetization curve at 1195 r/min is as follows:

E_a , V	230	240	250	260	270	280
I_f , A	1.05	1.13	1.25	1.44	1.65	1.91

Determine

- the armature reaction in equivalent demagnetizing ampere-turns per pole for $I_a = 62.7$ A and
- the necessary number of series-field turns per pole.

part (a): From the load data, the generated voltage is equal to $254 + 62.7 \times 0.175 = 265$ A. From the magnetizing curve (using the 'spline()' function of MATLAB), the corresponding field current is 1.54 A. Hence the demagnetizing effect of this armature current is equal to $(1.95 - 1.54)500 = 204$ A-turns/pole.

part (b): At the desired operating point, the generator output power will be $250 \text{ V} \times 61.5 \text{ A} = 15.4 \text{ kW}$. Therefore, the motor speed will be

$$n = 1195 - 55 \left(\frac{15.4}{15} \right) = 1139 \text{ r/min}$$

Because the machine terminal voltage at no load must equal 230 V, from the magnetizing curve we see that the shunt field under this operating condition



must equal 1.05 A and hence the shunt field resistance must be 219Ω . Hence, under this loading condition, with a terminal voltage of 250 V, the armature voltage will be $250 + 61.5 \times 0.065 = 250.8$ V, the shunt field current will equal $250.8/219 = 1.15$ A and thus the armature current will equal $61.5 + 1.15 = 62.7$ A.

The generated voltage can now be calculated to be $250.8 + 62.7(0.175) = 286$ V. The corresponding voltage on the 1195 r/min mag curve will be $E_a = 286(1195/1139) = 285$ V and hence the required net field ampere-turns is (using the MATLAB ‘spline()’ function) 1042 A-turns. The shunt-field ampere-turns is $1.15 \times 500 = 575$ A-turns, the demagnetizing armature amp-turns are 204 A-turns and hence the required series turns are

$$N_s = \frac{1042 - (575 - 204)}{61.5} = 10.6 \approx 11 \text{ turns}$$



A 230-V dc shunt motor has an armature-circuit resistance of $0.23\ \Omega$. When operating from a 230-V supply and driving a constant-torque load, the motor is observed to be drawing an armature current of 60 A. An external resistance of $1.0\ \Omega$ is now inserted in series with the armature while the shunt field current is unchanged. Neglecting the effects of rotational losses and armature reaction, calculate

- the resultant armature current and
- the fractional speed change of the motor.

part (a): For a constant torque load, changing the armature resistance will not change the armature current and hence $I_a = 60\text{ A}$.

part(b):


$$E_a = V_a - R_a I_a$$

Thus, without the added 1.0Ω resistor, $E_a = 216\text{ V}$ and with it $E_a = 156\text{ V}$. Thus,

$$\text{Speed ratio} = \frac{156}{216} = 0.72$$

ژنراتور DC سری

در این ماشین‌ها شار قطب‌ها را سیم پیچی تولید می‌کند که با آرمیچر سری بسته سده است. باید دانست هنگامی شار توسط این سیم پیچی برقرار می‌گردد که از آرمیچر جریان بگذرد. لذا باید حتماً به پایانه‌های ماشین بار وصل باشد.

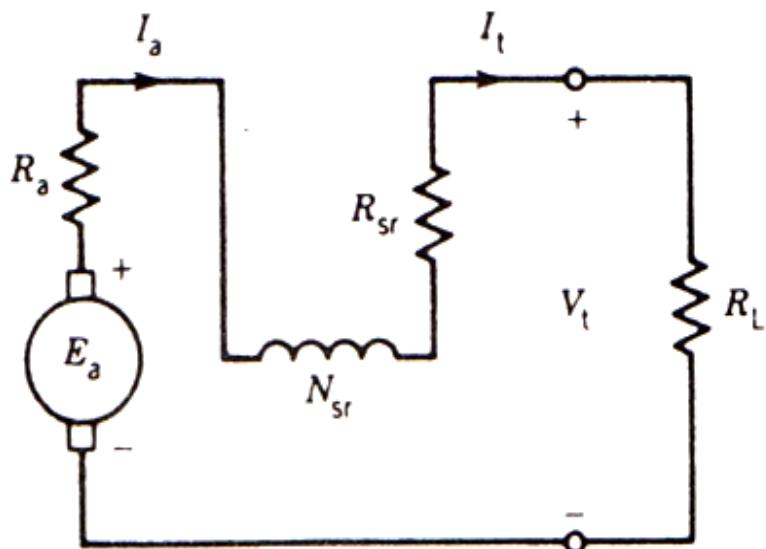

مدار معادل ژنراتور DC سری

$$E_a = V_t + I_a(R_a + R_{sr})$$

$$I_t = I_a$$



When operated from a 230-V dc supply, a dc series motor operates at 975 r/min with a line current of 90 A. Its armature-circuit resistance is $0.11\ \Omega$ and its series-field resistance is $0.08\ \Omega$. Due to saturation effects, the flux produced by an armature current of 30 A is 48 percent of that at an armature current of 90 A. Find the motor speed when the armature voltage is 230 V and the armature current is 30 A.

From the given data, the generated voltage at $I_a = 90\text{A}$ and $n(90) = 975\ \text{r/min}$ is

$$E_a(90) = V_a - I_a(R_a + R_s) = 230 - 90(0.11 + 0.08) = 212.9\ \text{V}$$

Similarly, the generated voltage at $I_a = 30\ \text{A}$ is

$$E_a(30) = 230 - 30(0.11 + 0.08) = 224.3\ \text{V}$$

Since $E_a \propto n\Phi$

$$\frac{E_a(30)}{E_a(90)} = \left(\frac{n(30)}{n(90)}\right) \left(\frac{\Phi(30)}{\Phi(90)}\right)$$

Making use of the fact that $\Phi(30)/\Phi(90) = 0.48$, we can solve for $n(30)$


$$n(30) = n(90) \left(\frac{E_a(30)}{E_a(90)}\right) \left(\frac{\Phi(90)}{\Phi(30)}\right) = 2140\ \text{r/min}$$

منحنی مغناطیس شوندگی

+ برای به دست آوردن مشخصه "ولتاژ-جریان" بر روی شکل روبرو خطی با شیب $R_a + R_{sr}$ رسم می کنیم، این خط نمایانگر افت ولتاژ در R_{sr} است. $R_a + R_{sr}$

+ فاصله عمودی بین منحنی مغناطیس شوندگی و خط افت ولتاژ، ولتاژ پایانه ماشین (V_t) را تحت جریان خاصی از آرمیچر (I_a) نشان می دهد.

+ اگر عکس العمل آرمیچر نیز در مد نظر قرار گیرد، ولتاژ پایانه ماشین کمتر خواهد شد و در شکل ab با خط چین نشان داده شده است. پاره خط نمایانگر جریان معادلی از آرمیچر بوده که عکس العمل آرمیچر را مدل می سازد.

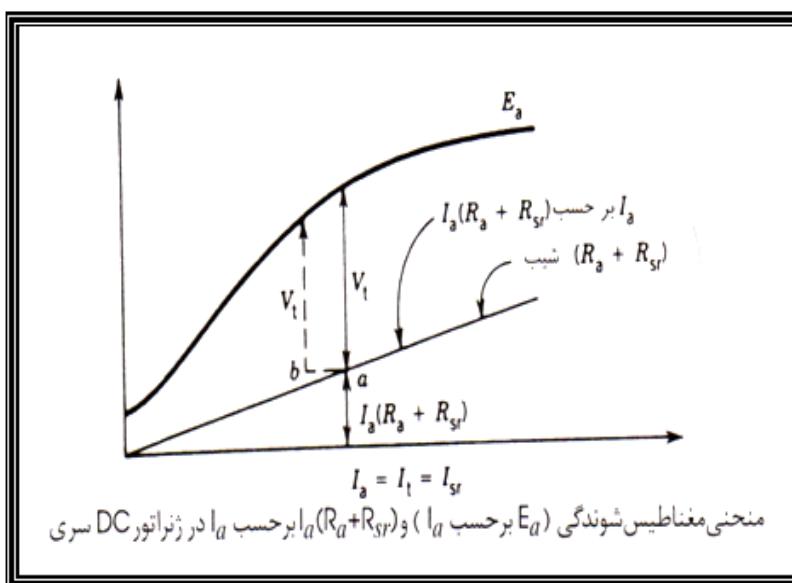




بخش توان و بازده (بهره)

یک ماشین DC کمپوند از نوع شنت کوتاه را در نظر می‌گیریم. در حالت زنراتوری مطابق شکل داریم:

۱. توان ورودی به سیستم یک توان مکانیکی هست (P_{shaft} یا P_{input})
۲. بخش از این توان ورودی (حدود ۳ تا ۱۵ درصد) صرف تلفات چرخشی (P_{Rot}) می‌شود.
- تلفات چرخشی شامل تلفات اصطکاک، تلفات تهويه و تلفات هسته روتور (هسته آرمیچر) است.
۴. ما به التفاوت توان ورودی و P_{rot} به توان الکتریکی تبدیل می‌شود و توان الکتریکی حاصله معادل $E_a I_a$ خواهد بود.
۵. بخشی از $E_a I_a$ صرف تلفات مسی آرمیچر یا $R_a I_a^2$ می‌گردد.
۶. بخشی از $E_a I_a$ صرف تلفات مسی سیم پیچی تحریک شنت و رئوستای آن می‌گردد.
۷. بالاخره آنچه که از $E_a I_a$ باقی می‌ماند تحويل مصرف کننده می‌شود که توان خروجی (P_{output}) است




دانشگاه مازندران

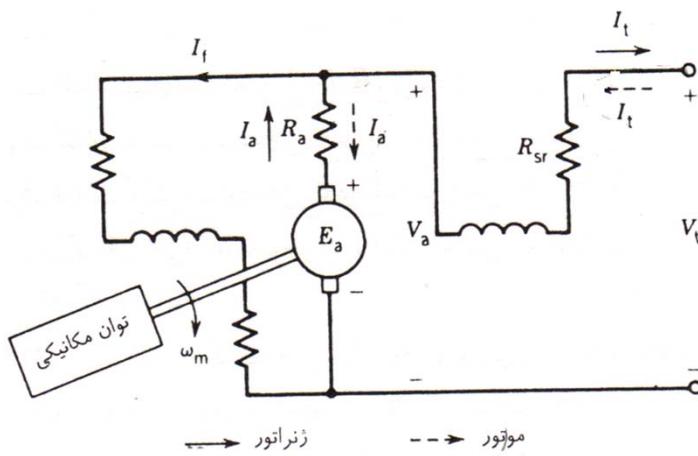

شماتیک ماشین DC کمپوند شنت کوتاه در دو حالت موتوری و ژنراتوری


در شکل زیر درصد تلفات ذکر شده در قبال توان ورودی (P_{input}) محاسبه شده و این درصد به اندازه و حجم ماشین بستگی دارد. بازده (بهره) ماشین DC مورد بحث به قرار زیر است:

$$Eff = \frac{P_{\text{output}}}{P_{\text{input}}}$$

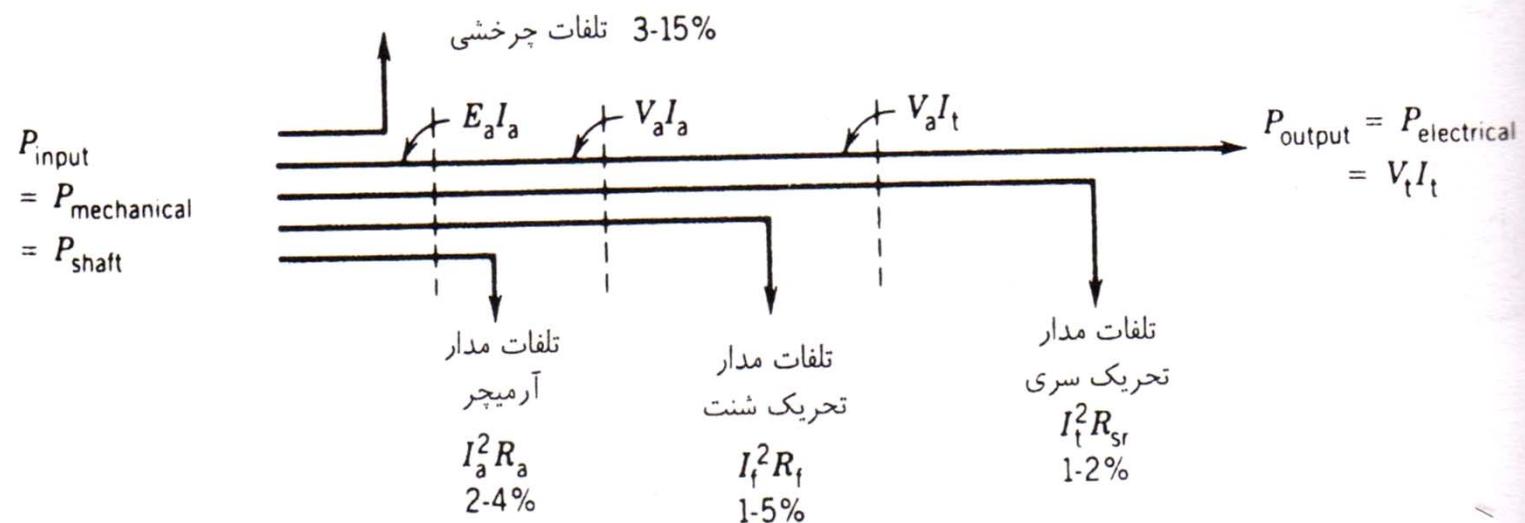

موتورهای جریان مستقیم(DC)

انرژی و جریان الکتریکی از منبع تغذیه DC از جاروبک وارد آرمیچر شده و گشتاور به علت وجود میدان قطب های استاتور پدید می آید. لذا چرخش حاصل می شود. در حقیقت در موتورهای DC انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. یکی از مشخصه های بارز موتورهای DC کنترل سرعت آنها در طیف و محدوده ای وسیع می باشد.

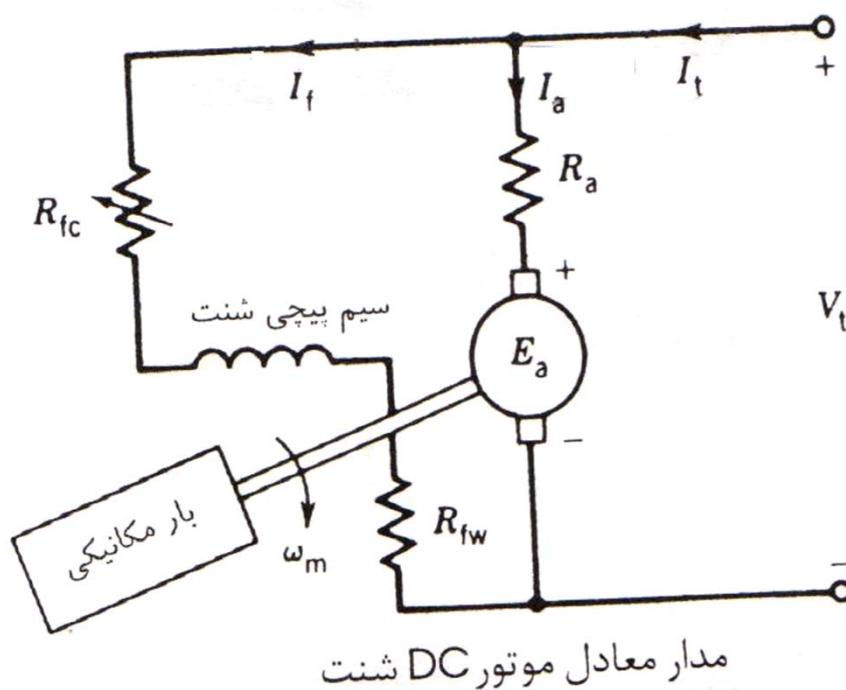

$$V_t = R_a I_a + E_a$$


$$I_t = I_a + I_f$$

$$E_a = K_a \phi \omega_m = V_t - R_a I_a$$

برای حالت موتوری:

۱. توان ورودی به سیستم الکتریکی می باشد (P_{input})
۲. بخشی از این توان ورودی صرف تلفات مسی سیم پیچی تحریک سری می گردد.
۳. بخشی از این توان ورودی صرف تلفات مسی سیم پیچی تحریک شنت و رءوستای آن می گردد.
۴. بخشی از این توان ورودی صرف تلفات مسی سیم پیچی آرمیچر می شود.
۵. ما به التفاوت توان ورودی و کل تلفات مسی ماشین به توان مکانیکی تبدیل می شود ($E_a I_a$).
۶. بخشی از $E_a I_a$ صرف تلفات چرخشی (P_{rot}) می گردد.
۷. مابه التفاوت $E_a I_a$ و P_{rot} بر روی محور به صورت توان خروجی یا توان مکانیکی (P_{output}) ظاهر می شود.

$$Eff = \frac{P_{\text{output}}}{P_{\text{input}}}$$

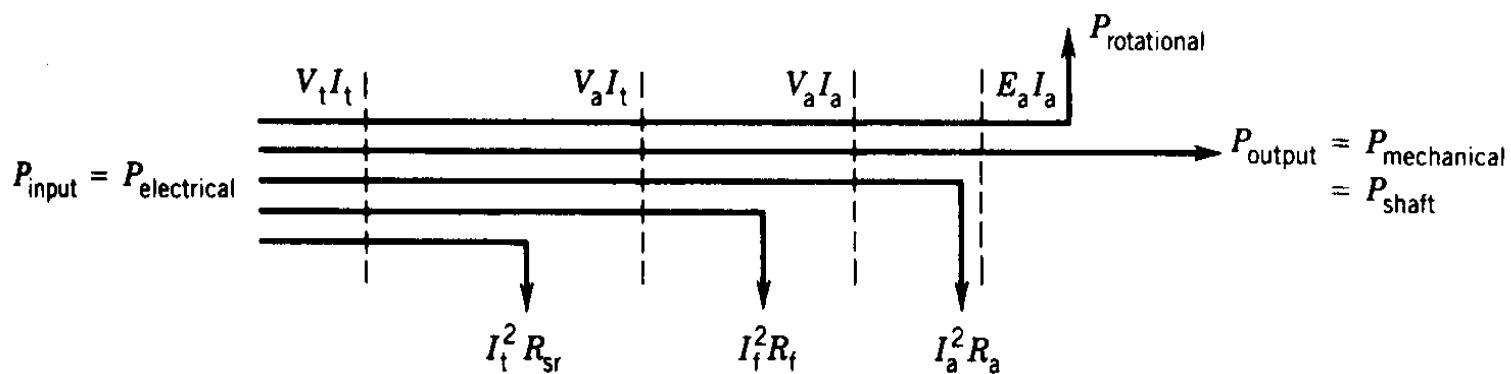



دانشگاه تهران

ماشین DC مورد بحث یعنی ماشین ۱۲ کیلواواتی، ۱۰۰ ولتی و ۱۰۰۰ دور بر دقیقه ای را به منبع DC ۱۰۰ ولتی متصل می‌کنیم و به صورت موتور DC شنت از آن بهره برداری می‌نماییم. در بی‌باری سرعت موتور ۱۰۰۰ دور بر دقیقه است و جریان ۶ آمپر می‌باشد.

الف: مقدار رئوستاتی مدار تحریک شنت (R_{fc}) تعیین کنید.

در بی‌باری I_a مساوی ۶ آمپر است، پس:

$$E_a = V_t - I_a R_a = 100 - 6 \times 0.1 = 99/4 \text{ V}$$

با توجه به شکل (۴-۲۴)، برای ایجاد $E_a = 99/4$ ولت در تحت سرعت ۱۰۰۰ دور بر دقیقه باید I_f مساوی $99/40$ آمپر باشد، پس:

$$R_f = R_{fc} + R_{fw} = 101 \Omega$$

$$R_{fc} = 101 - R_{fw} = 101 - 80 = 21 \Omega$$

ب: در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه P_{rot} را تعیین کنید (تلفات چرخشی).

در بارداری توان حاصله توسط موتور ($E_a I_a$) برابر تلفات چرخشی (P_{rot}) است، پس:

$$P_{rot} = E_a I_a = 99/4 \times 6 = 596/4 \text{ W}$$



ج: در شرایطی که از آرمیچر جریان اسمی می‌گذرد، سرعت، گشتاور حاصله و بازده موتور را بدست آورید. در این فرض یکبار فرض کنید که شار شکاف هوایی معادل حالت بی‌باری است و بار دیگر فرض کنید بخاطر عکس العمل آرمیچر در شرایط جریان اسمی، شار شکاف هوایی ۵ درصد نسبت به حالت بی‌باری کاهش می‌یابد.

در شرایط بارداری هستیم و داریم:

$$I_{a_{rated}} = 120 \text{ A}$$

$$E_{a_{rated}} = 99.4 \text{ V}$$

$$E_{a_{FL}} = V_t - I_a R_a = 100 - 120 \times 0.1 = 88 \text{ V}$$

در این فرض داریم: $\varphi_{FL} = 0.95 \varphi_{NL}$

$$\frac{E_a|FL}{E_a|NL} = \frac{K_a \varphi_{FL} W_{FL}}{K_a \varphi_{NL} W_{NL}} = \frac{W_{FL}}{W_{NL}}$$

$$W_{FL} = \frac{88}{99.4} \times 1000 = 885.31 \text{ rpm}$$

$$W_m = \frac{885.31}{60} \times 2\pi = 92.71 \text{ rad/sec}$$

$$T = \frac{88 \times 120}{92.71} = 113.9 \text{ N.m}$$

$$P_{out} = E_a I_a - P_{rotational} = 10560 - 596.4 = 9963.6 \text{ W}$$

$$P_{in} = V_t I_t = V_t (I_a + I_f) = 100(120 + .99) = 12099 \text{ W}$$

$$E_{ff} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \%82.35$$

در محاسبات فوق از عکس العمل آرمیچر صرف نظر شده است. اگر عکس العمل آرمیچر را در نظر بگیریم داریم:

$$\varphi_{FL} = 0.95 \quad \varphi_{NL}$$

$$\frac{E_a|FL}{E_a|NL} = \frac{K_a \varphi_{FL} W_{FL}}{K_a \varphi_{NL} W_{NL}}$$

$$\frac{88}{99.4} = 0.95 \frac{W_{FL}}{W_{NL}}$$

$$W_{FL} = \frac{88}{99.4} \times \frac{1}{0.95} \times 1000 = 931.91 \text{ rpm}$$

$$W_m = \frac{931.91}{60} \times 2\pi = 97.59$$

$$T = \frac{88 \times 120}{97.59} = 108.21 \text{ N.m}$$

$$E_{ff} = \frac{9963.6}{12099} \times \%100 = \%82.35 \quad (\text{فرض بر آن است که تلفات چرخشی ثابت است})$$



د: گشتاور راه اندازی را بباید، بشرطی که جریان آرمیچر در راه اندازی از 150 درصد جریان اسمی بیشتر نشود. در این فرض یکبار از عکس العمل آرمیچر صرف نظر کنید و باز دیگر عکس العمل آرمیچر را $A_{f(AR)} = 0.16 A$ در نظر بگیرید.

می دانیم $T = K_a \varphi I_a$ می باشد. پس در شرایطی که از عکس العمل آرمیچر

صرف نظر می شود، داریم:


$$E_a | NL = 99.4 v = K_a \varphi W_m = \frac{K_a \varphi 1000}{60} \times 2\pi$$

$$K_a \varphi = 0.949 v/rad/sec$$

$$I_a = 1.5 \times 120 = 180 A$$

$$T_{start} = 0.949 \times 180 = 170.82 N.m$$

با در نظر گرفتن عکس العمل آرمیچر داریم:

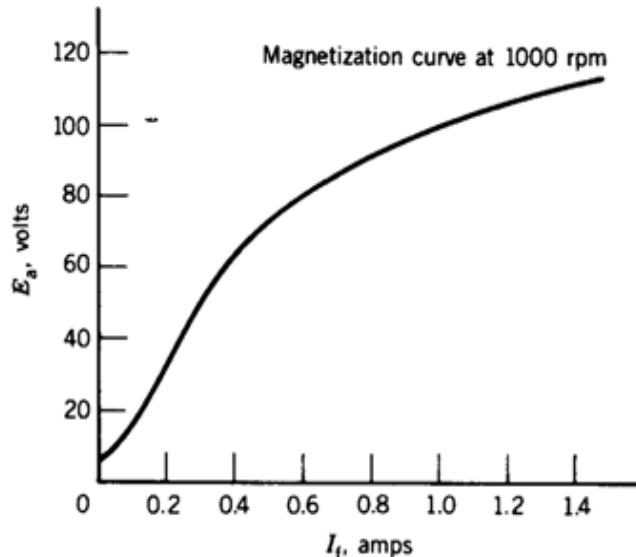

$$I_f = 0.99 \text{ A} \quad I_A = 180 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} I_{f(eff)} &= I_f - I_{f(AR)} = 0.99 - 0.16 \\ &= 0.83 \text{ A} \end{aligned}$$

از شکل روبرو داریم:

$$E_a = 93.5 v$$

$$= K_a \varphi \omega_m \text{ در } 1000 \text{ rpm}$$

$$K_a \varphi = \frac{93.5}{\omega_m} = \frac{93.5}{1000 \times 2\pi/60} = 0.893 \text{ v/rad/sec}$$

$$T_{start} = 0.893 \times 180 = 160.71 \text{ N.m}$$



دانشگاه تهران

مثال: ماشین DC مورد بحث را به صورت موتور DC شنت مورد بهره برداری قرار می‌دهیم و داریم:

$$I_a = 6 \text{ آمپر} \quad \text{و} \quad N_r = 1000 \text{ rpm}$$

$$I_a = 120 \text{ آمپر} \quad \text{و} \quad N_r = 932 \text{ rpm}$$

الف: عکس العمل آرمیچر را بر حسب آمپر دوری از دیدگاه مدار تحریک شنت بدست آورید.

$$I_f = 0.99 \text{ آمپر} \quad \text{از مثال قبل در حالت بی‌باری داریم:}$$

$$E_a = 100 - 120 \times 0.1 = 88 \text{ در ولت} \quad 932 \text{ rpm}$$

جریان موثر تحریک یا ($I_{f(\text{eff})}$) در شرایط اسمی از منحنی مغناطیس شوندگی حاصل می‌شود.

ابتدا E_a را در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه حساب می‌کنیم.

$$E_a = \frac{1000}{932} \times 88 = 94.42 \text{ V}$$

از منحنی مغناطیس شوندگی برای $E_a = 94/42$ ولت در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه داریم:

$$I_{f(\text{eff})} = 0.86 \text{ A} = I_f - I_{f(\text{AR})}$$

$$I_{f(\text{AR})} = I_f - 0.86 = 0.99 - 0.86 = 0.13 \text{ A}$$

$$= N_f I_{f(\text{AR})} = \text{آمپر دور مربوطه}$$

$$= 1200 \times 0.13 = 156 \text{ At/pole}$$



ب: در هر قطب چند حلقه (چند دور) سیم پیچی تحریک سری اضافه کنیم تا ماشین کمپوند اضافی گردد (شنت گوتاه) و سرعت آن در بار اسمی ۸۰۰ دور در دقیقه گردد. از مقاومت سیم پیچی تحریک سری صرف نظر گنید.

در سرعت ۸۰۰ دور در دقیقه E_a مساوی ۸۸ ولت است، پس:

$$E_a = \frac{1000}{800} \times 88 = 110 \text{ V}$$

از منحنی مغناطیس شوندگی برای $E_a=110 \text{ V}$ در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه داریم:

$$I_{f(\text{eff})} = 1.32 = I_f + \frac{N_{sr}}{N_f} (I_a + I_f) - I_{f(\text{AR})}$$

$$1.32 = 0.99 + \frac{N_{sr}}{1200} (120 + 0.99) - 0.13$$

$$N_{sr} = 4.56 \text{ turn/pole}$$



دانشگاه مازندران

ج: اگر سیم پیچی سری را طوری وصل کنیم تا که موتور کمپوند نقصانی (شنت کوتاه) حاصل شود، در شرایط اسمی سرعت موتور را حساب کنید.

ج: برای کمپوند نقصانی داریم:

$$\begin{aligned} I_f(\text{eff}) &= 0.99 - \frac{4.56 \times 120.99}{1200} - 0.13 \\ &= 0.99 - 0.46 - 0.13 \\ &= 0.4 \text{ A} \end{aligned}$$

از منحنی مغناطیس شوندگی در سرعت ۱۰۰۰ دور در دقیقه و $I_f = 0.4$ آمپر داریم:

$$E_a = 65 \text{ Volt}$$

اما در شرایط اسمی (بند الف و ب) داریم:

$$E_a = 88 \text{ Volt}$$

اگر سرعت بهره برداریم از ماشین n دور در دقیقه باشد، داریم:

$$65 = K \varphi 1200$$


$$K \varphi n = 88$$

$$n = 1343/9$$

مشخصه‌های گشتاور-سرعت

- در بسیاری از کاربردها از موتورهای DC برای چرخش بارهای مکانیکی استفاده می‌شود.
- در برخی از کاربردها هنگام تغییر بار سرعت ثابت بماند و در برخی از بارها سرعت باید در محدوده وسیعی تغییر کند.

یک موتور DC با تحریک جداگانه را در نظر می‌گیرید:

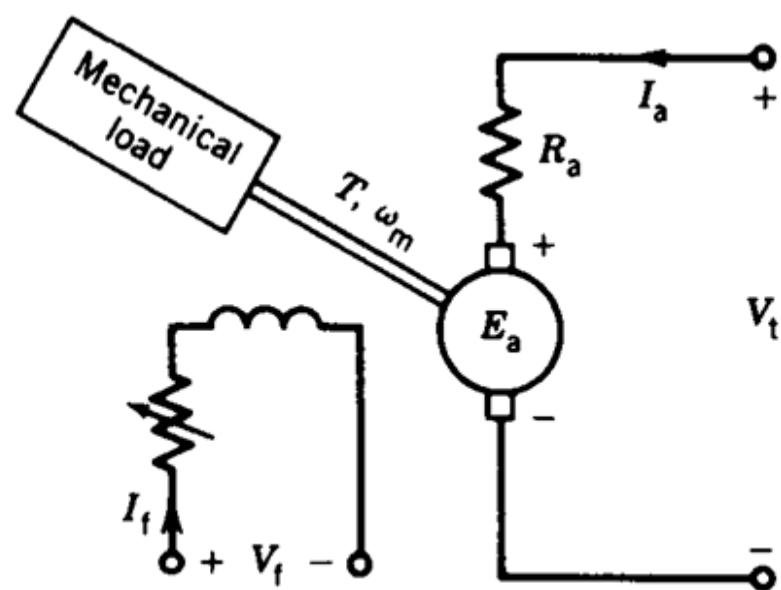

$$E_a = K_a \varphi \omega_m = V_t - I_a R_a$$

$$T = K_a \varphi I_a$$


$$\omega_m = \frac{V_t - I_a R_a}{K_a \varphi}$$

مشخصه گشتاور-سرعت این موتور:

$$\omega_m = \frac{V_t}{K_a \varphi} - \frac{R_a}{(K_a \varphi)^2} T$$



اگر ولتاژ پایانه (V_t) و شار ثابت باقی ماند، مشخصه گشتاور سرعت مطابق شکل خواهد بود.

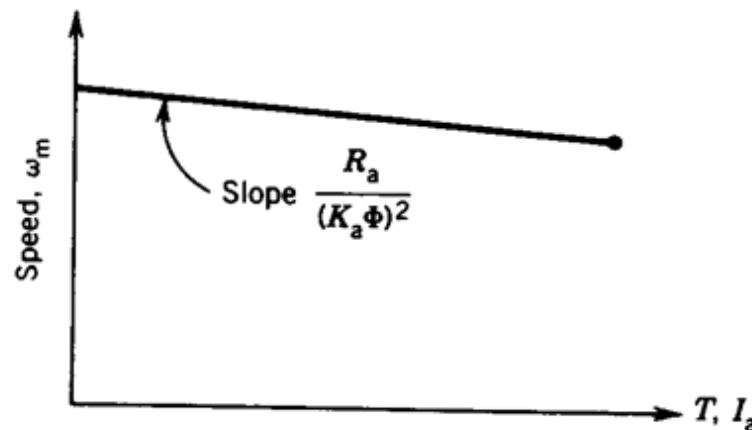

$$\omega_m = \frac{V_t}{K_a \varphi} - \frac{R_a}{(K_a \varphi)^2} T$$

▪ تغییر سرعت در اثر افزایش بار در این موتورها ناچیز است، لذا تنظیم سرعت خوبی در این موتورها برقرار است.

▪ در ماشین‌های واقعی بخاطر عکس العمل آرمیچر، ثابت نمی‌ماند و کاهش می‌یابد. لذا کاهش سرعت کمتر خواهد بود. پس عکس العمل آرمیچر تنظیم سرعت در موتورهای DC تحریک جداگانه را بهبود می‌بخشد.



کنترل سرعت در موتورهای DC تحریک جداگانه با تنظیم پارامترهای زیر امکان پذیر است:

۱. کنترل ولتاژ آرمیچر (V_t)
۲. کنترل شار مدار تحریک یا شار میدان (φ)
۳. کنترل مقاومت آرمیچر (R_a)


باید دانست:

- الف: با افزایش V_t سرعت زیاد می‌شود.
- ب: با افزایش F سرعت کم می‌شود.
- ج: با افزایش R_a سرعت کاهش می‌یابد.


کنترل ولتاژ آرمیچر

در این سیستم کنترل سرعت، F (شار) و یا I_f و R_a ثابت نگه داشته می‌شود و با تغییر V_t سرعت کنترل می‌شود.
اگر از عکس العمل آرمیچر صرف نظر کنیم داریم:

$$\omega_m = K_1 V_1 - K_2 T \quad K_1 = \frac{1}{K_a \varphi} \quad K_2 = \frac{R_a}{(K_a \varphi)^2}$$

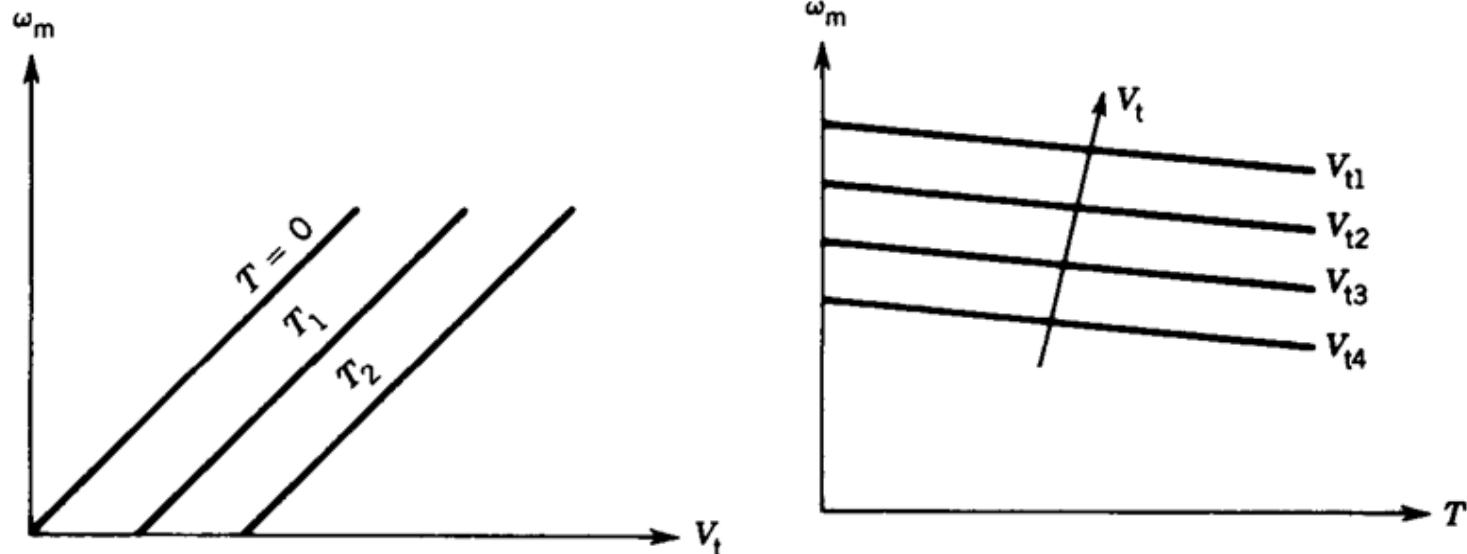


اگر ولتاژ (V_t) ثابت فرض شود و گشتاور بار ثابت است (بالابرها، آسانسورها)، سرعت با ولتاژ (V_t) رابطه خطی دارد. کنده سرعت را می‌توان با تغییر V_t تنظیم نمود.

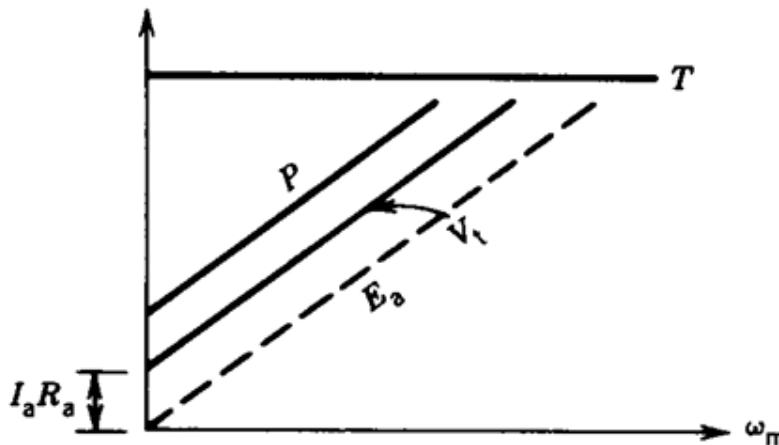

در کاربردهای عملی هرگاه تغییر سرعت بوسیله تغییر V_t صورت پذیرد جریان آرمیچر ثابت نگه داشته می‌شود (گشتاور ثابت است، چرا؟).

$$E_a = V_t - I_a R_a \propto V_t \propto \omega_m$$


لذا با افزایش V_t ، سرعت به طور خطی زیاد می‌شود. انرژی ورودی از منبع به موتور ($P = V_t I_a$) نسبت به سرعت به طور خطی تغییر می‌کند.

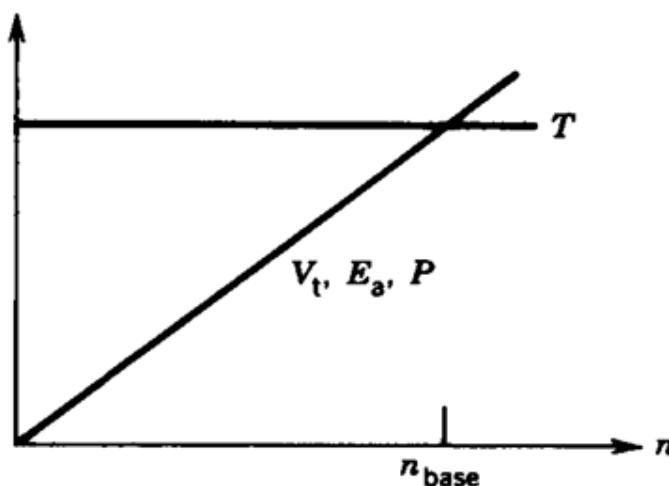

اگر از مقاومت آرمیچر R_a صرف نظر شود، P و E_a ، R_a خواهند بود و نسبت به سرعت به طور خطی تغییر می‌کنند.

کنترل میدان

در این متدها R_a (مقاومت آرمیچر) و V_t ثابت هستند و مقاومت مدار تحریک توسط رئوستای R_{fc} تغییر می‌کند. لذا جریان تحریک تغییر کرده و در نتیجه میدان تحریک قابل کنترل است.

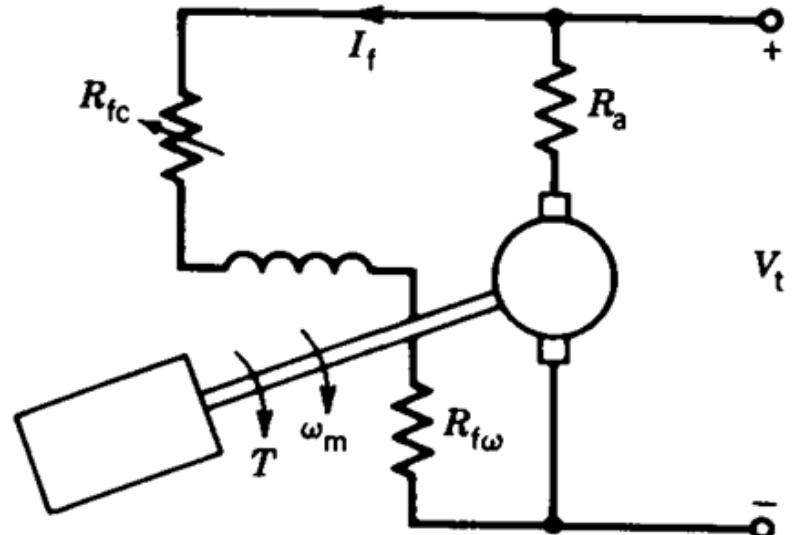

این بحث برای موتور DC تحریک جداگانه نیز صادق است.


اگر سیستم را از نظر مغناطیسی خطی در نظر بگیریم ، شار در ماشین (φ) متناسب با جریان تحریک I_f خواهد بود.

$$K_a \varphi = K_f I_f$$

$$\omega_m = \frac{V_1}{K_f I_f} - \frac{R_a}{(K_f I_f)^2} T$$



دانشگاه مازندران

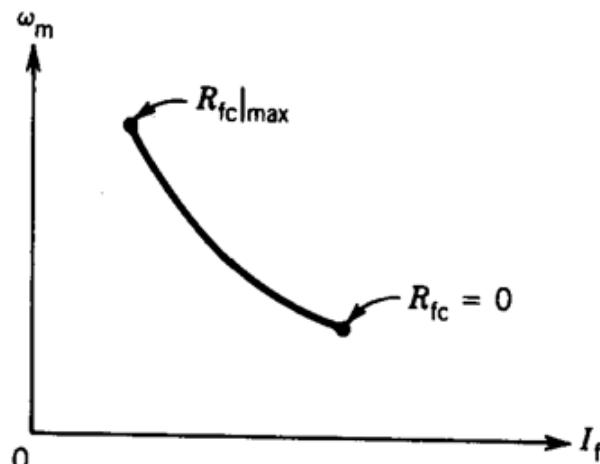


در شرایط بی‌باری ($T = 0$ ،

$$\omega_m \approx \frac{V_t}{K_f I_f}$$

دقت کنید اگر در مدار تحریک پاره‌گی رخ دهد ($I_f = 0$)

در این صورت سرعت بطرز خطرناکی بالا می‌رود.

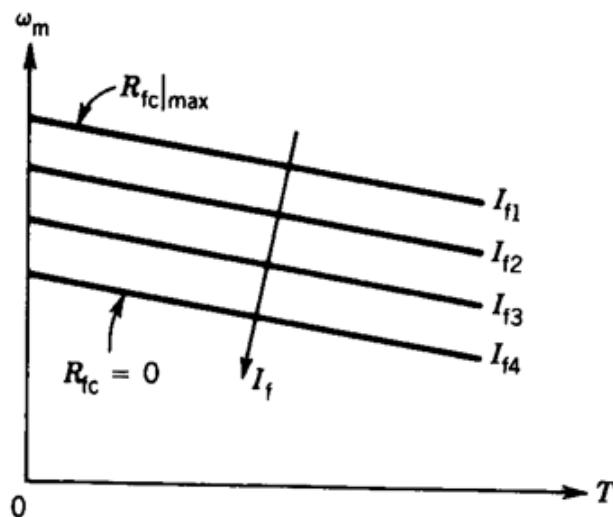


برای مقادیر خاصی از I_f از رابطه داریم:

$$\omega_m = K_3 - K_4 T$$

$$K_3 = \frac{V_t}{K_f I_f} \quad \text{سرعت در بی‌باری}$$

$$K_4 = \frac{R_a}{(K_f I_f)^2}$$

سرعت را می‌توان با تنظیم I_f کنترل و تنظیم نمود.

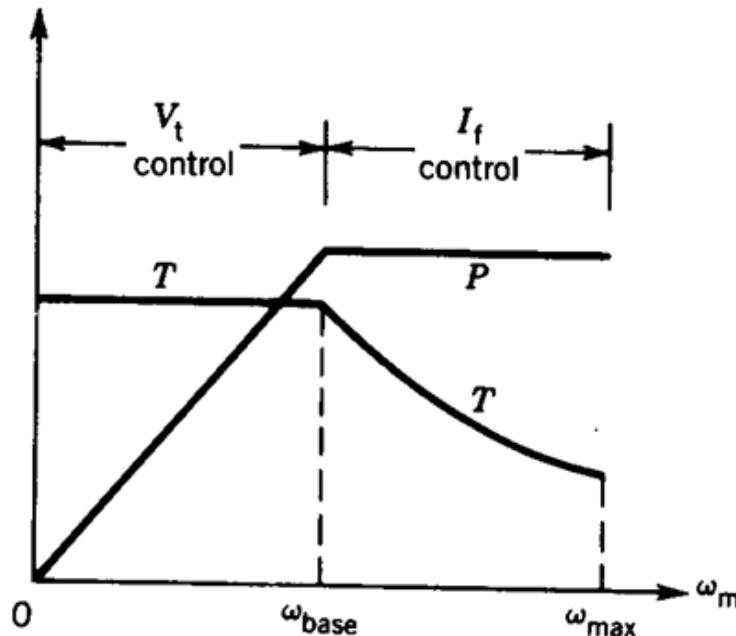

کنترل سرعت از سرعت صفر تا سرعت مبنا

عمدتاً توسط سیستم کنترل ولتاژ آرمیچر

(V_t) انجام می‌پذیرد.

کنترل سرعت پس از سرعت مبنا عمدتاً با

کاهش جریان تحریک تحقق می‌پذیرد و این


امر را **ضعیف میدان** می‌گویند.

در سرعت مبنا، اگر بخواهیم جریان آرمیچر از مقدار اسمی فراتر نرود (بخاطر مسائل حرارتی)،

کنترل سرعت پس از سرعت مبنا به محدوده توان ثابت محدود می‌گردد.

$$P = V_t I_a \simeq E_a I_a = T \omega_m \Rightarrow T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} \simeq \frac{\text{مقدار ثابت}}{\omega_m}$$

کنترل مقاومت آرمیچر

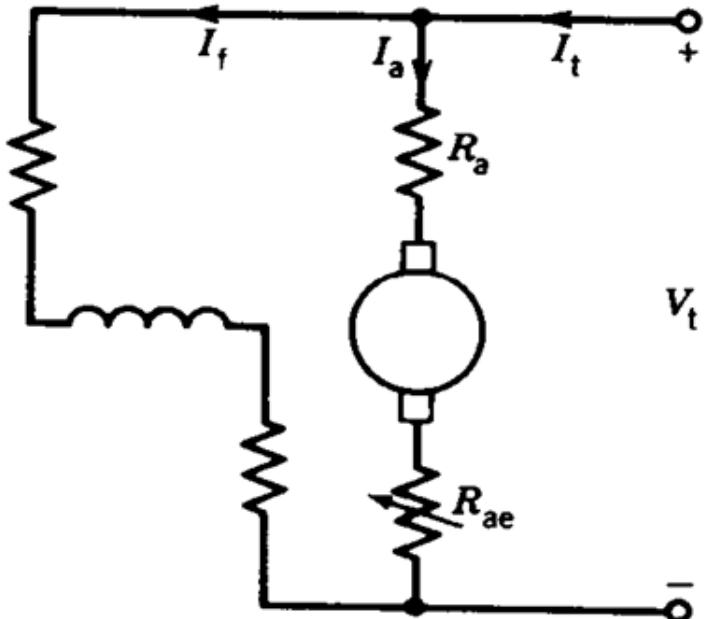

در این روش V_t و I_f (و یا φ) ثابت هستند و کنترل سرعت توسط تغییر مقاومت آرمیچر صورت می‌پذیرد. R_{ae} رُؤسایی است که برای تغییر R_a در مدار آرمیچر قرار گرفته است.

$$\omega_m = \frac{V_t}{K_a \varphi} - \frac{R_a + R_{ae}}{(K_a \varphi)^2} T$$

اگر V_t و φ ثابت باشند داریم:


$$\omega_m = k_5 - K_6 T$$

$$k_5 = \frac{V_t}{K_a \varphi} \quad (\text{سرعت در بی باری})$$


$$K_6 = \frac{R_a + R_{ae}}{(K_a \varphi)^2}$$



دانشگاه مازندران

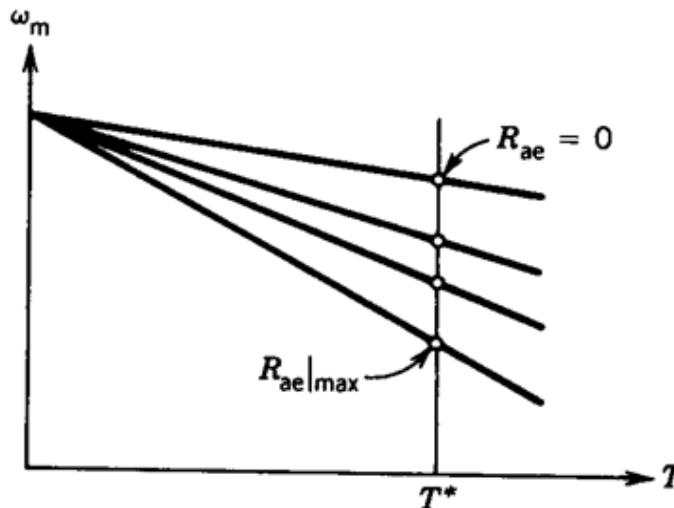


مقاومت رئوستا (R_{ae}) را می‌توان طوری تنظیم کرد که سرعت‌های مختلف تحت گشتاور ثابت حاصل گرد.

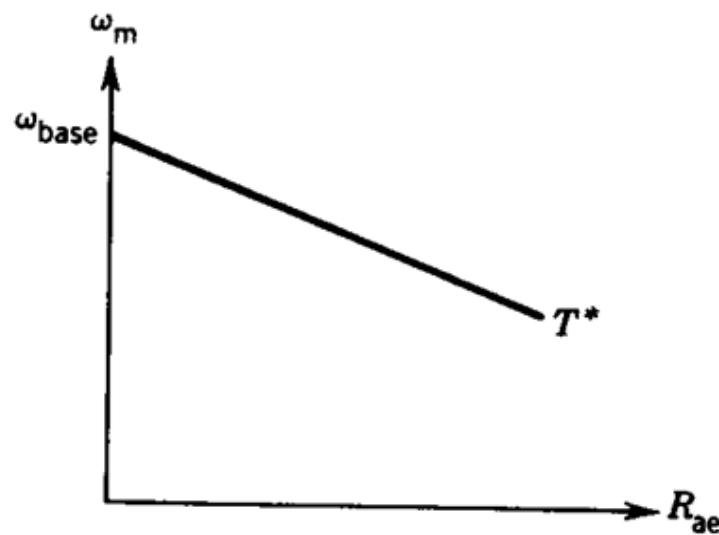

تغییرات سرعت بر حسب R_{ae} تحت گشتاور مفروض T^*




سرعت را می‌توان از صفر تا سرعت مبنایخت گستاور ثابت قوسط تغییر کنترل نمود.

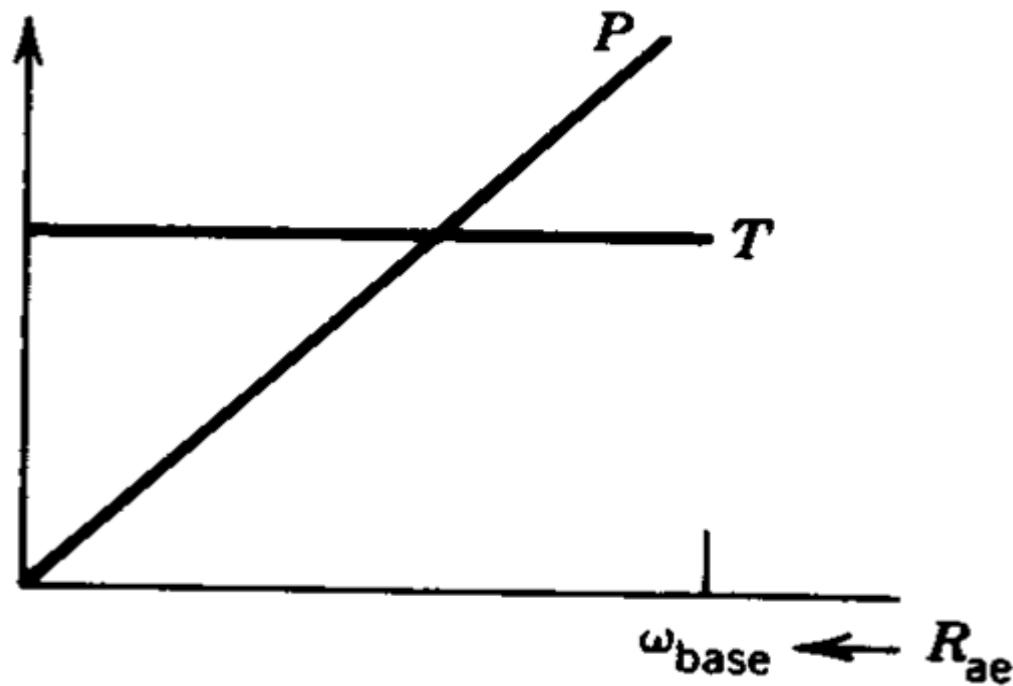

این سیستم کنترل نسبتاً ساده بوده ولی بخاطر تلفات در رئوستا R_{ae} بازده آن کم است. از آنجایی که از R_{ae} جریان آرمیچر می‌گذرد، لذا این رئوستا از رئوستای R_{fc} گرانتر است.



مثال: سیستمی با سرعت متغیر، یک موتور DC را به کار می‌گیرد که از طریق یک منبع با ولتاژ متغیر تغذیه می‌شود. مشخصه‌های توان و گشتاور در شکل نشان داده شده است.

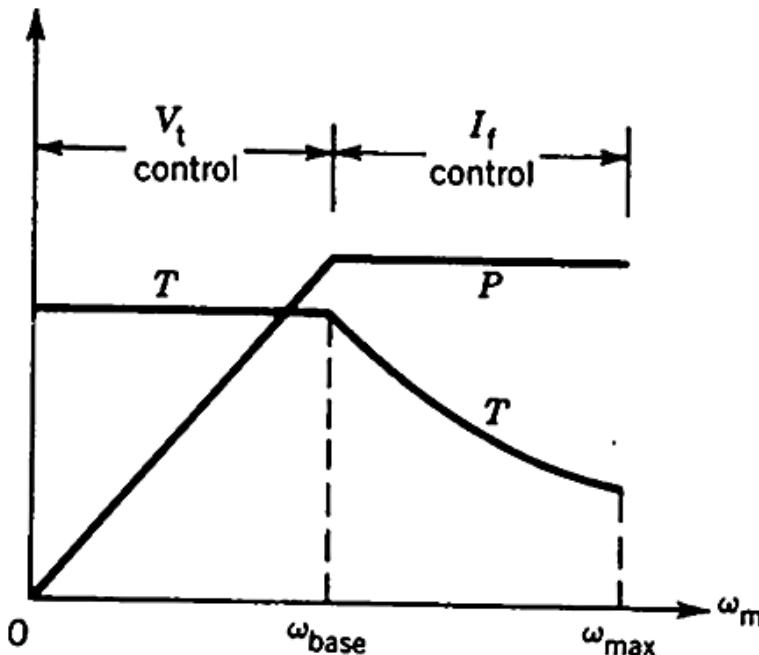

سرعت از صفر تا ۱۵۰۰ دور در دقیقه (سرعت مبدأ) متغیر است ولتاژ پایانه از صفر تا ۵۰۰ ولت تغییر می‌کند و جریان تحریک ثابت است.

الف: جریان آرمیچر موتور را در صورتی تعیین کنید که گشتاور در 300 N.m ثابت باقی می‌ماند سرعت را سرعت مبدأ بگیرید.

ب: سرعت در ماوراء سرعت مبدأ با تضعیف میدان و ثابت بودن ولتاژ آرمیچر در ۵۰۰ ولت حاصل می‌شود. گشتاور در دسترس در سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه را تعیین کنید در صورتی که جریان آرمیچر در مقدار بدست آمده در بند (الف) ثابت بماند.
از تمام تلفات صرف نظر کنید.

(الف)

$$N_a = 1500 \text{ rpm}, V_t = 500 \text{ V} \simeq E_a$$

$$K_a \Phi = \frac{500}{1500 \times 2\pi/60} = 3.1831$$

$$I_a = \frac{T}{K_a \Phi} = \frac{300}{3.1831} = 94.2477 \text{ A}$$

(ب)

$$n = 3000 \text{ rpm}, V_t = E_a = 500 \text{ V}$$

$$K_a \Phi = \frac{500}{3000 \times 2\pi/60} = 1.5916$$

$$T = 1.5916 \times 94.2477 = 150 \text{ N.m}$$

$$T = \frac{P}{\omega_m} = \frac{500 \times 94.2477}{3000 \times 2\pi/60} = 150 \text{ N.m}$$



دانشگاه مازندران



دانشگاه تهران

A 150-kW, 600-V, 600 r/min dc series-wound railway motor has a combined field and armature resistance (including brushes) of 0.125Ω . The full-load current at rated voltage and speed is 250 A. The magnetization curve at 400 r/min is as follows:

Generated emf, V	375	400	425	450	475
Series-field current, A	227	260	301	350	402

Determine the internal starting torque when the starting current is limited to 460 A. Assume the armature reaction to be equivalent to a demagnetizing mmf which varies as the square of the current. (Hint: This problem can be solved either graphically or by use of the MATLAB “spline()” function to represent the magnetization curve.)



First find the demagnetizing mmf. At rated load,

$$E_a = V_a - I_a R_{\text{tot}} = 600 - 250 \times 0.125 = 568.8 \text{ V}$$

Using the MATLAB ‘spline’ function, the corresponding field current on the 400 r/min magnetizing curve is

$$I_f = 232 \text{ A}$$

Thus, the demagnetizing mmf at a current of 250 A is equal to $250 - 232 = 18 \text{ A}$ and in general, the effective series-field current will be equal to

$$I_{s,\text{eff}} = I_a - 18 \left(\frac{I_a}{250} \right)^2$$

For a starting current of 460 A, the effective series field current will thus equal 399 A. Using the MATLAB ‘spline()’ function, this corresponds to a generated voltage of 474 V from the 400 r/min magnetization curve. The corresponding torque (which will be the same as the starting torque due to the same flux and armature current) can then be calculated as

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{474 \times 560}{400(\pi/30)} = 5200 \text{ N} \cdot \text{m}$$



موتور DC سری

شار توسط جریان آرمیچر که از سیم پیچی تحریک سری با تعداد دور N_{sr} می‌گذرد حاصل می‌شود. داریم:



$$K_a \varphi = K_{sr} I_a \quad E_a = K_{sr} I_a \omega_m \\ T = K_{sr} I_a^2$$

موتور DC سری یک گشتاور یکسویه برای جریانهای DC و AC پدید می‌آورد.

همچنین از شکل داریم:


$$E_a = V_t - I_a(R_a + R_{ae} + R_{sr}) \\ \omega_m = \frac{V_t}{K_{sr} I_a} - \frac{R_a + R_{sr} + R_{ae}}{K_{sr}} \\ \omega_m = \frac{V_t}{\sqrt{K_{sr}} \sqrt{T}} - \frac{R_a + R_{ae} + R_{sr}}{K_{sr}}$$

هر گاه به گشتاور راه انداز زیاد نیاز داشتیم می‌توان از موتورهای DC سری بھر جست (مثلاً قرن برقی).

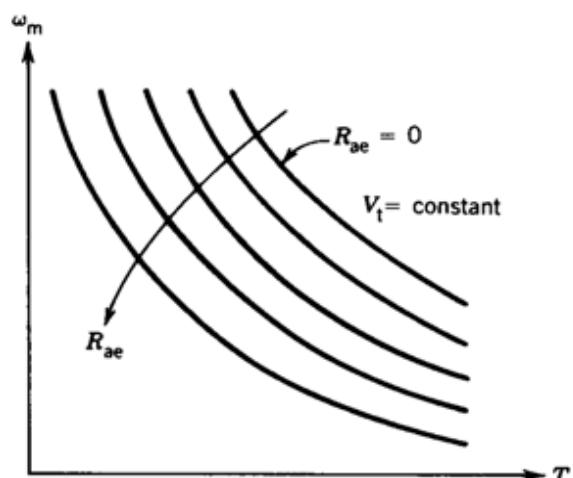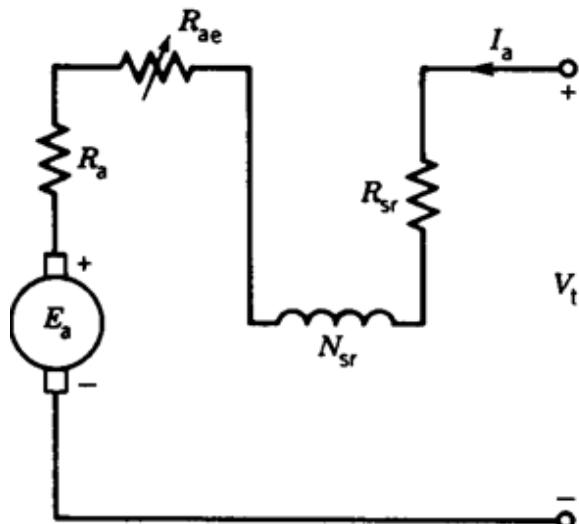



محدوده تغییرات سرعت در موتور DC سری از بقیه بیشتر است.

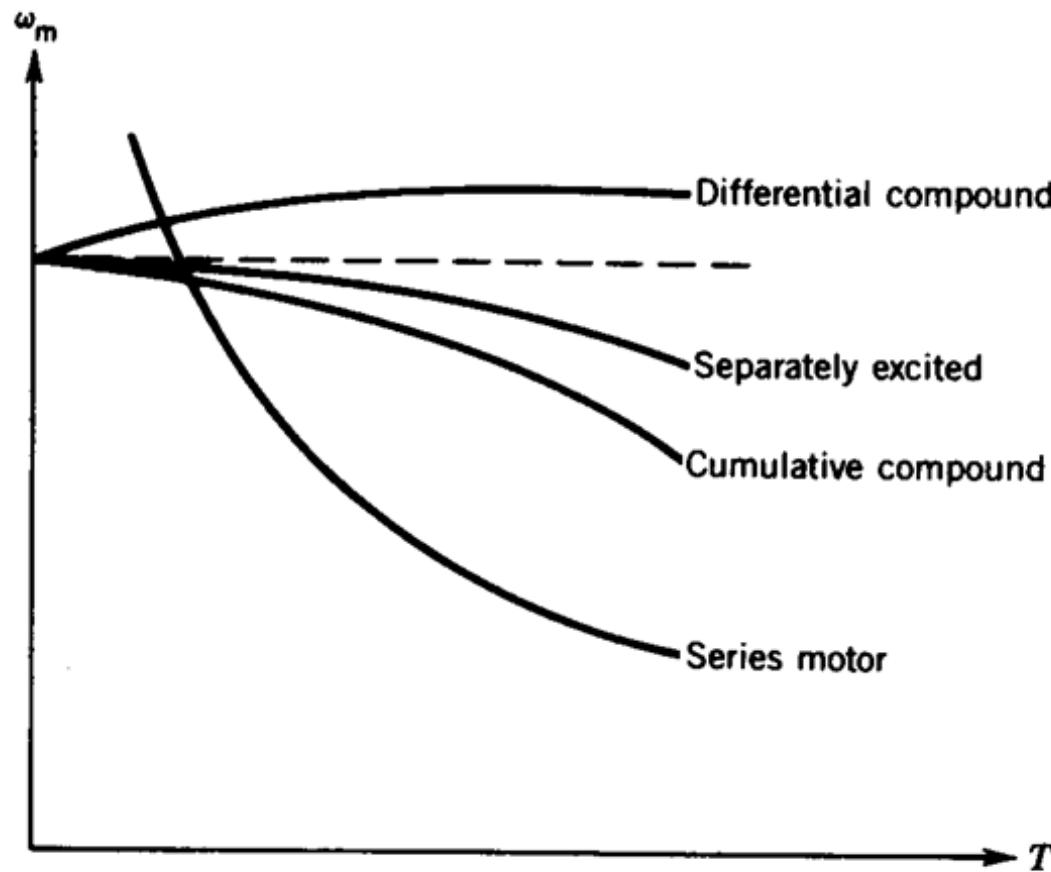

مشخصه گشتاور سرعت موتورهای DC گوناگون



مثال: محور یک موتور DC سری، یک پنکه را می‌چرخاند. این موتور هنگامی که به ولتاژ ۲۲۰ ولت وصل است تحت سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه می‌چرخد و جریان ۲۵ آمپر از شبکه می‌کشد. این موتور ۲۲۰ ولتی و ۷ اسپ بخاری است. شرایط فوق مربوط به موقعی است که رئوستا در آرمیچر قرار ندارد. ($R_{ae} = 0$) گشتاور مورد نیاز پنکه با محدود سرعت مناسب است و داریم:

$$R_a = 0.6 \text{ اهم}$$

$$R_{sr} = 0.4 \text{ اهم}$$

از عکس العمل آرمیچر و تلفات چرخشی (P_{rot}) صرف نظر کنید.

الف: توان تحويلی به پنکه و گشتاور حاصله توسط موتور را بیابید.

ب: میخواهیم سرعت به ۲۰۰ دور در دقیقه کاهش یابد و رئوستا در مدار آرمیچر وارد می‌کنیم. مقاومت این رئوستا R_{ae} را حساب کرده و در این شرایط توان تحويلی به پنکه را به دست آورید.

الف)

$$E_a = V_t - I_a(R_a + R_{sr} + R_{ae}) = 220 - 25(0.6 + 0.4 + 0) \\ = 195 \text{ V}$$

$$P = E_a I_a = 195 \times 25 = 4880 \text{ W} = \frac{4880}{764} \text{ hp} = 6.54 \text{ hp}$$

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{4880}{300 \times 2\pi/60} = 155.2 \text{ N.m}$$

(ب)

$$T = K_{sr} I_a^2 \quad 155.2 = K_{sr} 25^2 \quad K_{sr} = 0.248$$

$$T|_{200 \text{ rpm}} = \left(\frac{200}{300}\right)^2 \times 155.2 = 68.98 \text{ N.m}$$

داریم:

$$\omega_m = \frac{200}{60} \times 2\pi = \frac{200}{\sqrt{0.248} \sqrt{68.98}} - \frac{0.6 + 0.4 + R_{ae}}{0.248} \\ \Rightarrow R_{ae} = 7 \Omega$$

$$P = T \omega_m = 68.98 \times \frac{200}{60} \times 2\pi = 1444 \text{ W} \rightarrow 1.94 \text{ hp}$$



دانشگاه مازندران



راه انداز




اگر موتور DC مستقیماً به شبکه DC وصل شود:

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a}$$

در لحظه راه اندازی E_a صفر است.

$$I_{a \text{ start}} = \frac{V_t}{R_a}$$

کوچک است پس جریان راه انداز بطری خطرناکی بالا می‌رود.

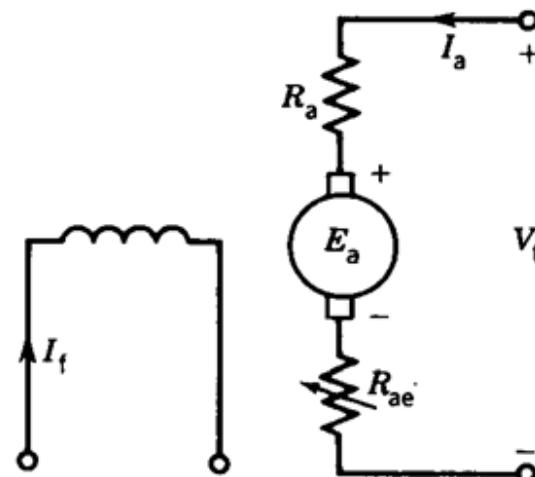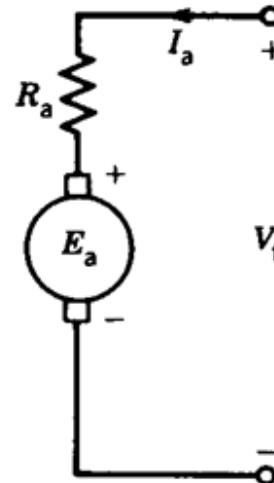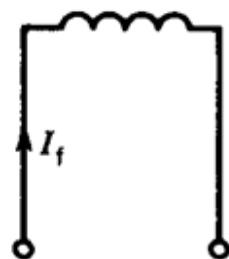

روشهای محدود سازی جریان راه اندازی


افزودن رئوستا در لحظه راه اندازی

راه اندازی با ولتاژ پایانه نسبتاً کم (V_t کم). این

روش مستلزم یک منبع تغذیه DC با ولتاژ متغیر است.



دانشگاه مازندران

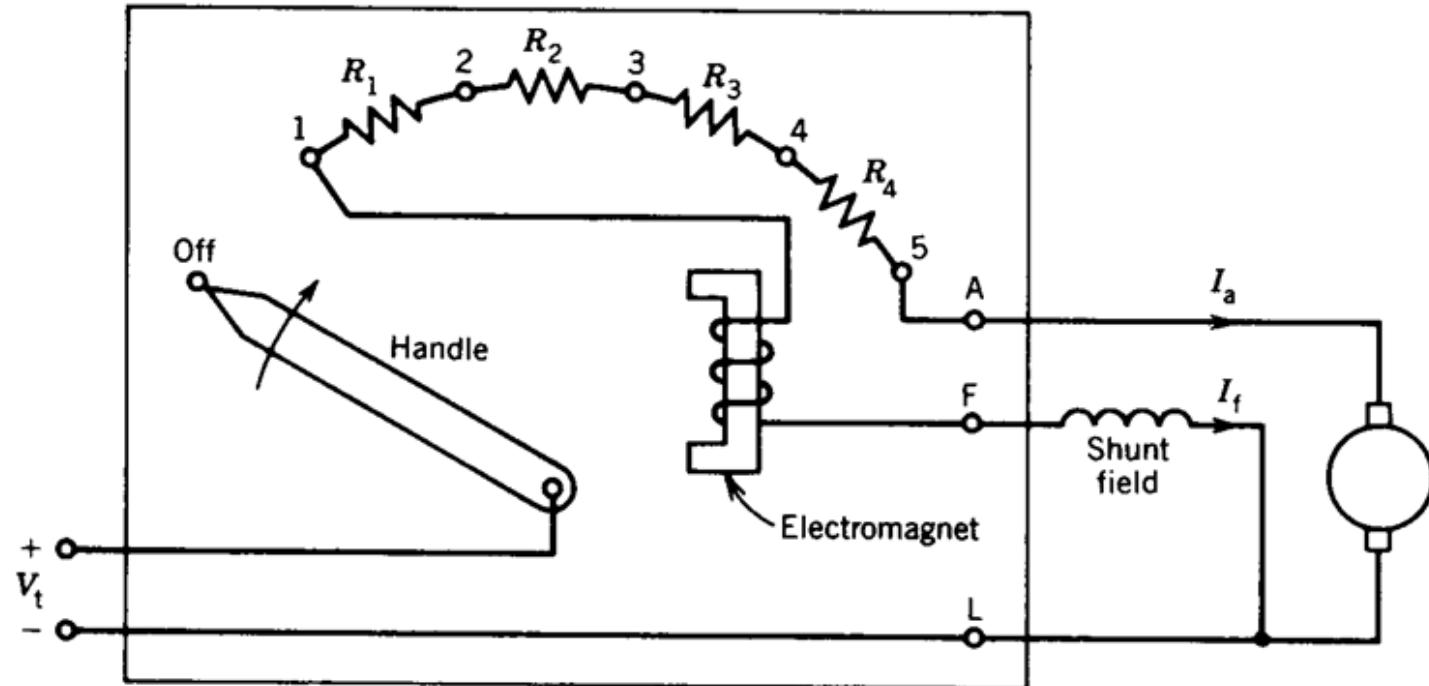

$$I_a = \frac{V_t - E_a}{R_a + R_{ae}}$$

با افزایش سرعت نیروی ضد محرکه (E_a) زیاد می‌شود. لذا می‌توان با افزایش سرعت، R_{ae} را بتدريج از مدار خارج ساخت، بدون آنکه جريان آرميچر از حد متعارف فراتر رود.



در یک ماشین DC ۱۰ کیلوواتی، ۱۰۰ ولتی و ۱۰۰۰ دور در دقیقه‌ای $R_a = 0.1\Omega$ و این ماشین به یک منبع DC ۱۰۰ ولتی متصل است.

الف: اگر در مدار آرمیچر رُؤستا نباشد، جریان راه انداز را حساب کنید.

ب: اگر بخواهیم جریان راه انداز به دو برابر جریان اسمی محدود گردد، مقدار مقاومت رُؤستای راه انداز را حساب کنید.

الف) به سهولت داریم

$$I_a \downarrow_{rated} = \frac{1000}{100} = 100 A$$

$$I_a \downarrow_{start} = \frac{V_t}{R_a} = \frac{100}{0.1} = 1000 A = 10 I_a \downarrow_{rated} = 10 Pu$$

ب) به آسانی داریم


$$200 = \frac{100}{0.1 + R_{ae}} \quad \Rightarrow \quad R_{ae} = 0.4 \Omega$$



دانشگاه تهران


ج: اگر بخواهیم برای این موتور جعبه راه انداز بسازیم، مقدار مقاومتهای این جعبه راه انداز را حساب کنید، مشروط بر آنکه بخواهیم جریان آرمیچر (I_a) بین ۱۰۰ درصد تا ۲۰۰ درصد جریان اسمی در هنگام راه اندازی محدود گردد.

R_{ae2} و R_{ae1} و... مقاومتهای جعبه راه انداز را در وضعیتهای (۱) و (۲) و... نشان می‌دهند. دسته راه انداز را هنگامی به وضعیت جدید می‌بریم که جریان آرمیچر (I_a) به جریان اسمی ۱۰۰ آمپر برسد.

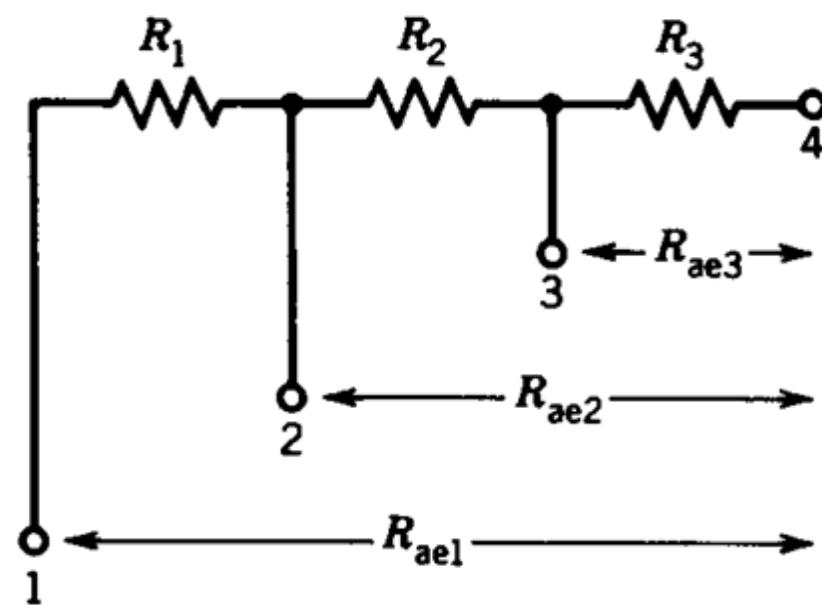



دانشگاه مازندران

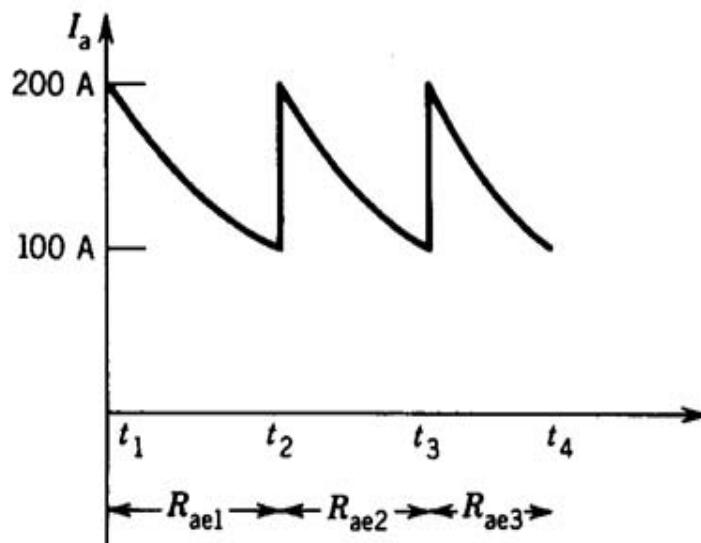


$$R_{ae1} = 0.4 \Omega$$

(کل مقاومت در جعبه راه انداز) =

برای پیدا کردن $: R_{ae2}$

$$V_t = E_a + I_a(R_a + R_{ae})$$

↑ ↑ ↑
 fixed increases decreases
 with with
 speed speed

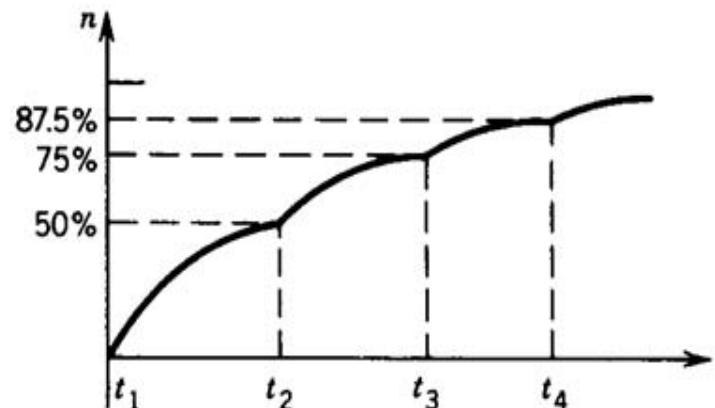

در لحظه $t = t_2^-$ قبل از آن که دسته راه انداز به

وضعیت (۲) برده شود، داریم:


$$I_a = 100 A$$

$$E_{a2} = V_t - I_a(R_a + R_{ae1})$$

$$= 100 - 100(0.1 + 0.4)$$

$$= 50 V$$

تغییرات جریان آرمیجر و سرعت (n) نسبت به زمان

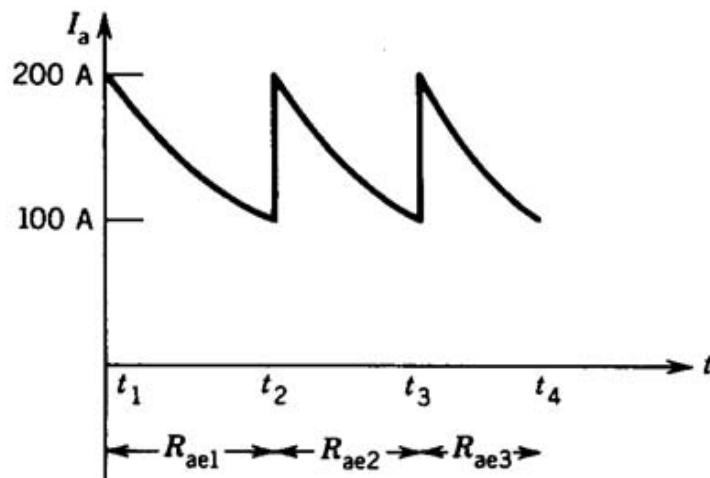


در لحظه $t = t_2^+$ دسته راه انداز به وضعیت (۲)

برده شده است:

$$I_a = 200 \text{ A} = \frac{V_t - E_{a2}}{R_a + R_{ae2}}$$

$$200 = \frac{100 - 50}{0.1 + R_{ae2}}$$

$$R_{ae2} = 0.15 \Omega$$

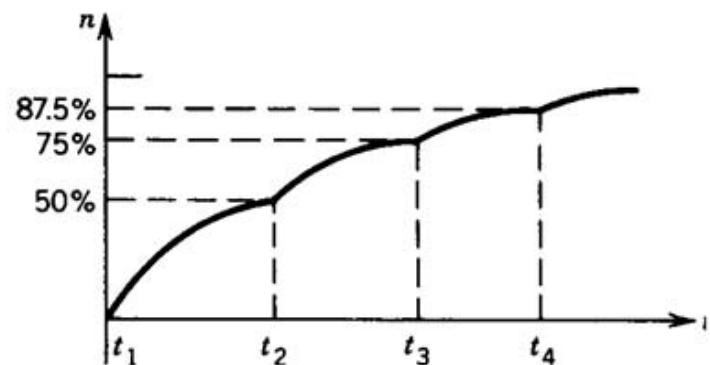

تفییرات جریان آرمیجر و سرعت (n) نسبت به زمان

در لحظه $t = t_3^+$ داریم دسته راه انداز به وضعیت (۳)

برده شده است:

$$I_a = 200 \text{ A} = \frac{100 - 75}{0.1 + R_{ae3}}$$

$$R_{ae3} = 0.025 \Omega$$



برای محاسبه R_{ae4} در $t = t_4^-$ داریم:

$$E_{a4} = 100 - 100(0.1 + 0.025) = 87.5 V$$

در $t = t_4^+$ داریم:

$$I_a = 200 A = \frac{100 - 87.5}{0.1 + R_{ae4}} \Rightarrow R_{ae4} = -0.0375 \Omega$$

مقاومت منفی (R_{ae4}) میان آن است که به این مقاومت نیاز نداریم. لذا $R_{ae4} = 0$ و

جريان آرمیچر بدون وجود هیچ مقاومتی در جعبه راه انداز از ۲۰۰ آمپر فراتر نمی‌رود.

$$I_a = \frac{100 - 87.5}{0.1} = 125 A$$

لذا مقادیر مقاومتها در جعبه راه انداز به قرار زیر است:

$$R_1 = R_{ae1} - R_{ae2} = 0.4 - 0.15 = 0.25 \Omega$$

$$R_2 = R_{ae2} - R_{ae3} = 0.15 - 0.025 = 0.125 \Omega$$

$$R_3 = R_{ae3} - R_{ae4} = 0.025 - 0 = 0.025 \Omega$$



A 25-kW, 230-V shunt motor has an armature resistance of $0.064\ \Omega$ and a field-circuit resistance of $95\ \Omega$. The motor delivers rated output power at rated voltage when its armature current is 122 A. When the motor is operating at rated voltage, the speed is observed to be 1150 r/min when the machine is loaded such that the armature current is 69.5 A.

- a. Calculate the rated-load speed of this motor.

In order to protect both the motor and the dc supply under starting conditions, an external resistance will be connected in series with the armature winding (with the field winding remaining directly across the 230-V supply). The resistance will then be automatically adjusted in steps so that the armature current does not exceed 200 percent of rated current. The step size will be determined such that, until all the external resistance is switched out, the armature current will not be permitted to drop below rated value. In other words, the machine is to start with 200 percent of rated armature current and as soon as the current falls to rated value, sufficient series resistance is to be cut out to restore the current to 200 percent. This process will be repeated until all of the series resistance has been eliminated.

- b. Find the maximum value of the series resistance.
- c. How much resistance should be cut out at each step in the starting operation and at what speed should each step change occur?



part (a): At rated load, $E_a = 230 - 122 \times 0.064 = 222$ V. Thus, rated-load speed is

$$n = 1150 \left(\frac{222}{230} \right) = 1133 \text{ r/min}$$

part (b): The maximum value of the starting resistance will be required at starting.

$$\frac{230}{R_a + R_{\max}} = 2 \times 122 = 244$$

and thus $R_{\max} = 0.878 \Omega$.


part (c): For each value of $R_{\text{tot}} = R_a + R_{\text{ext}}$, the armature current will reach its rated value when the motor reaches a speed such that

$$E_a = 230 - 122R_{\text{tot,old}}$$

At this point R_{tot} will be reduced such that the armature current again reaches 122 A. Based upon this algorithm, the external resistance can be controlled as shown in the following table:

Step number	$R_{\text{ext}} [\Omega]$	$E_{a,\min} [\text{V}]$	$n_{\min} [\text{r/min}]$	$E_{a,\max} [\text{V}]$	$n_{\max} [\text{r/min}]$
1	0.878	0	0	115	587
2	0.407	115	587	173	882
3	0.170	173	882	202	1030
4	0.051	202	1030	216	1101
5	0	216	1101	-	-

کنترل سرعت با سیستم وارد لئونارد

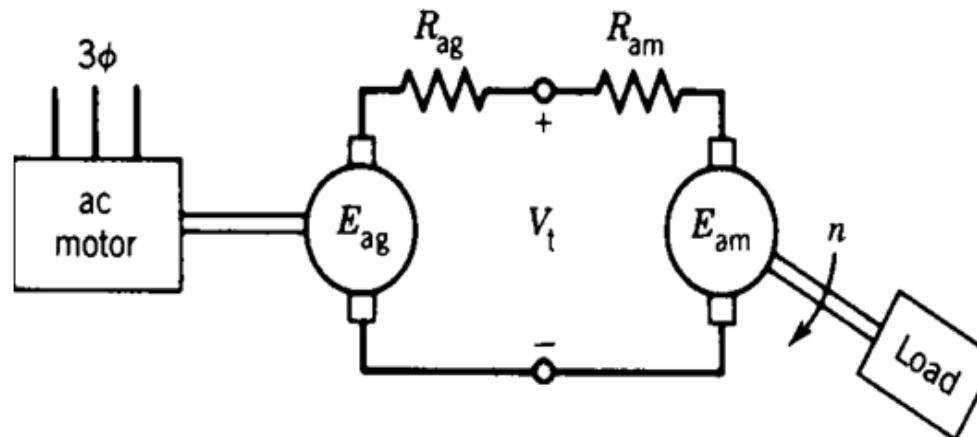

این سیستم در سال ۱۸۹۰ میلادی

طرح گشت. شکل این سیستم از

یک مجموعه موتور - ژنراتور یا


مجموعه $M-G$ تشکیل شده است.

در مجموعه $M-G$ ژنراتور از


نوع DC است و موتور AC با

سرعت ثابت می‌باشد. ژنراتور DC

یک موتور DC را تغذیه می‌کند.

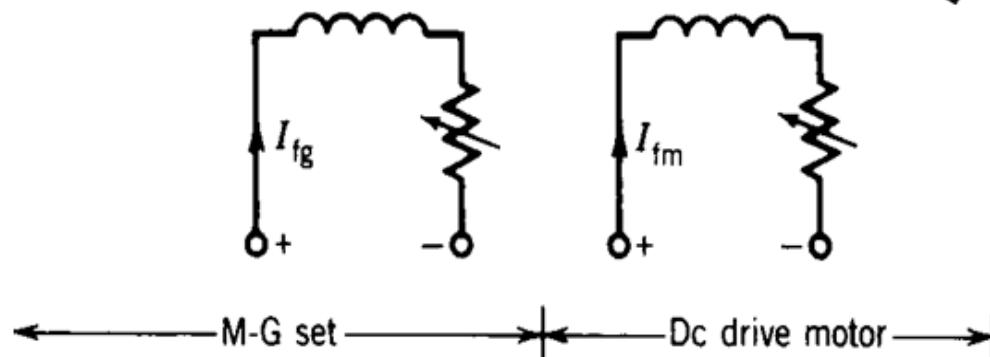

سیستم وارد لئونارد در دو وضعیت مختلف می‌تواند سرعت موتور DC را کنترل نماید.

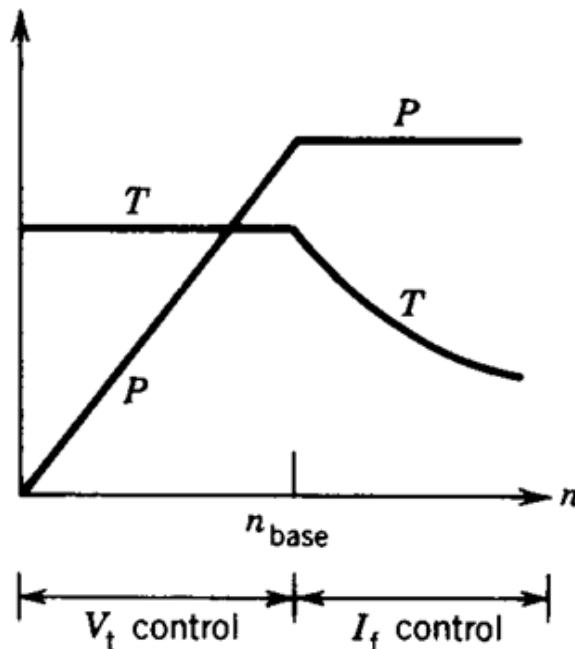

کنترل V_t

در حالت کنترل ولتاژ آرمیچر، جریان تحریک موتور DC (I_{fm}) ثابت نگه داشته می‌شود (در حد مقدار اسمی). اگر جریان تحریک ژنراتور DC (I_{fg}) بنحوی تغییر نماید که V_t از صفر تا مقدار اسمی تغییر گند، در این صورت سرعت موتور DC از صفر تا سرعت مبدأ تغییر خواهد گردید. در این محدوده از سرعت، گشتاور می‌تواند ثابت بماند.

کنترل I_f

در این حالت می‌توان به سرعتهایی بیش از سرعت مبدأ دست یافت. در این وضعیت ولتاژ آرمیچر (V_t) ثابت نگه داشته می‌شود و جریان تحریک موتور DC (I_{fm}) را کاهش می‌دهیم (تضعیف میدان). در این صورت به سرعتهایی بیش از سرعت مبدأ دست می‌یابیم. در این حالت جریان آرمیچر می‌تواند ثابت نگهداشته شود (توان ثابت).



دانشگاه مازندران

سیستم‌های الکترونیکی برای کنترل سرعت موتورهای DC

اگر منبع تغذیه تک فاز یا سه فازی AC در

دسترس باشد، در این صورت می‌توان از

یکسوکنده‌های کنترل شده استفاده نمود و

ولتاژ AC ثابتی را به ولتاژ متغیر DC مبدل

ساخت.


برای مبدل تک فاز تمام موج تمام کنترل شده:

$$V_t = \frac{2\sqrt{2} V_p}{\pi} \cos \alpha$$


برای مبدل سه فاز تمام مومج تمام کنترل شده:

$$V_t = \frac{3\sqrt{6} V_p}{\pi} \cos \alpha$$


مقدار مؤثر (rms) منبع AC ورودی به یکسوکنده است. a . زاویه آتش قرستورهایی باشد

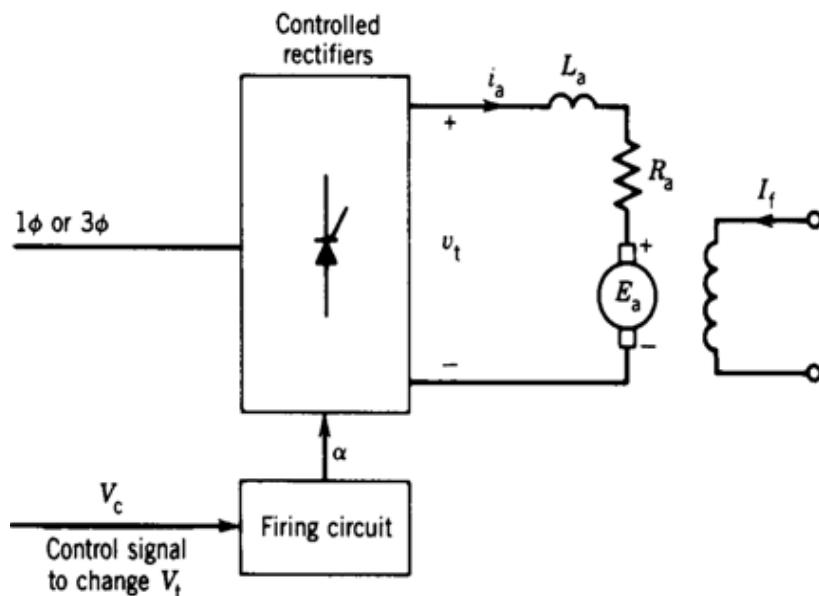

برشگرها

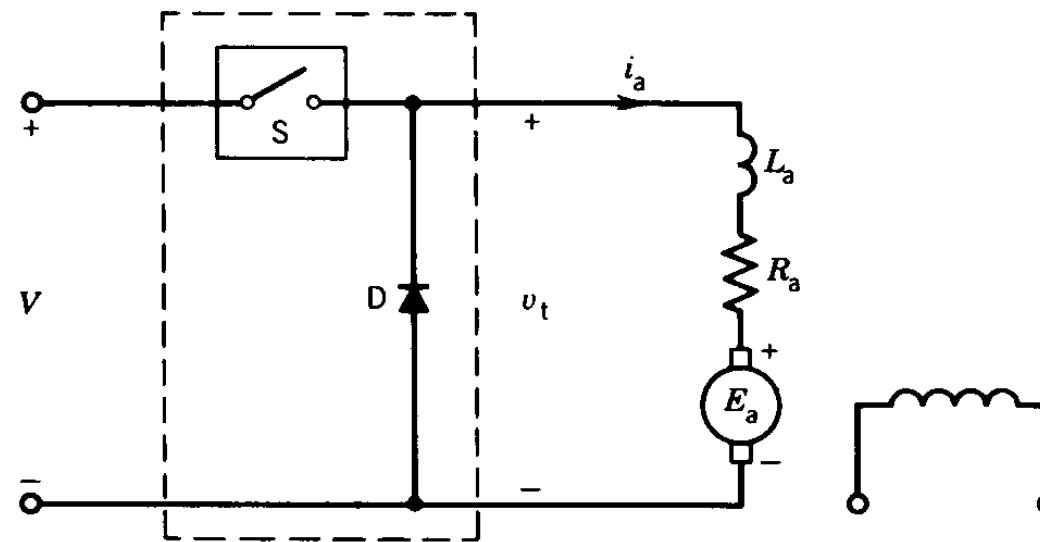

$$V_t = \frac{t_{\text{on}}}{T} V \\ = \alpha V$$

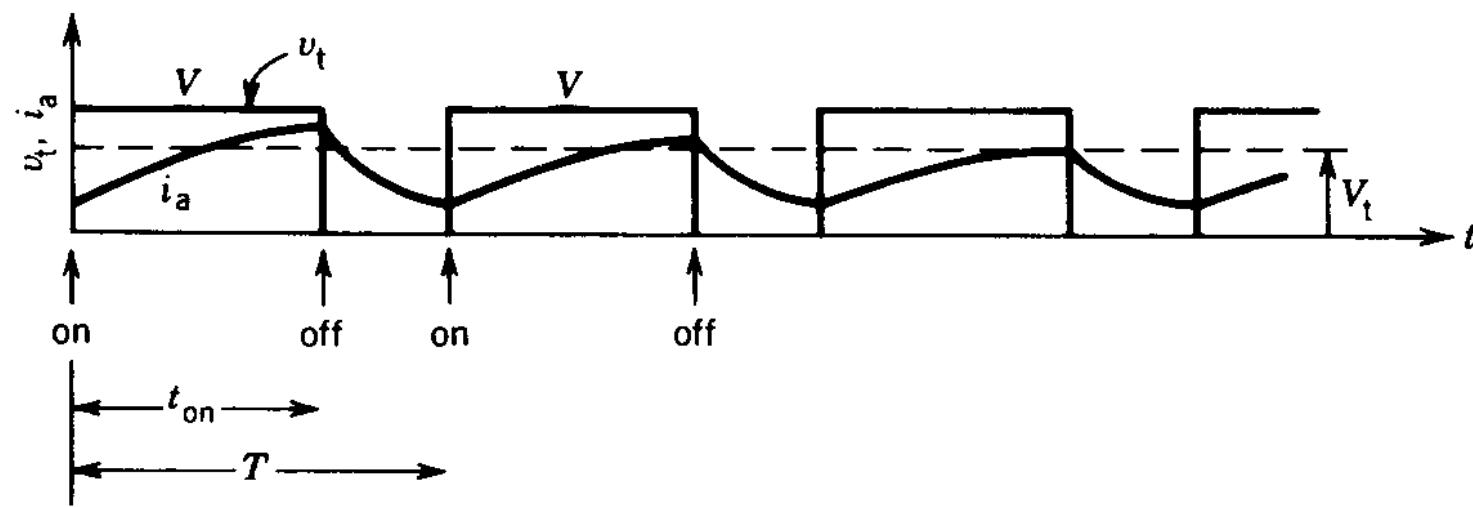



Applications of DC Machines

Direct current motors are very commonly used as variable speed drives and in applications where severe torque variations occur.

❖ Applications of DC Motors

The main applications of the three types of direct current motors are given below.

□ Series Motors

The series DC motors are used where high starting torque is required, and variations in speed are possible. For example – the series motors are used in Traction system, Cranes, air compressors, Vacuum Cleaner, Sewing machine, etc.

□ Shunt Motors

The shunt motors are used where constant speed is required and starting conditions are not severe. The various applications of DC shunt motor are in Lathe Machines, Centrifugal Pumps, Fans, Blowers, Conveyors, Lifts, Weaving Machine, Spinning machines, etc.

□ Compound Motors

The compound motors are used where higher starting torque and fairly constant speed is required. The examples of usage of compound motors are in Presses, Shears, Conveyors, Elevators, Rolling Mills, Heavy Planners, etc.

The small DC machines whose ratings are in fractional kilowatt are mainly used as control device such in Techno generators for speed sensing and in Servo motors for positioning and tracking.

❖ Applications of DC Generators

The applications of the various types of DC Generators are as follows:-

□ Separately Excited DC Generators

Separately excited DC Generators are used in laboratories for testing as they have a wide range of voltage output.

Used as a supply source of DC motors.

□ Shunt wound Generators

DC shunt wound generators are used for lighting purposes.

Used to charge the battery.

Providing excitation to the alternators.

□ Series Wound Generators

DC series wound generators are used in DC locomotives for regenerative braking for providing field excitation current.

Used as a booster in distribution networks.

Over compounded cumulative generators are used in lighting and heavy power supply.

Flat compounded generators are used in offices, hotels, homes, schools, etc.

Differentially compounded generators are mainly used for arc welding purpose.